

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215429/6/25-11401	Data raportu	23-06-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/43381/25/06/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8X11090BH24910
Marka, model	BMW Seria 3 Gran Turismo [F...
Typ, wersja	318d Advantage aut
Numer rejestracyjny	SK403TR
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	121 153 km
Data 1. rej./rok prod.	27-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny tylny spoiler, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Felgi aluminiowe 17 Star Spoke 394 z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Lakier uni, Podłokietnik tylny, Przelącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Roleta przestrzeni bagażnika, Servotronic, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tylnie oparcie dzielone i składane asymetrycznie (60/40), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wejście AUX-IN, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zamek centralny z pilotem, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dodatkowe schowki, Fotele przednie sportowe, Kierownica sportowa, skórzana, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, System nawigacji satelitarnej Business, Tapicerka tkaninowa Corner

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 101V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 101V	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 101V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 101V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

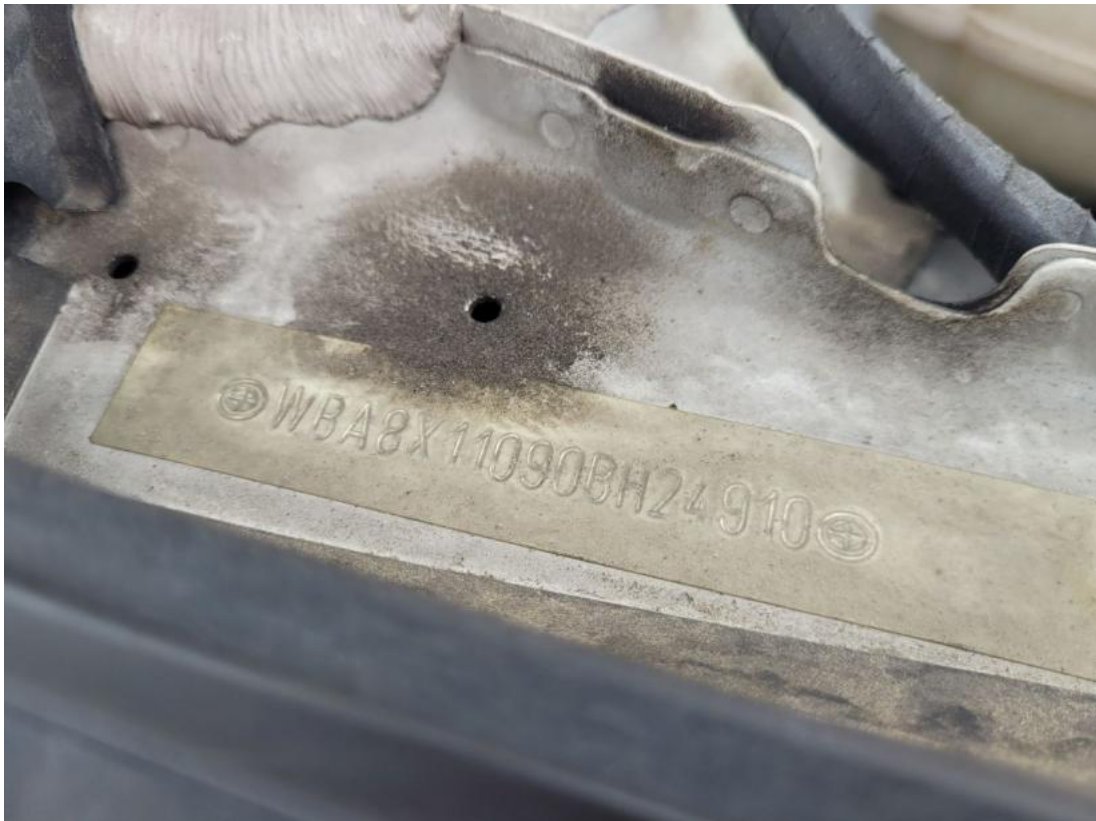

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód

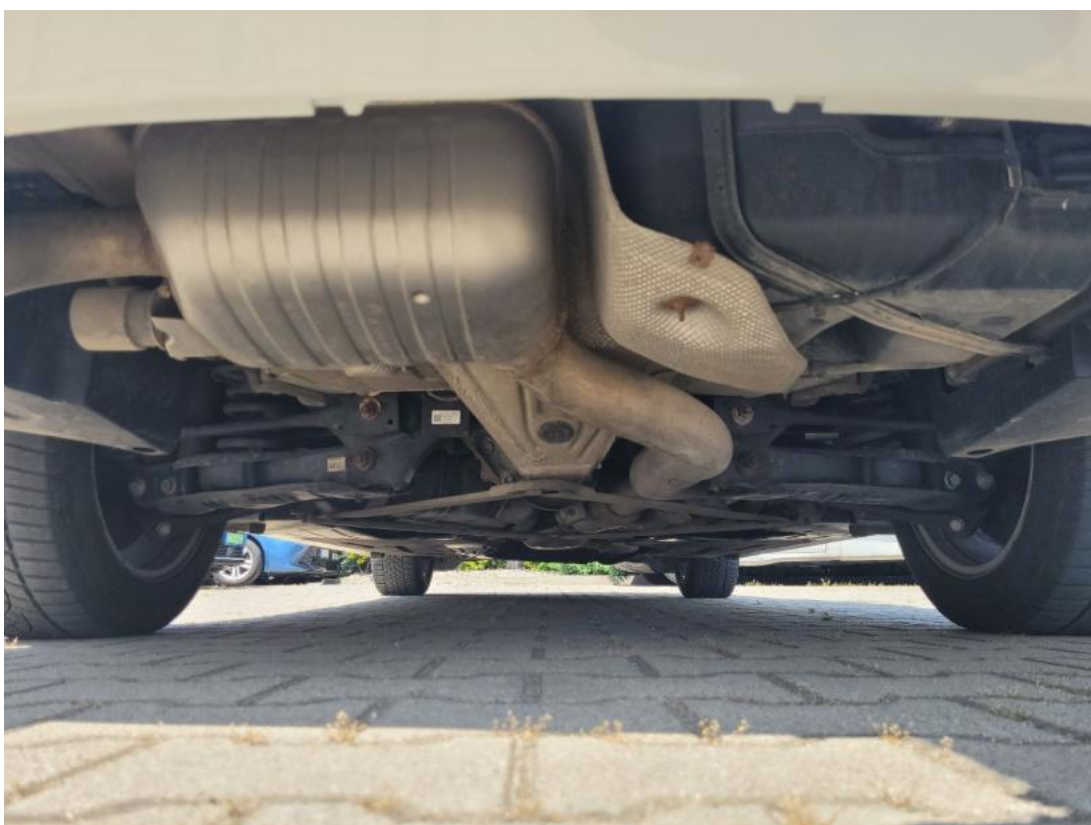

Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Instrukcje

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE				
2025-03-19 / POZNAN (1) Data i miejsce badania		NR 01498/PO/081/PI/2025 ^{A)}		
Marka	Typ	Model pojazdu	(1) Kategoria pojazdu ^{B)}	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu ^{C)}
BMW	3-V	318D	M1	SK403TR / PL
Rodzaj pojazdu		Rodzaj badania, czynności	(1) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer nadwozia/probocjalarny	
samochód osobowy	Okresowe		WBA8X11090BH24910	
(7) WYNIK BADANIA POJAZDU ^{D)}			Pozytywny/Positive (P) Negatywny/Negative (N)	
Data pierwszej rejestracji za granicą ^{E)}	XXXX	AUTO ZYK Jerzy Zyk, Marcin Zyk s.c., ul. Jagodowańska 29, 80-301 Poznań, tel. (61) 857 28 03		
Data pierwszej rejestracji w kraju ^{F)}	2018-08-27	Uprawniony diagnosta: PO/D/0006		
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania ^{G)}	117 798 km	(9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów ^{H)} , czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty		
(8) Następný termin badania do	2026-03-19	2025-03-19 17:53:36		
(6) Stwierdzone usterki i ich kategorie ^{I)}				

Fot. 30
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


**ZAŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE**

2025-03-19 / POZNAN NR 01498/POI081/P/2025

Miejsce	Typ	Model pojazdu	(3) Kategoria pojazdu
BMW	3-V	318D	M1

(4) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj, w którym jest zarejestrowany: **SK403TR / PL**

(5) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): **WBABX110908H24910**

(6) Numer tablicy rejestracyjnej

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

Pozytywny/Positive (P): **Negatywny/Negative**

Data badania: **XXXX**

Data wydania protokołu: **2018-08-27**

(8) Długość drogi przebiegu: **117 708 km**

(9) Data ostatniej kontroli: **2025-03-19**

(10) Uwagi:

Uprawniony diagnosta: **POD/0008**

(11) Uwagi:

Uwaga: Pojazd odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: **spec. def.**


Fot. 11

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 32**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

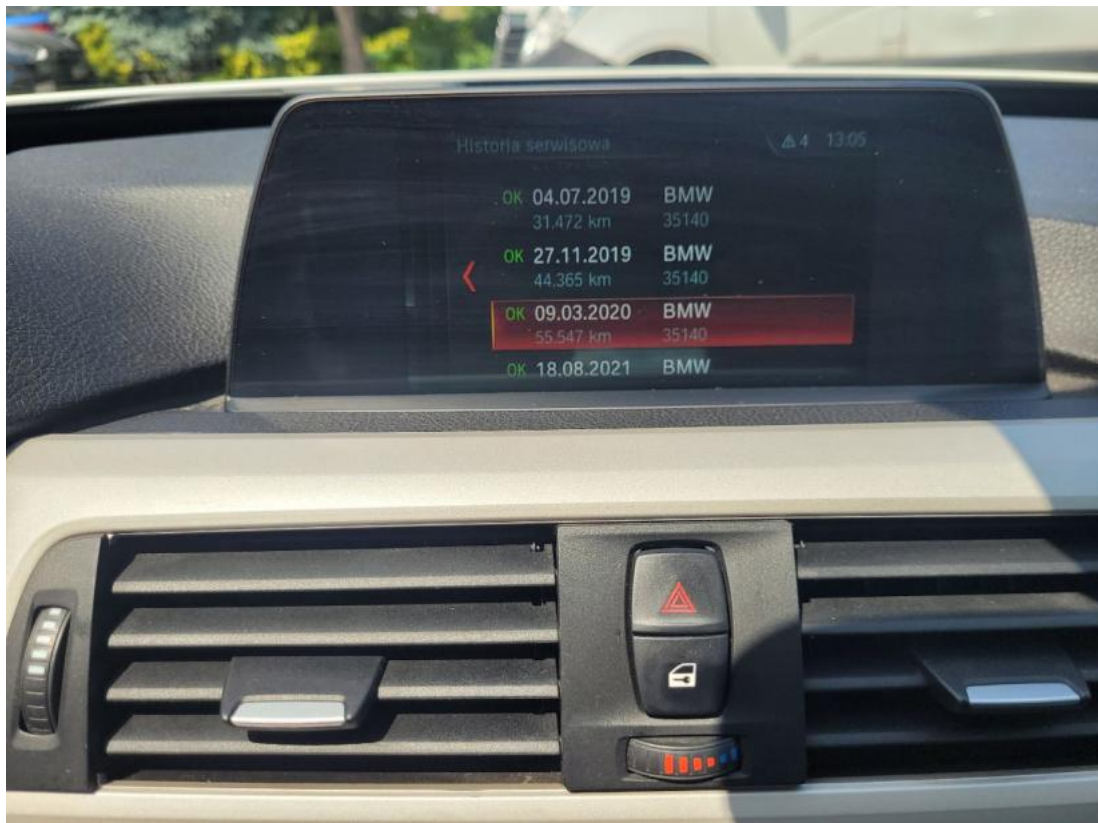

Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

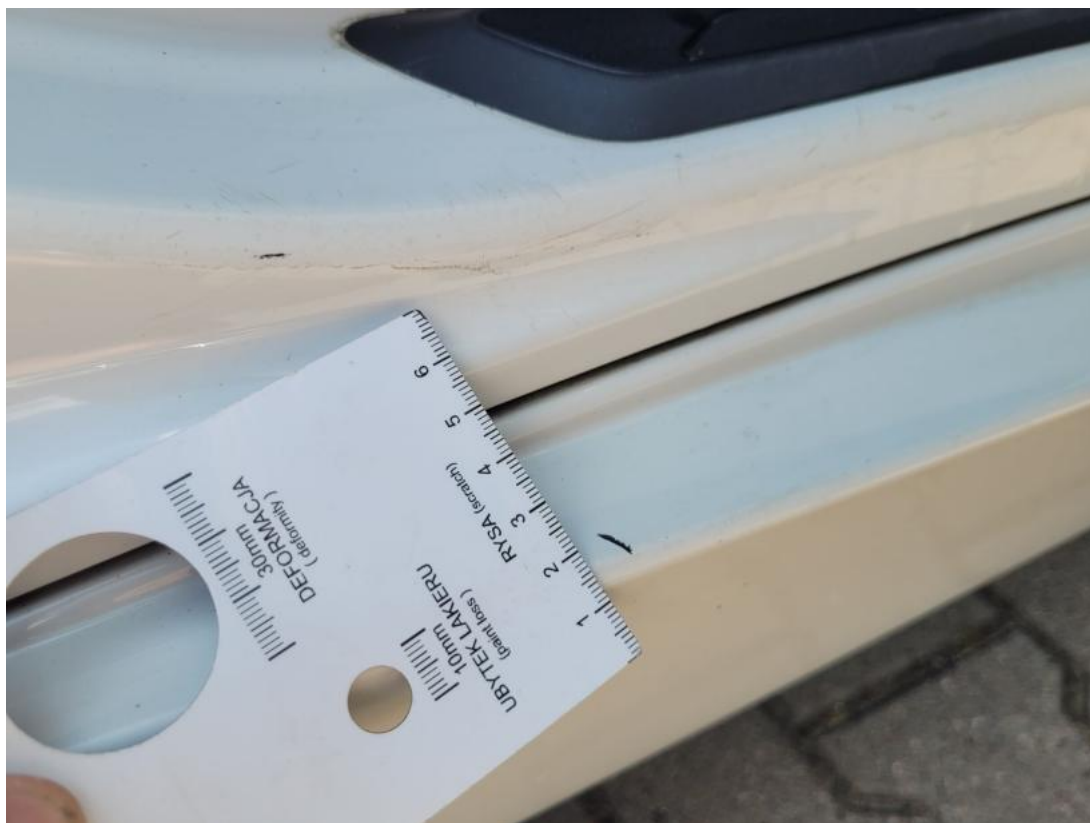

Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Kanapa tyl. - Inne 1