

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217349/12/25-11401	Data raportu	05-12-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92445/25/11/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA35600006J03816
Marka, model	FIAT Tipo Sedan 15-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Easy
Numer rejestracyjny	WD3154S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	161 325 km
Data 1. rej./rok prod.	23-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-04-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Czujnik deszczu, Czujnik temperatury zewnętrznej, Czujnik zmierzchu, Deska rozdzielcza wykończona miękkim w dotyku tworzywem, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 16, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Materiałowe wykończenie bocznych drzwi, Opcja techniczna, Radio Uconnect z 5-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC), System tankowania Smart Fuel, Tapicerka materiałowa, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, Tylnie zagłówki - trzy, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej (DRL), Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ALLSEASON CONTACT 2	205/55 16 94H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ALLSEASON CONTACT 2	205/55 16 94H	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ALLSEASON CONTACT 2	205/55 16 94H	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ALLSEASON CONTACT 2	205/55 16 94H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód R	połamana(y)	WY	0.1

2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.3
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

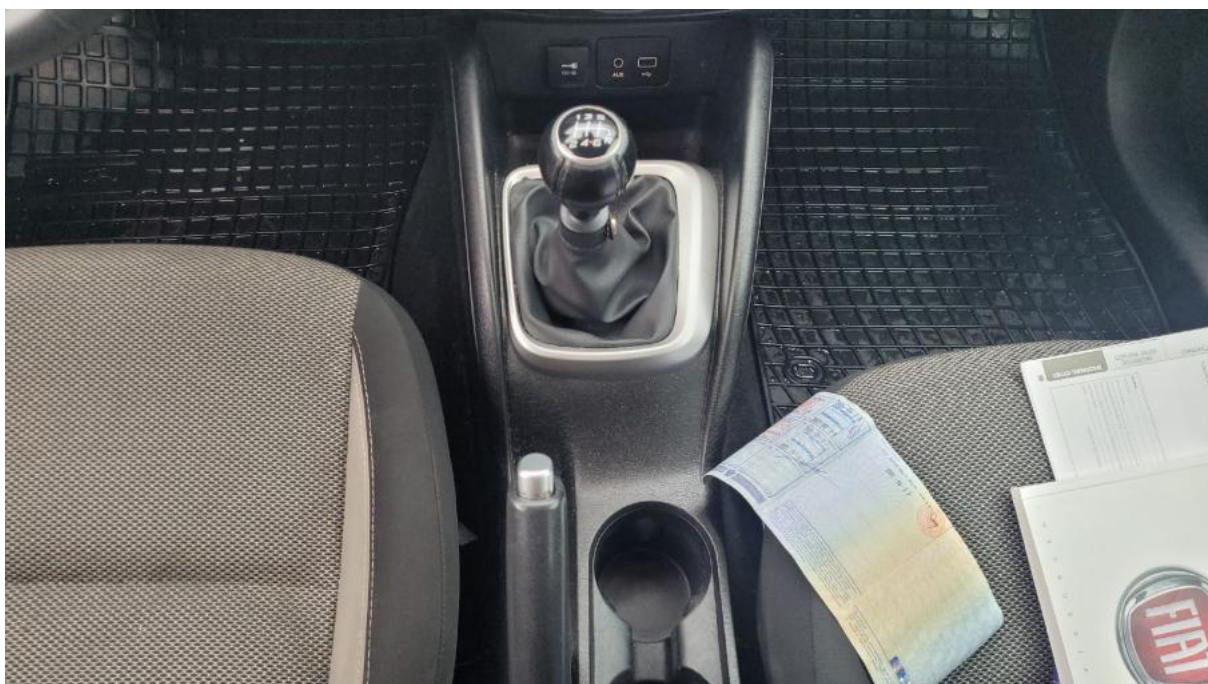

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

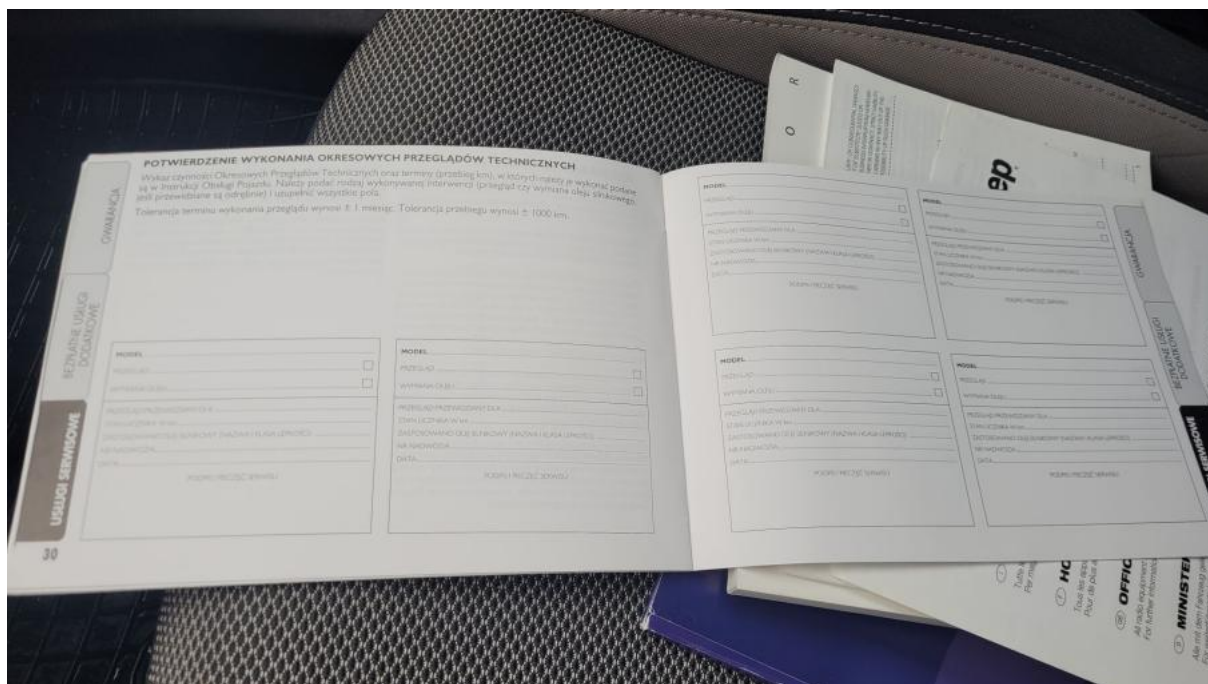

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kółko przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Antena - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 1