

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                              |                  |                                  |
|---------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 217690/1/26-11401            | Data raportu     | 09-01-2026                       |
| Rzeczoznawca  | mgr inż. Przemysław Ostap    | Data oględzin    | 30-12-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/101829/25/12/22 | Miejsce oględzin | ul. Mełgiewska 2c, 20-209 Lublin |

### Dane pojazdu

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0PXXGCHPJA09405                |
| Marka, model                | FORD Focus Kombi 18-21           |
| Typ, wersja                 | Focus 1.0 EcoBoost Trend Edit... |
| Numer rejestracyjny         | WW8949X                          |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/92 kW              |
| Stan licznika               | 170 422 km                       |
| Data 1. rej./rok prod.      | 09-07-2019/2018                  |
| Data nast. bad. techn.      | 05-11-2026                       |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                          |
| Lakier                      | beżowy/METALIK                   |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                     |



### Wyposażenie pojazdu

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, D2XCX) z ogumieniem, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Koło zapasowe dojazdowe, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skład. elektrycznie, lampki do podłoża, Blind Spot Information, bagażnik elektryczny, Podsuftka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio/SYNC3/nawigacja/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z.łoś/Bluetooth/2USB/z.ster.kierow/głośniki/wyś4,2", Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Foundry, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa, Światła przeciwmigielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Światła przeciwmigielne, tylne, Kamera cofania - z szerokim polem widzenia, Lakier metalik Diffused Silver, Pakiet Comfort, System monitorowania martwego pola lusterkach (Blind Spot Information), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Alarm

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | TOYO, S944     | 205/60 16 96H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | TOYO, S944     | 205/60 16 96H | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | TOYO, S944     | 205/60 16 96H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | TOYO, S944     | 205/60 16 96H | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń                                 | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Podsufitka                         | rozerwanie                                     | WY        | 3.5           |
| 2    | Spoiler czołowy, boczny R          | nieutrwały montaż, zarysowanie                 | NA        | 0.2           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R       | wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie | NA        | 0.7           |
| 4    | Nakładka progu zewn. L             | nieutrwały montaż                              | NA        | 0.2           |
| 5    | Okładzina zderzaka przedniego      | rysa/odprysk                                   |           |               |
| 6    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L    | wgniecenie/odkształcenie                       |           |               |
| 7    | Błotnik tylny R                    | rysa/odprysk                                   |           |               |
| 8    | Nakładka konsoli środkowej tył     | zarysowanie                                    |           |               |
| 9    | Listwa deski rozdzielczej pasażera | zarysowanie                                    |           |               |
| 10   | Nakładka pokrywy tylnej góra       | zarysowanie                                    |           |               |
| 11   | Nakładka pokrywy tylnej dół        | zarysowanie                                    |           |               |
| 12   | Nakładka pokrywy tylnej góra R     | zarysowanie                                    |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

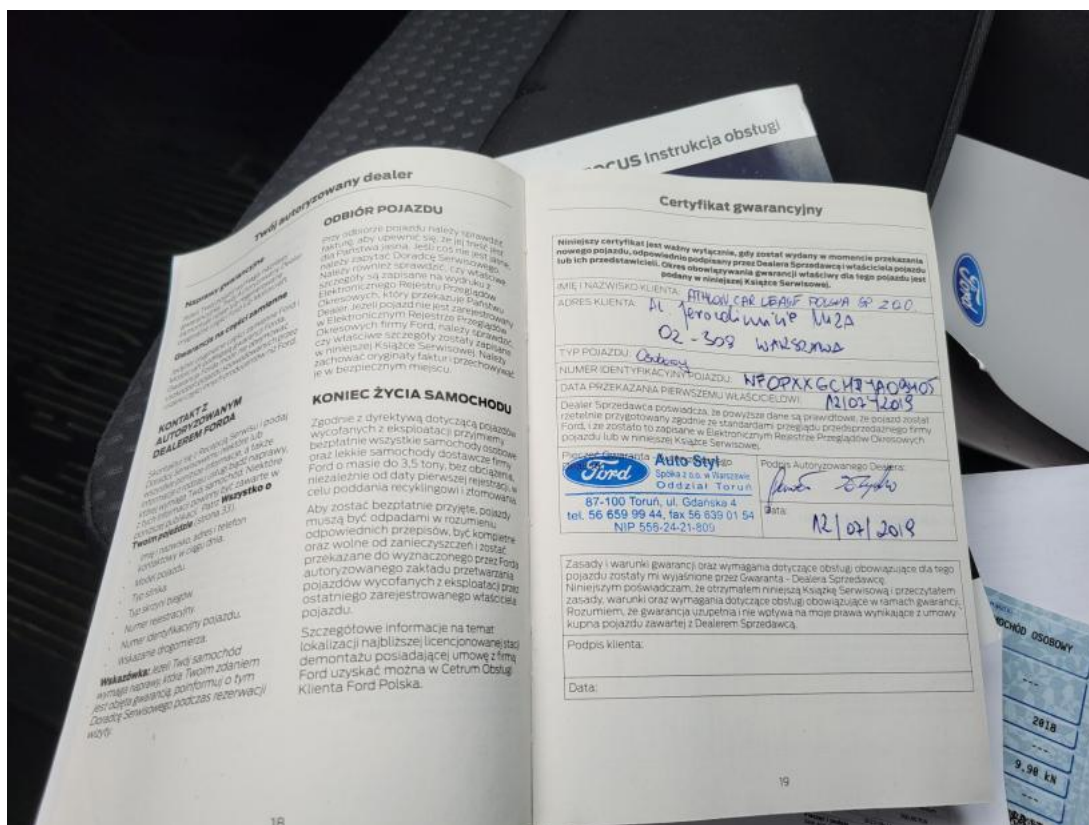

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

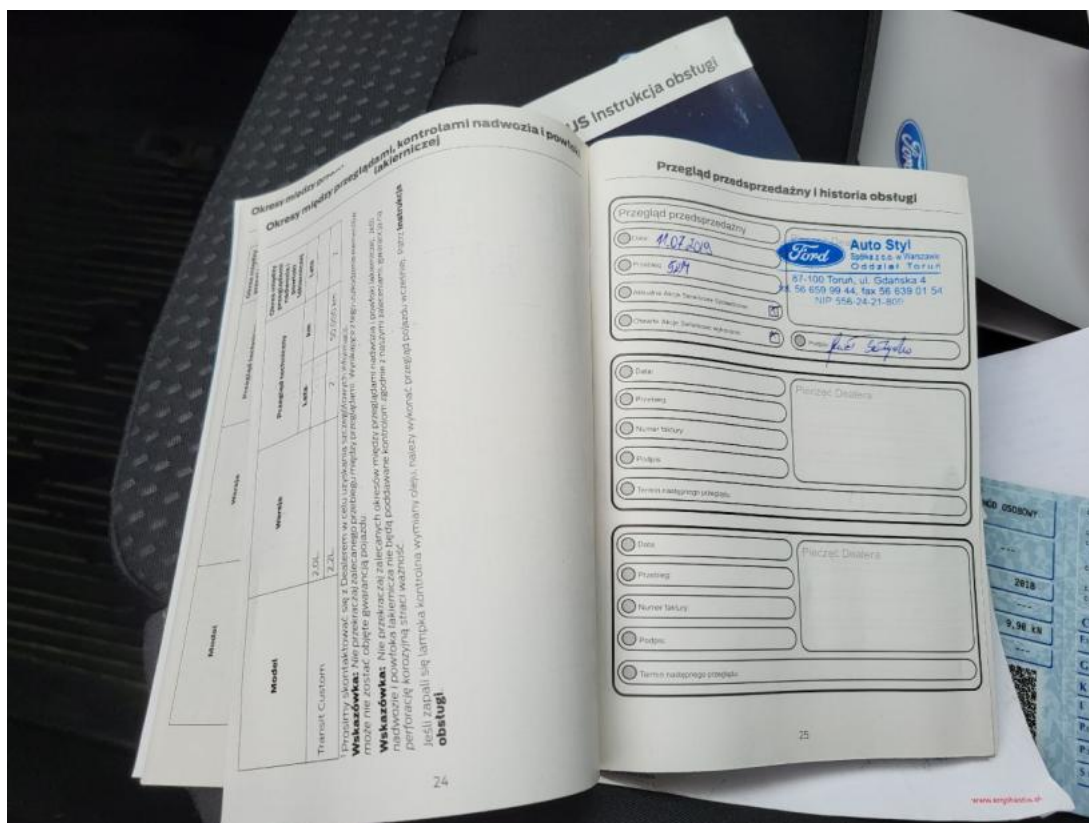

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**ERGO  
HESTIA**

Sepolekce Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sepolek, ul. Hestii 1, KRS 000024812, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejestrowy Gdansk-Północ w Gdansk, NIP 585-000-16-60. Kapitał zakładowy, opłacony w całości 196 580 900 zł. Spółka posiada status ubezpieczyciela w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

**POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW  
MECHANICZNYCH ZA SZKODY ZWIĄZANE Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W RAMACH POLISY GENERALNEJ POUG1963/22/KOM/6**  
CERTIFICATE OF MOTOR THIRD PARTY LIABILITY (MTP/L) ACCORDING TO THE GENERAL POLICY NO. POUG1963/22/KOM/6

**POUG1963/22/KOM/G00187**

|                                                                                             |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Numer certyfikatu</b><br>Certificate number                                              |                                                              | <b>POUG1963/22/KOM/G00187</b>                                                                                   |                                          |                                                                                 |                                                    |
| <b>Ubezpieczający</b>   Policy holder<br>LUX MED SP. Z O.O.<br>Postępu 21C, 02-676 Warszawa |                                                              | <b>Ubezpieczony</b>   Insured<br>Atelon Car Leasing Polska Sp. z o.o.<br>Alje Jerolimskie 142A, 02-305 Warszawa |                                          |                                                                                 |                                                    |
| <b>Dane pojazdu</b><br>Data of vehicle                                                      | <b>Rodzaj</b>   Vehicle type<br>osobowy                      | <b>Marka</b>   Make<br>FORD                                                                                     | <b>Model</b>   Model of vehicle<br>FOCUS | <b>Typ</b>   Type of vehicle<br>Ecobost 1.25 KM, 48 Trend<br>Efficient Business | <b>Rok produkcji</b><br>Year of production<br>2018 |
|                                                                                             | <b>Numer rejestracyjny</b><br>Registration number<br>VW8949X | <b>Numer nadwozia</b><br>VIN<br>WFOPKXGCHPA09405                                                                | <b>Numer silnika</b><br>Engine number    |                                                                                 |                                                    |
|                                                                                             |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 |                                                    |
| <b>Okres ubezpieczenia</b><br>Duration of insurance                                         | <b>Od</b> (RRRRMMDD GG:MM)<br>From<br>2022-07-09 00:00       | <b>Do</b> (RRRRMMDD GG:MM)<br>To<br>2023-07-08 24:00                                                            |                                          |                                                                                 |                                                    |
| <b>Suma gwarancyjna</b>   Guarantee sum limit                                               |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 | <b>Składka</b>   Premium                           |
| <b>Szkody na osobie</b>   Casualty                                                          |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 | 5 210 000 EUR                                      |
| <b>Szkody na mieniu</b>   Property                                                          |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 | 1 050 000 EUR                                      |
| <b>Data wystawienia certyfikatu</b>   Date of issue                                         |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                                 | 2022-06-24                                         |

Ubezpieczeni zawarte na podstawie Umowy z dnia 22 maja 2003 g ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami).

**Pieczęć i podpis**  
Seal and signature

SEPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA  
ERGO HESTIA S.A. SA

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

Przedstawiciel zarządu: Andrzej Górecki

CF001/A6/2003

www.ergohestia.pl

strona 21

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Fotel prz. lew. - Inne 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Fotel prz. praw. - Inne 1

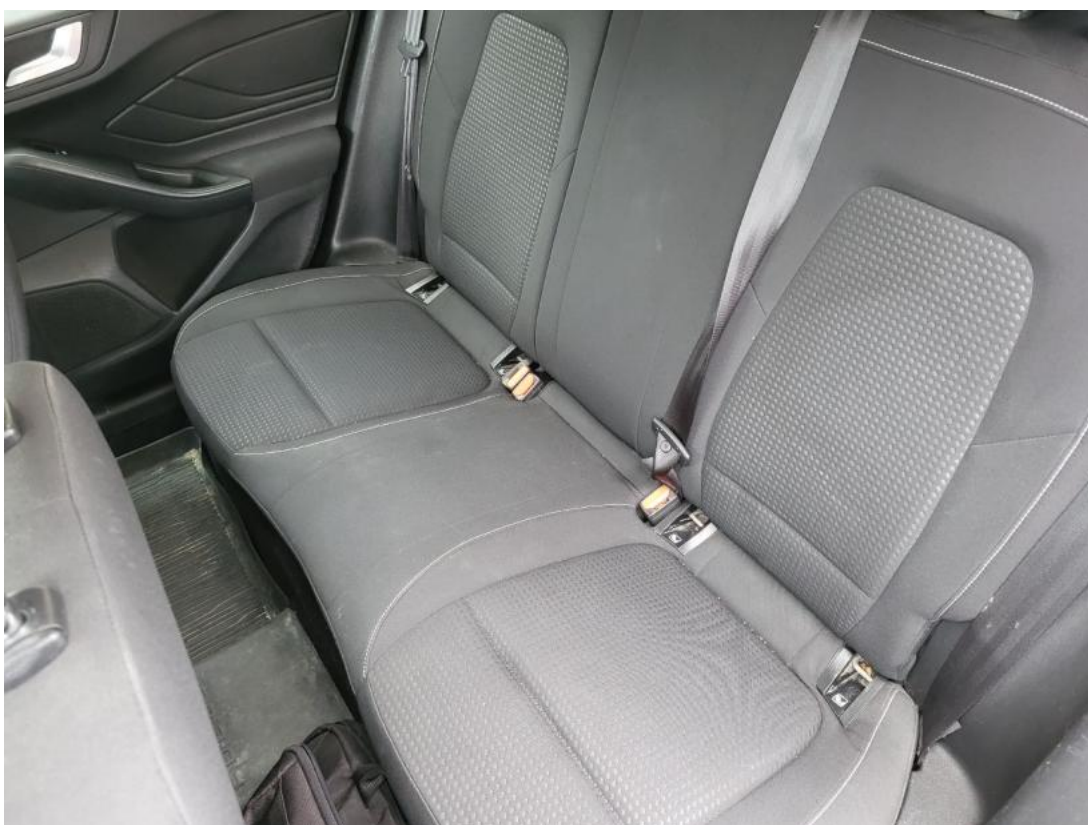

**Fot. 54**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Ostony fotela prz. L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 56**

Ostony fotela prz. L - Inne 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



**Fot. 58**

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Podsufitka - Inne 1



**Fot. 62**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3