

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09393/1/26-15201	Data raportu	20-01-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	13-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101997/25/12/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA31200003G51713
Marka, model	FIAT Panda Van 1.0 GSE Euro...
Typ, wersja	Panda Van 1.0 GSE Hybrid Po...
Numer rejestracyjny	EL6ET39
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/51 kW
Stan licznika	75 410 km
Data 1. rej./rok prod.	28-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/2
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ESP, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Osłona silnika, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, System Start/Stop, Wspomaganie kierownicy, Zestaw Fix&Go, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Klimatyzacja manualna, Lakier pastelowy (biały), Przystosowanie do montażu radia (antena, 2 głośniki), Szyba tylna ogrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Wycieraczka szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	175/65 R14 88V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	175/65 R14 88V	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	175/65 R14 88V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	175/65 R14 88V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TYMCZASOWY), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	WY	8.7
2	Kpl. napr./klej szyby błotnika tylnego R		WY	
3	Podkł. dyst. szyby ściany bocznej, górna R		WY	
4	Podkł. dyst. szyby ściany bocznej, dolna R		WY	
5	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
6	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	2
7	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
8	Rama drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

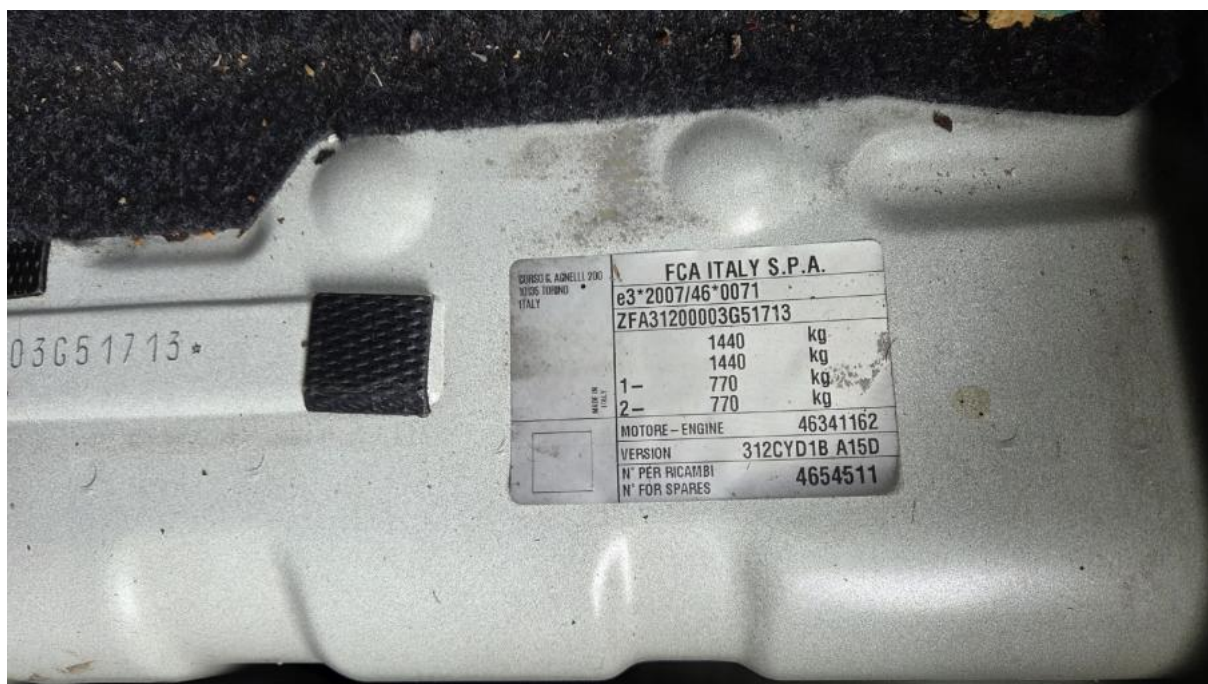

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył

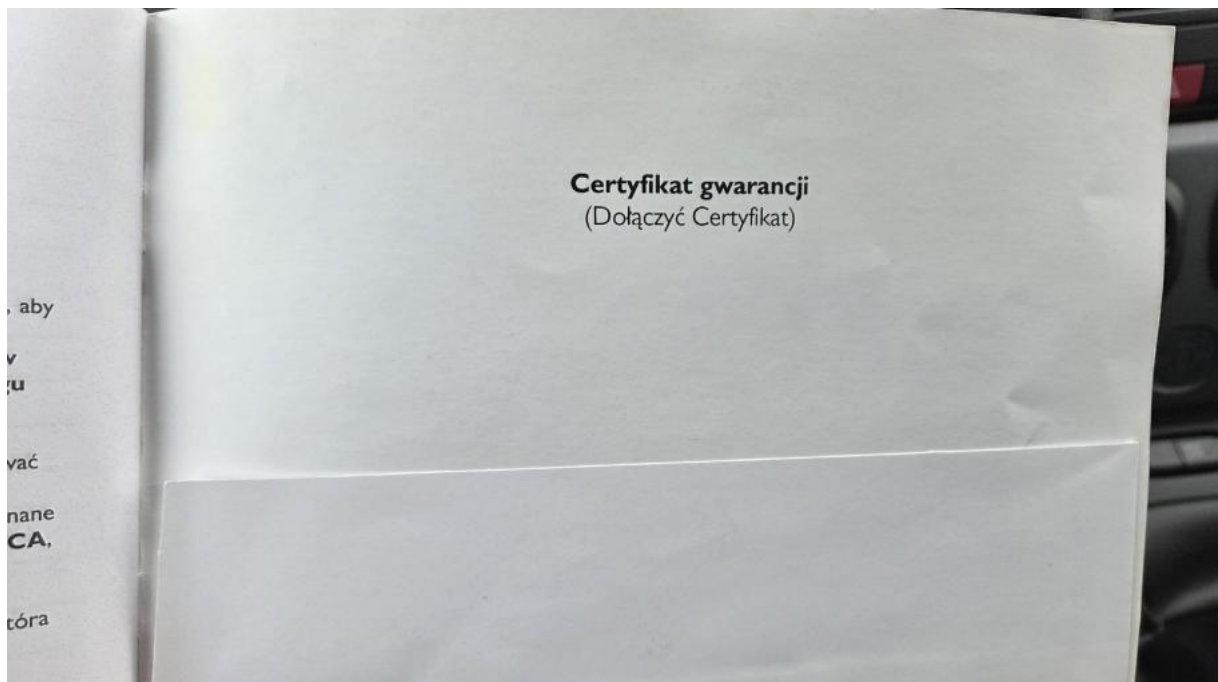

Fot. 28

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

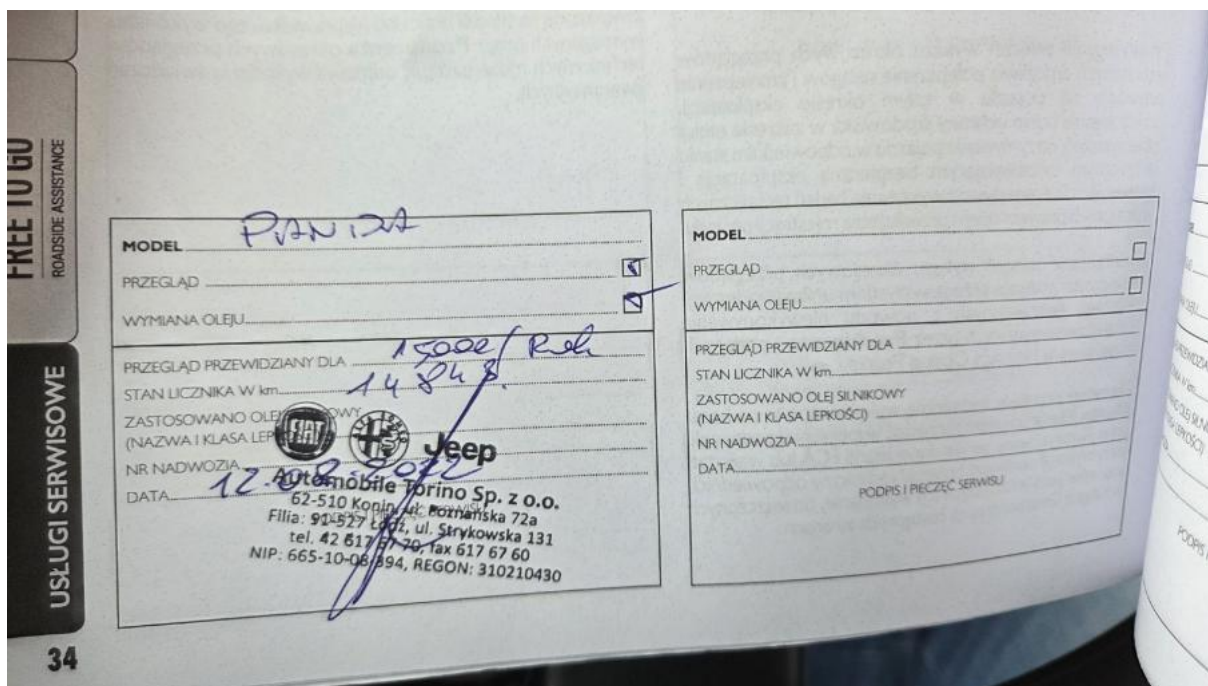

Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg L - Rysa/odprysk 1