


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002189671
Besichtigt am: 01.12.2025 10:52
Berichts-Nr: 9564883
FIN: VSSZZZKL3PR023348



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

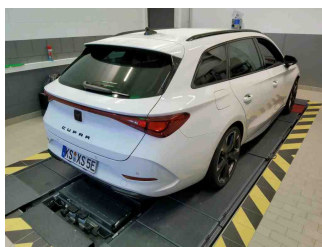

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

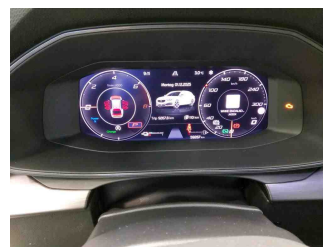

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASG
Erstzulassungsdatum:	14.12.2022
Laufleistung:	59.267 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.368 mm
Fahrzeughöhe:	1.456 mm
Fahrzeugbreite:	1.799 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.890 kg
Radstand:	2.686 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.900 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwicklung Serie	Einparkhilfe
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Alarm	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Angehobener Ladeboden hinten	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 42 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Fernlichtassistent
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Sportausführung	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Head-Up Display
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Klimakomfortscheibe	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kompensor Ausf. 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Überführungsausrüstung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Multifunktionskamera	Pannenset
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Privater Notruf
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationsgerät-High	Reifen 235/35 R19 91Y
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung	Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Car2X	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung
Ohne connect Paket 1	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit SAFELOCK
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schublade unter dem linken Vordersitz
Ohne Feuerlöscher	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller für CUPRA

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung CUPRA Top

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug hinten rechts	Riss	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Sicherheitsgurt	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.788,46
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.788,46

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL3PR023348

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

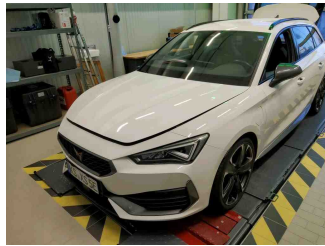

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

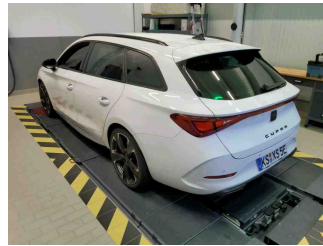


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

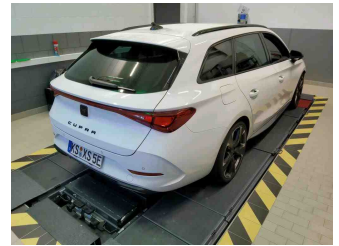

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

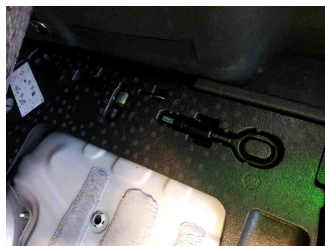


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

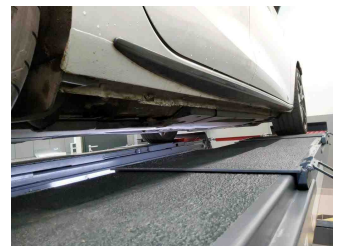

Seitenansicht - Schweller rechts

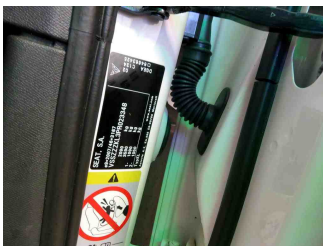

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

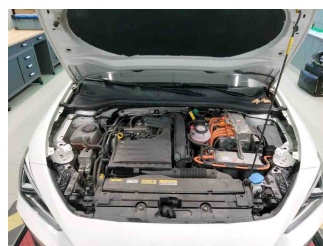

Fahrzeug - Motorraum offen

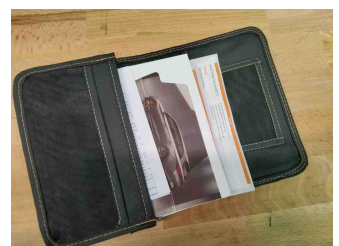


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9564883
vom: 01.12.2025

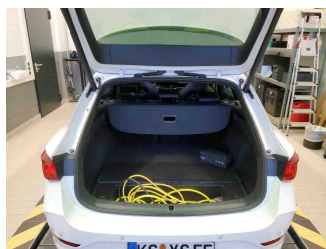

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

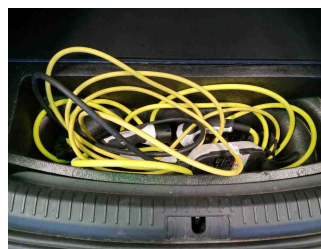


Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

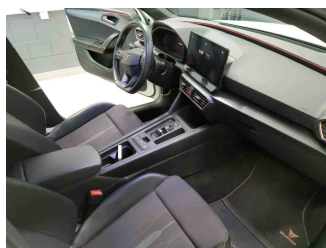

Innenraum - vorne

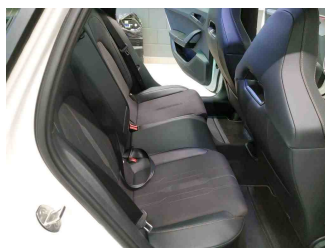

Innenraum - hinten

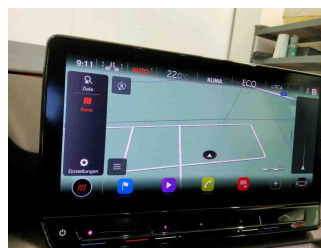


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug hinten rechts - Riss - Ersetzen

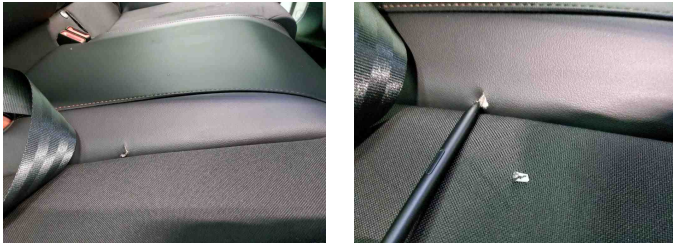


2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

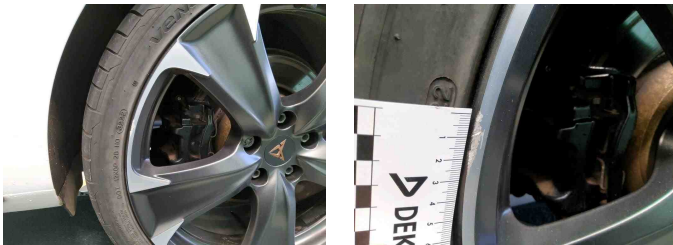

3 - Sicherheitsgurt - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

gurt mitt

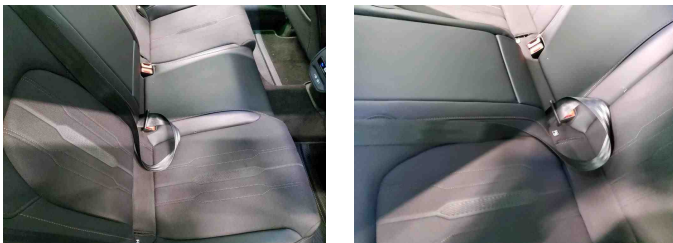

4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen





6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

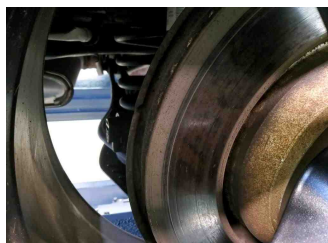

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

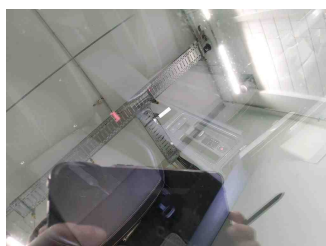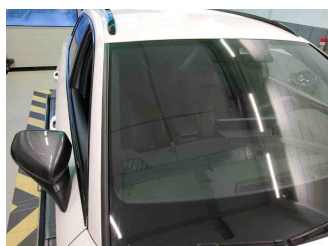

3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

