

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09866/2/26-15201	Data raportu	17-02-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	13-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02798/26/01/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU1K6720964847497
Marka, model	DACIA Dokker 17-20
Typ, wersja	Dokker 1.5 Blue dCi Laureate
Numer rejestracyjny	TK811EM
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/70 kW
Stan licznika	185 608 km
Data 1. rej./rok prod.	23-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	01-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne lewe odsuwane z szybą uchylaną, Drzwi boczne prawe odsuwane z szybą uchylaną, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, dzielone asymetrycznie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Oświetlenie w drugim rzędzie, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, przód, Radio Dacia Plug & Radio z MP3 i Bluetooth, Roleta przestrzeni bagażowej, Sterowanie radiem pod kolumną kierownicy, System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu ASR, Szyby przednie podnoszone elektrycznie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, z żarówką halogenową, Światła przeciwmgielne, Czujnik parkowania z tyłu, Koło zapasowe, Relingi dachowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MATADOR, NORDICCA	185/65 R15 88T	7,0 mm
	lewe	MATADOR, NORDICCA	185/65 R15 88T	7,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	185/65 R15 92T	5,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	185/65 R15 92T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka przestrzeni bagażowej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Kołpak koła przód L	pęknięcie	NA	
3	Kołpak koła przód R	wgniecenie	NA	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	

5	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
6	Dywaniki podłogi komplet	zabrudzenie	NA	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
8	Drzwi części ład.przesuwne L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

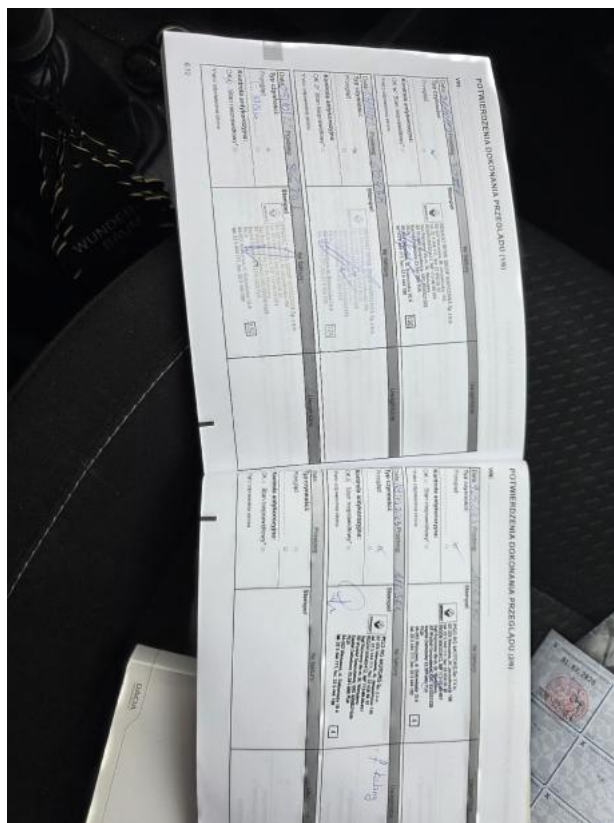

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kołpak przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 44

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 46

Wykładzina podłogi - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1