

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09708/2/26-15201	Data raportu	06-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08742/26/02/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	LVYPSA3TCKP066644
Marka, model	VOLVO S90 16-20
Typ, wersja	S90 T6 GPF AWD R-Design aut
Numer rejestracyjny	WD5061R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/228 kW
Stan licznika	176 789 km
Data 1. rej./rok prod.	25-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	19-01-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB), City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obszyte materiałem BENOVA, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 Silver, 5-ramienne, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy progowe R-design, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pedale sportowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłokietnik przedni, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System nawigacji satelitarnej Sensus, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana - materiałowa R-Design, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED, Światła przeciwmgielne - przód, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 20 Matt Black, Diamond, 5-ramienne, podwójne z ogumieniem 255/35, Gniazdko 230V w konsoli środkowej, Kamera parkowania 360 stopni, Odtwarzacz CD, Przyciemniane tylne szyby, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System audio High Performance Pro Harman/Kardon (wyświetlacz dot. 9 cali/13 głośników 600W/AUX/USB), Szyba przednia podgrzewana, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Zawieszenie pneumatyczne (z układem Four-C), Łopatki zmiany biegów przy kierownicy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ECOSPORT 2	255/35 R20 97Y	1,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ECOSPORT 2	255/35 R20 97Y	1,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ECOSPORT 2	255/35 R20 97Y	4,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ECOSPORT 2	255/35 R20 97Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik przedni lewy	150 - 2000
2	Drzwi przednie lewe	150 - 2000
3	Drzwi tylne lewe	pow. 2000
4	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	WY	1.6
6	Spoiler zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.3
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.3
11	Opona 255 / 35 / R / 20Y 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
12	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	
13	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	0.7
14	Dach	wgniecenie	NA	1.5
15	Rama drzwi,przód R	liczne, wgniecenie	NA	5
16	Światnik tylny R	zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	4
17	Nakładka zderzaka przedniego, dół	inne		
18	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
19	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
20	Ośłona lusterka zewnętrznego R	odpryski lakieru		
21	Próg R	zarysowanie		
22	Światnik tylny L	odpryski lakieru		
23	Pokrywa tylna	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

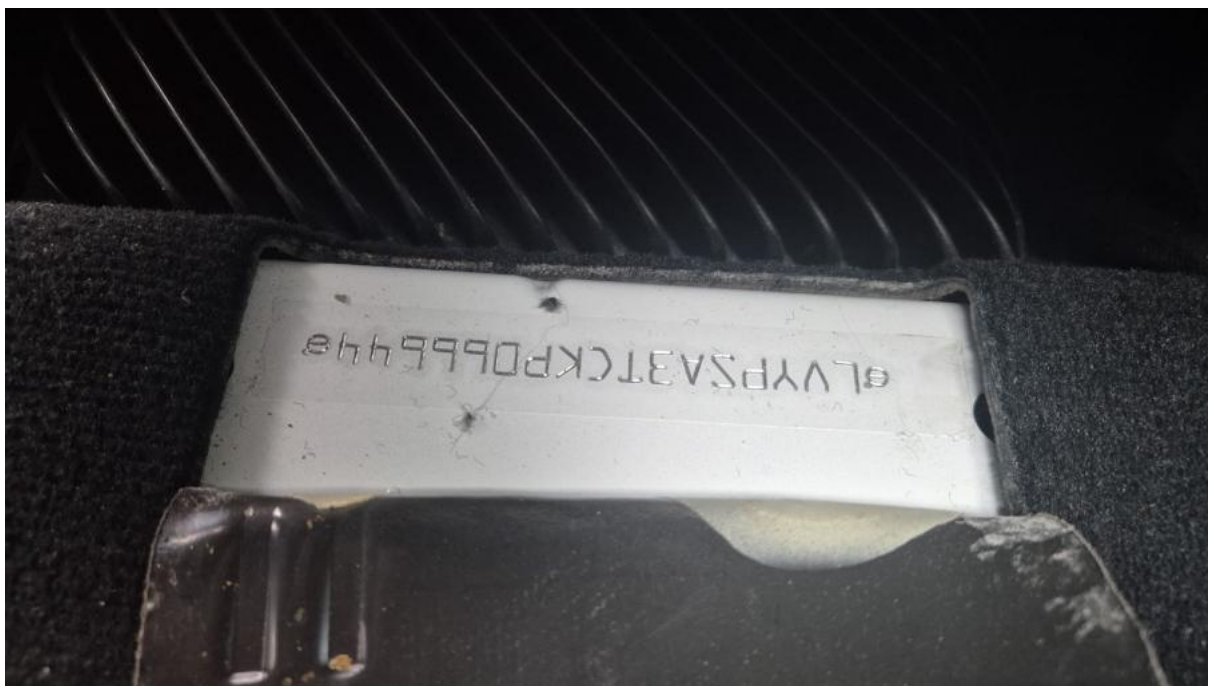

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

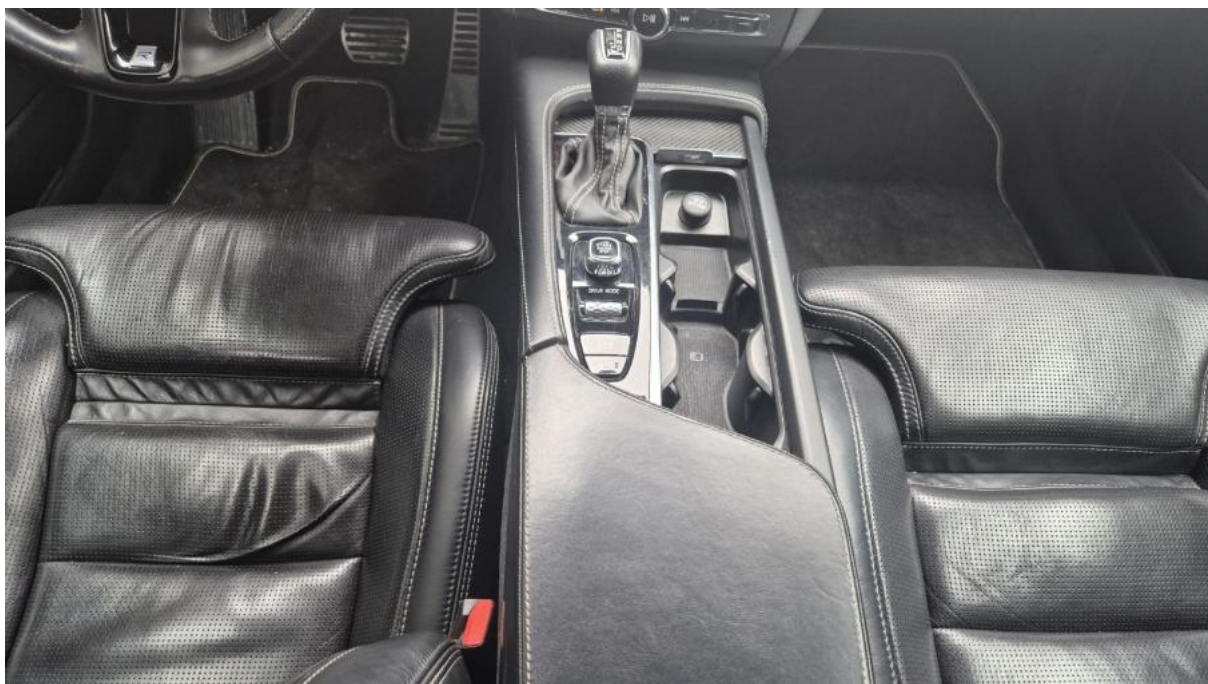

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

RODZAJ POJAZDU		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191888626 C.1.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.2.2 191888626 C.2.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIAŁYNI UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA ORGAN WYDANY	
POZWAŻENIE		C		A	
ROK PRODUKCJI		2019		WD 5061R	
DOPUSZCZONA ŁADOWNOŚĆ		---		D.1 VOLVO D.2 P -PSA3 -PSA3TC01 D.3 598	
MAGNITUDE DOP. NACIŁO OSI		11,96 kN		E LVYPSA3TCKP066544	
NR REJESTR. POJAZDU		---		B 25.06.2019 03.04.2023 H ---	
		F.1 2360 kg F.2 2360 kg F.3 4560 kg G 1862 kg J M1 K e4*2807/46*1067*06 L 2 O.1 2200 kg O.2 750 kg P.1 1969,00 cm³ P.2 228,00 kW P.3 P Q --- S.1 5 S.2 ---		SERIA DRW BAT 1211908 SERIA DRW BAT 1211908	
SERIA DRW BAT 1211908		SERIA DRW BAT 1211908		SERIA DRW BAT 1211908	


strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

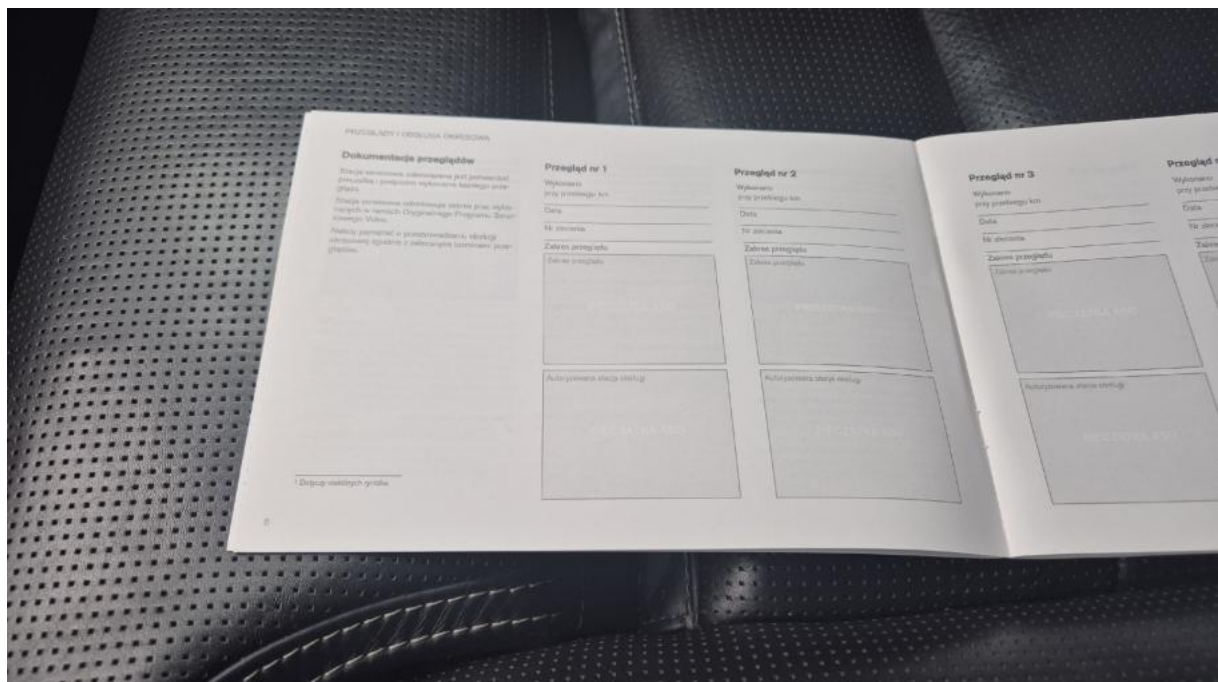

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu

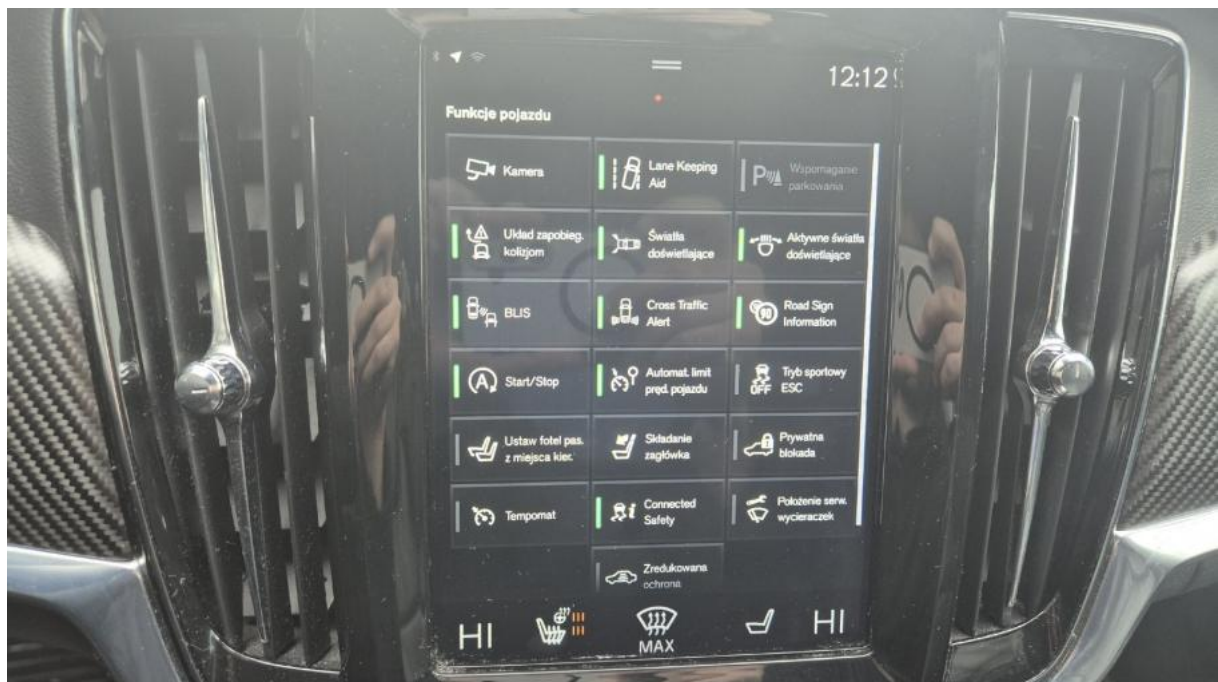

Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Krata zderzaka prz. - Inne 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

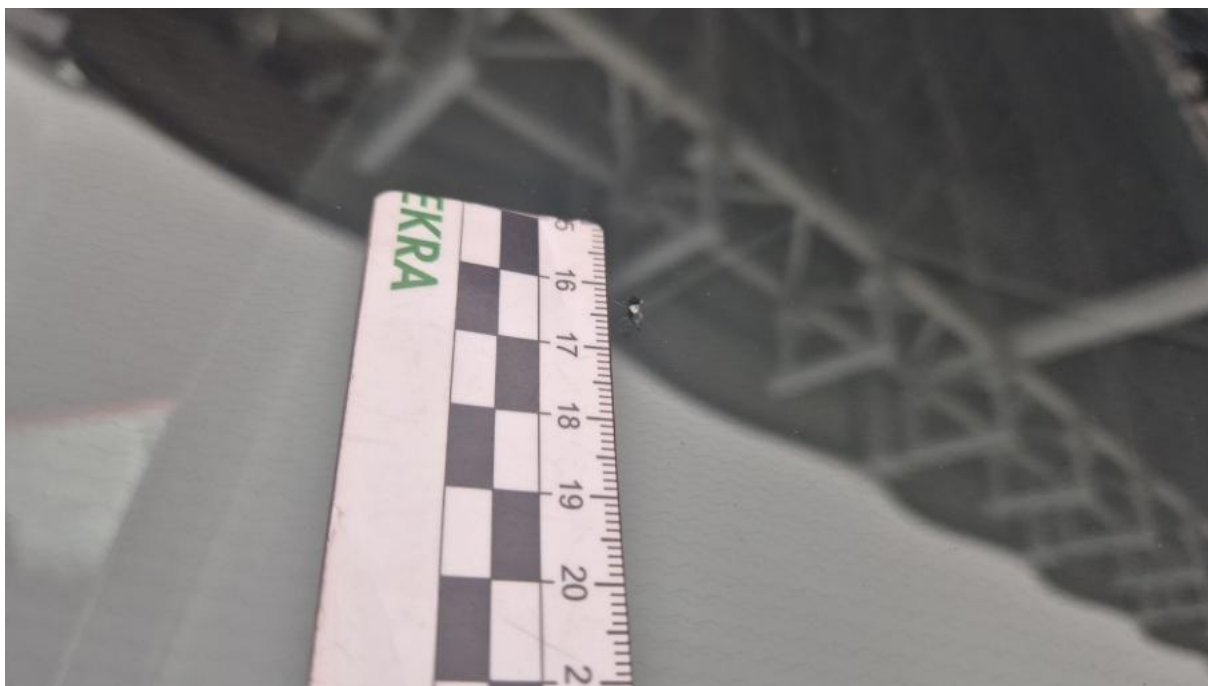

Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Inne 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupki przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2