

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09782/2/26-15201	Data raportu	12-02-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09568/26/02/05	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFDAJ11U2306328
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.6 dCi Tekna+ Xtronic
Numer rejestracyjny	CB148JK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/96 kW
Stan licznika	240 626 km
Data 1. rej./rok prod.	28-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	15-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, Czujniki parkowania, przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z pamięcią ustawienia, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny asystent parkowania - system automatycznego parkowania, Inteligentny hamulec silnikowy, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu, Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Inteligentny system ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy full LED z funkcją doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z pamięcią, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System inteligentnego kluczyka, System kontroli ruchów nadwozia, inteligentny, System nagłośnienia Premium BOSE z 8 głośnikami, System nawigacji NissanConnect z 7 calowym dotykowym ekranem, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System pomiaru ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyba przednia podgrzewana, Szyberdach panoramiczny, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa z unikalnym wzorem 3D, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED z kierunkowskazami, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T001	235/45 R19 92W	3,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/45 R19 92W	0,9 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/45 R19 92W	1,8 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/45 R19 92W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Drzwi tylne prawe	do 150
8	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Łotnik przedni prawy	200 - 300
3	Słupki przedni prawy	150 - 300
4	Słupki środkowy prawy	150 - 300
5	Drzwi przednie lewe	200 - 300
6	Drzwi przednie prawe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
4	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie, zarysowanie	NA	
5	Próg L	zarysowanie		
6	Próg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

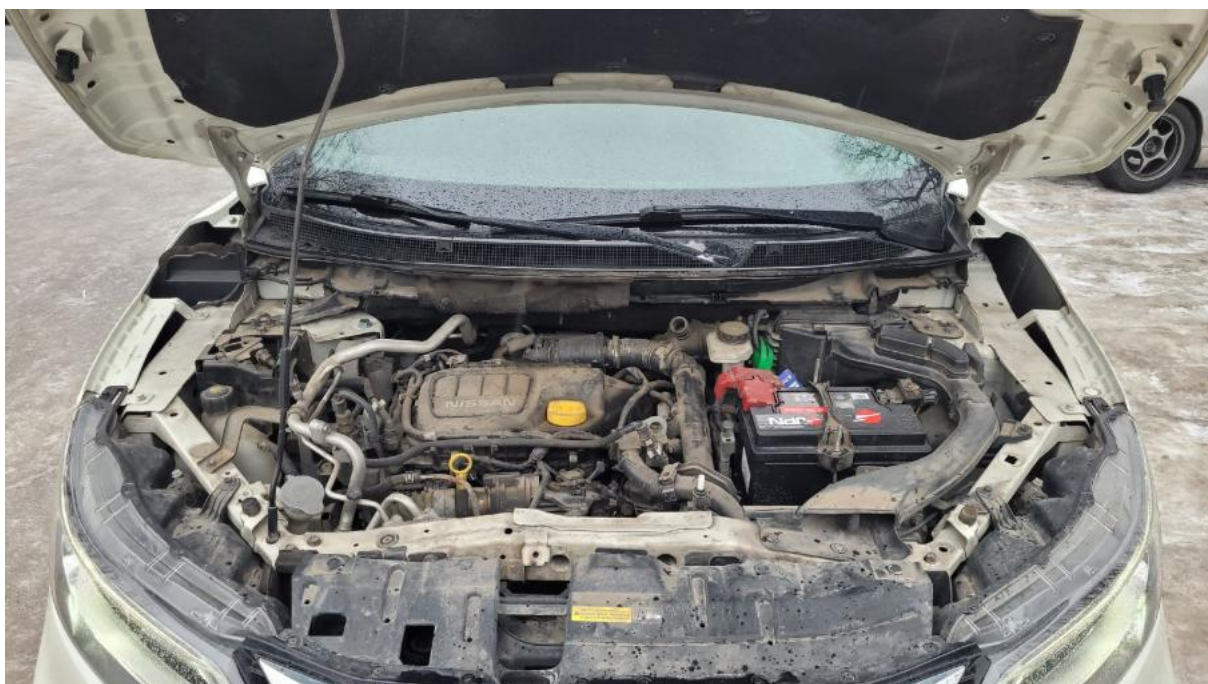

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

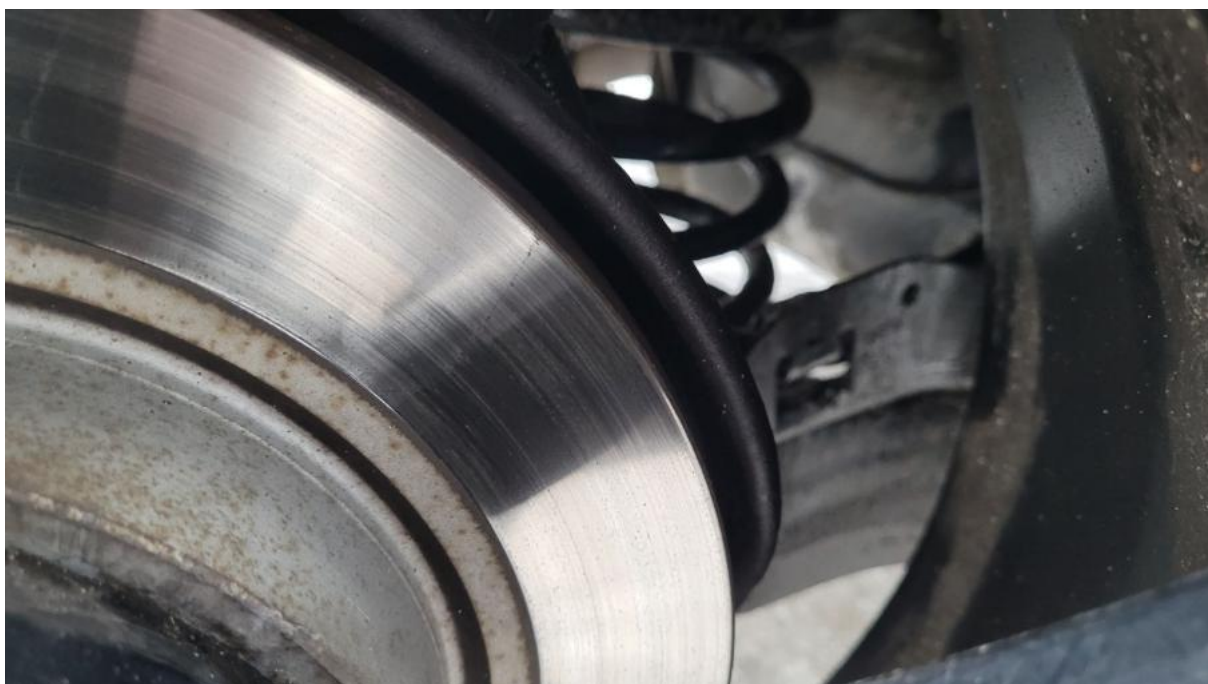

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

CERTYFIKAT GWARANCYJNY
Gwarancja NISSAN Pan Europe

WITAMY
W celu zapewnienia pełnego zadowolenia z użytkowania NISSAN zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Książeczką Gwarancyjną i Rejestrem Przeglądów.

WAŻNA UWAGA
Część dotycząca gwarancji zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji Twojego NISSAN, zakresu praw i obowiązków jak również informacje dotyczące programu NISSAN Assistance. Część dotycząca serwisu i obsługi wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i serwisowania Twojego samochodu NISSAN.

OCHRONA DANYCH
Informacje o nabywcy mogą być użyte przez sprzedawcę do celów rejestracji pojazdu. Informacje te mogą być również wykorzystane przez sprzedawcę lub stowarzyszone z nim podmioty dla celów oferowania nabywcy innych produktów i usług. Nabywca przystaje na powyższe, jeśli nie chce otrzymywać wiadomości od niego i stowarzyszonych podmiotów.

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
SJNFDAJ11U2306328

NUMER SILNIKA
430778

MODEL
J11 GASHQAI

NR REJ.
[]

DATA POZACZĄTKU GWARANCJI
28 05 2018

PRZEBIEG PRZY WYDANIU
7

KOD KOLORU
QABZ

NAZWA KOLORU
PEARL WHITE

DEALER SPRZEDAWCA
Odebrł sprzedawca wykonął przegląd przedprzebiegowy PDI zgodnie z procedurą kontroli przedprzebiegową NISSAN

PIECZĘĆ DEALERA

DATA
28 05 2018

KOD DEALERA
170912

NAZWISKO KIEROWNIKA SERWISU
Grzybowski Maciej

WŁAŚCICIEL
Prime Car Management S.A.

ADRES
Polanski 4
Gdańsk 80-308

Tel. brak Fax: brak

email: brak@brak.pl


ZAKRES GWARANCJI
WIEK W
A: Gwarancja
B: Gwarancja
C: Gwarancja
D: Gwarancja nowego
Uwaga:
- 1 lub 2
oraz po

pozwolenie wyjazdowe
DATA
[]
00

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

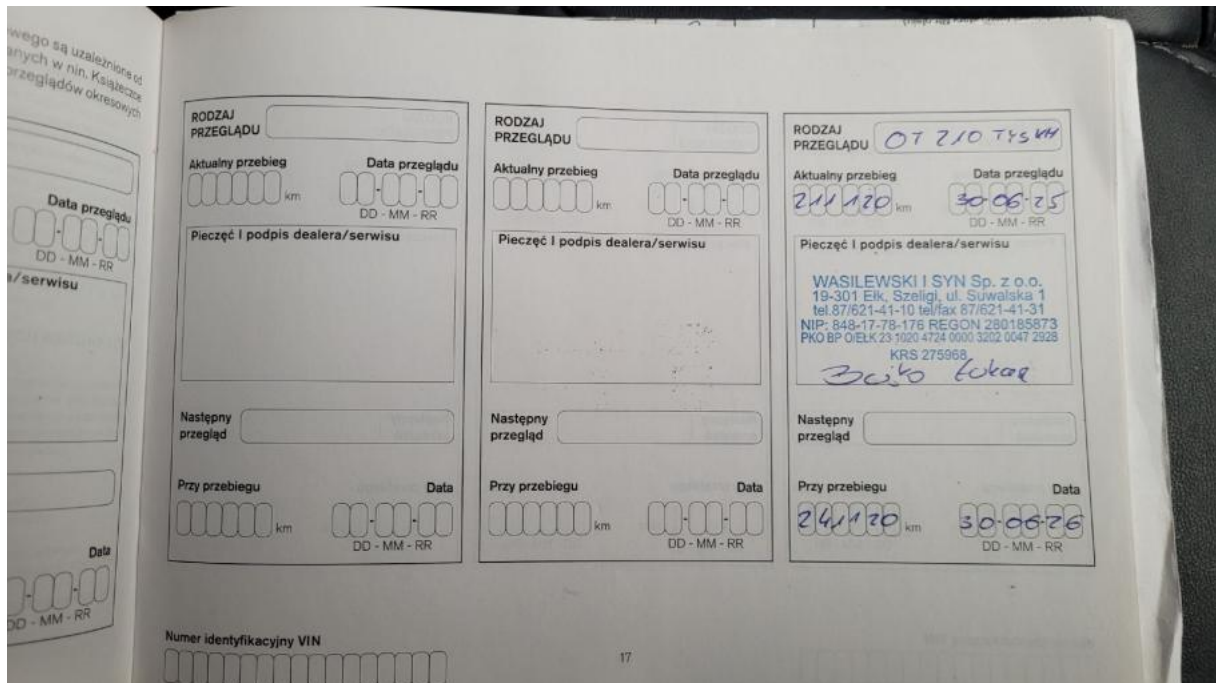

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48


Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

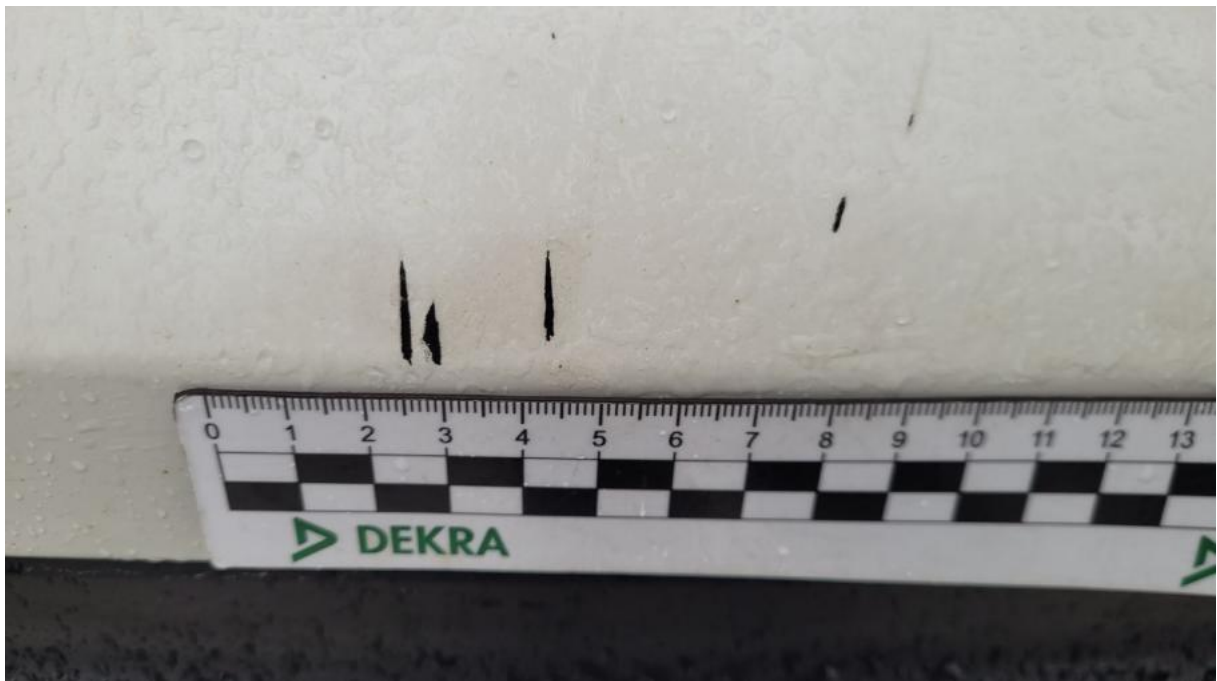

Fot. 50

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58


Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - zdjęcie pogładowe 2

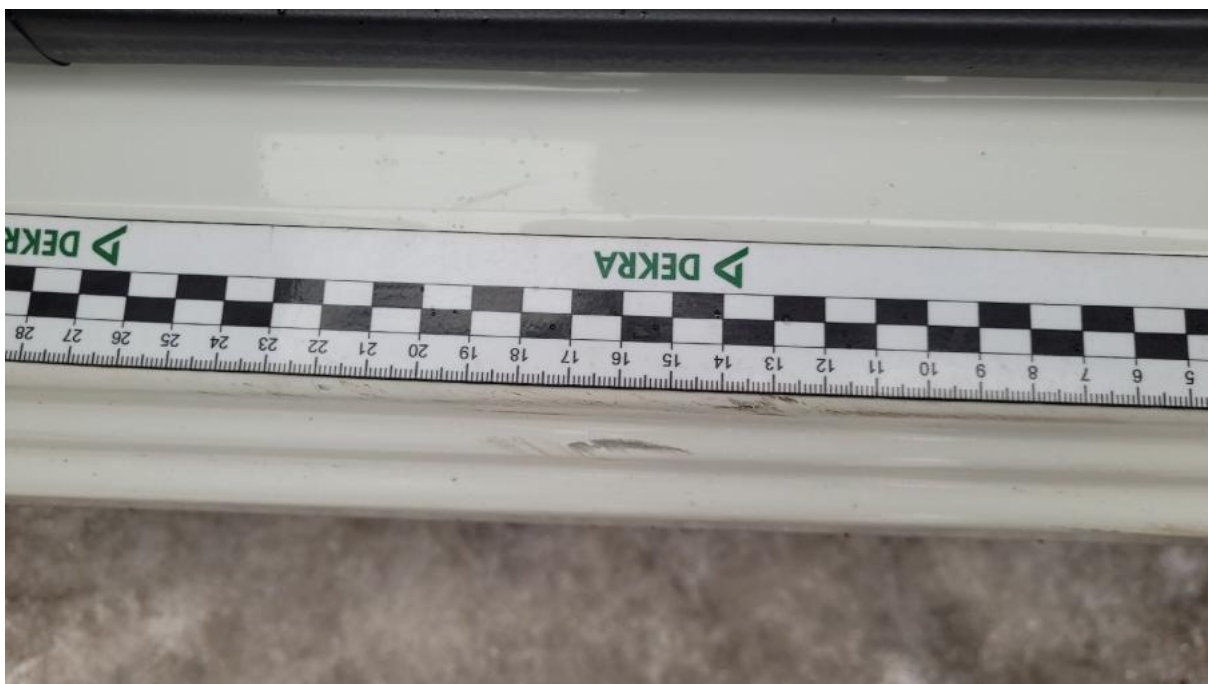

Fot. 60

Próg L - Rysa/odprysk 1