

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09855/2/26-15201	Data raportu	16-02-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	13-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08182/26/02/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBE8EH2K8022180
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD2839M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/147 kW
Stan licznika	90 833 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lampki w podsufitce (przód), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne regulowane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), System rozpoznawania znaków drogowych, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Szyby boczne pochłaniające promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą (czarna), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Światła przeciwmgielne z tyłu, Lakier metalik, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 R16 91H	8,2 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 R16 91H	8,1 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 R16 91H	8,2 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 R16 91H	8,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.1
4	Pokrywa tylna	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
7	Poszycie drzwi tylnych L	odpryski lakieru, wgniecenie		
8	Próg L	zarysowanie		
9	Próg R	zarysowanie		
10	Okładzina zderzaka tylnego	płytkie, , zarysowanie		
11	Błotnik tylny L	zarysowanie		
12	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

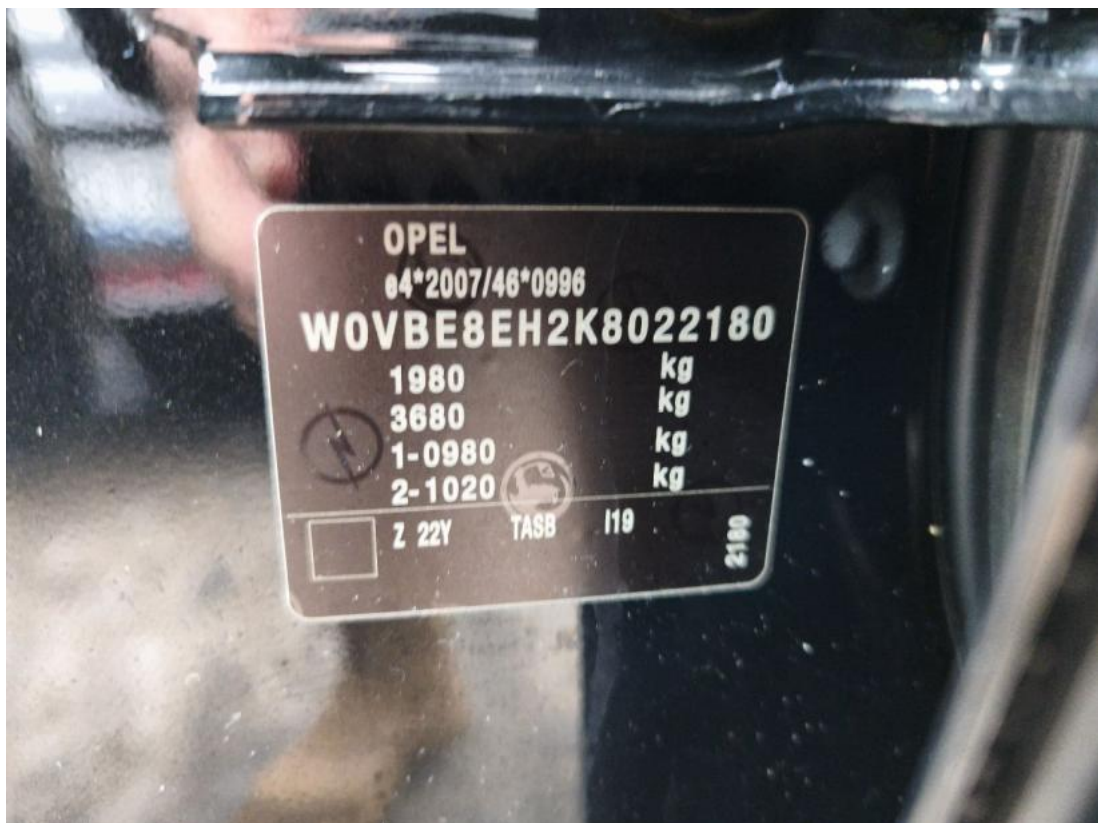

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

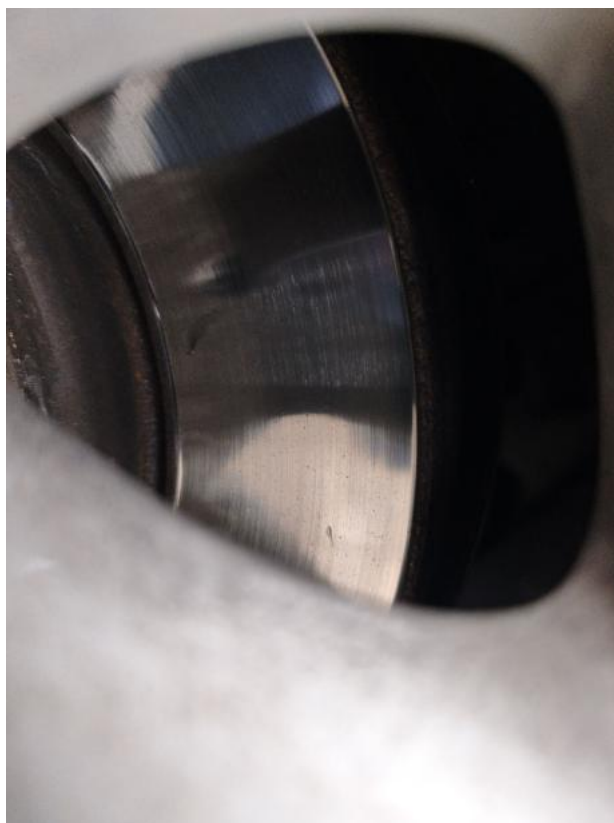

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

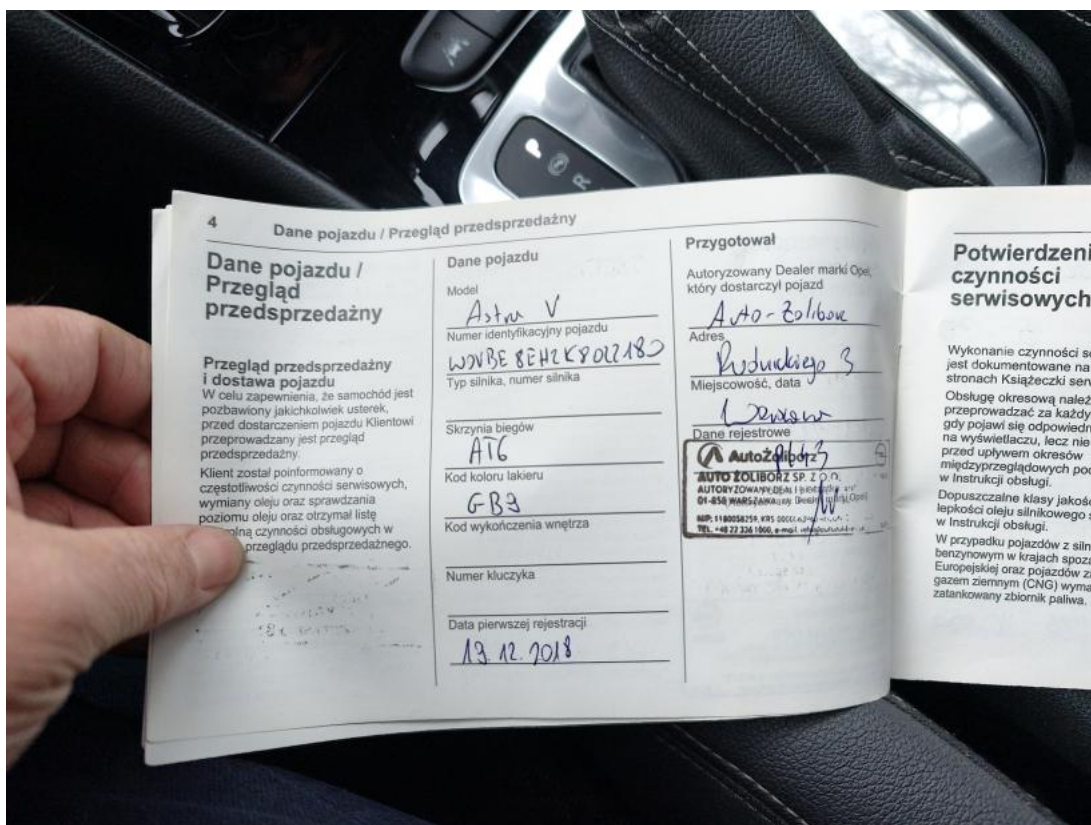DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 35**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 36**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Przebieg

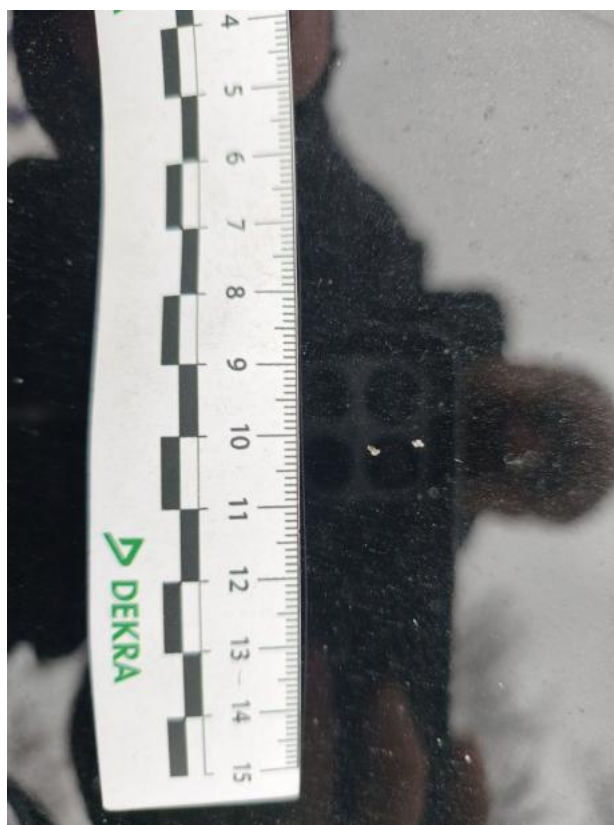

Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

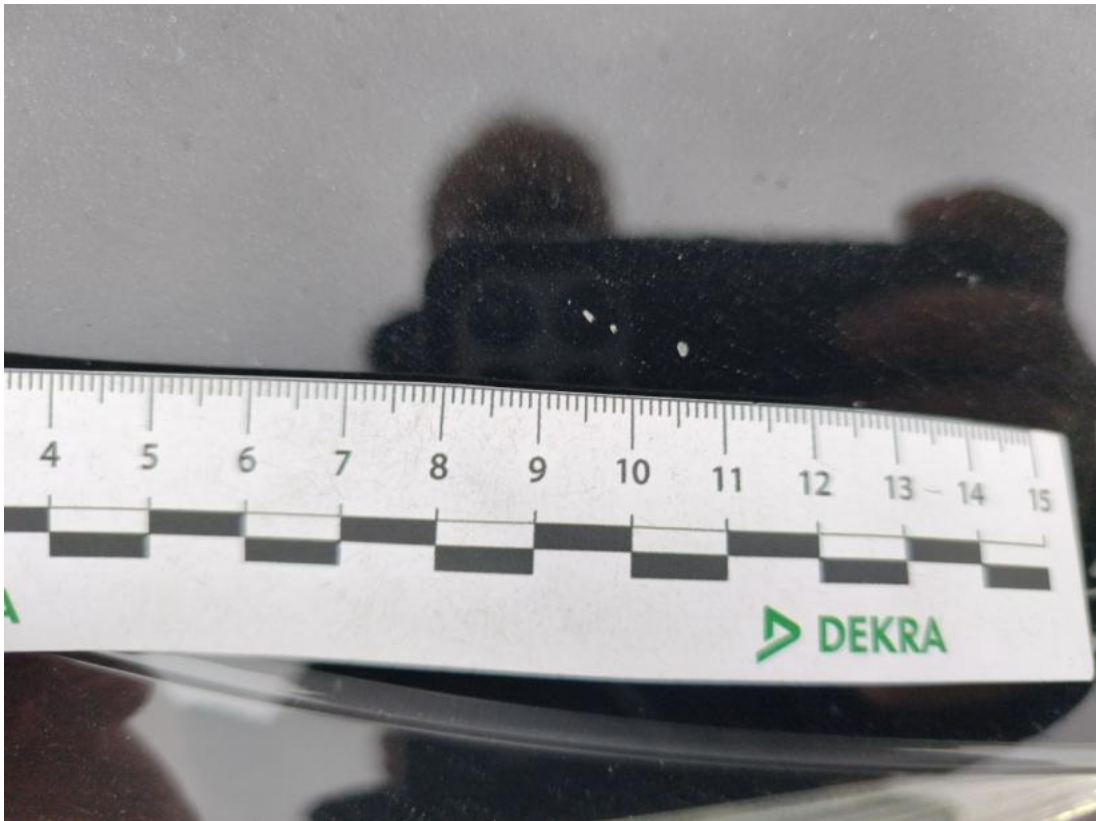

Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

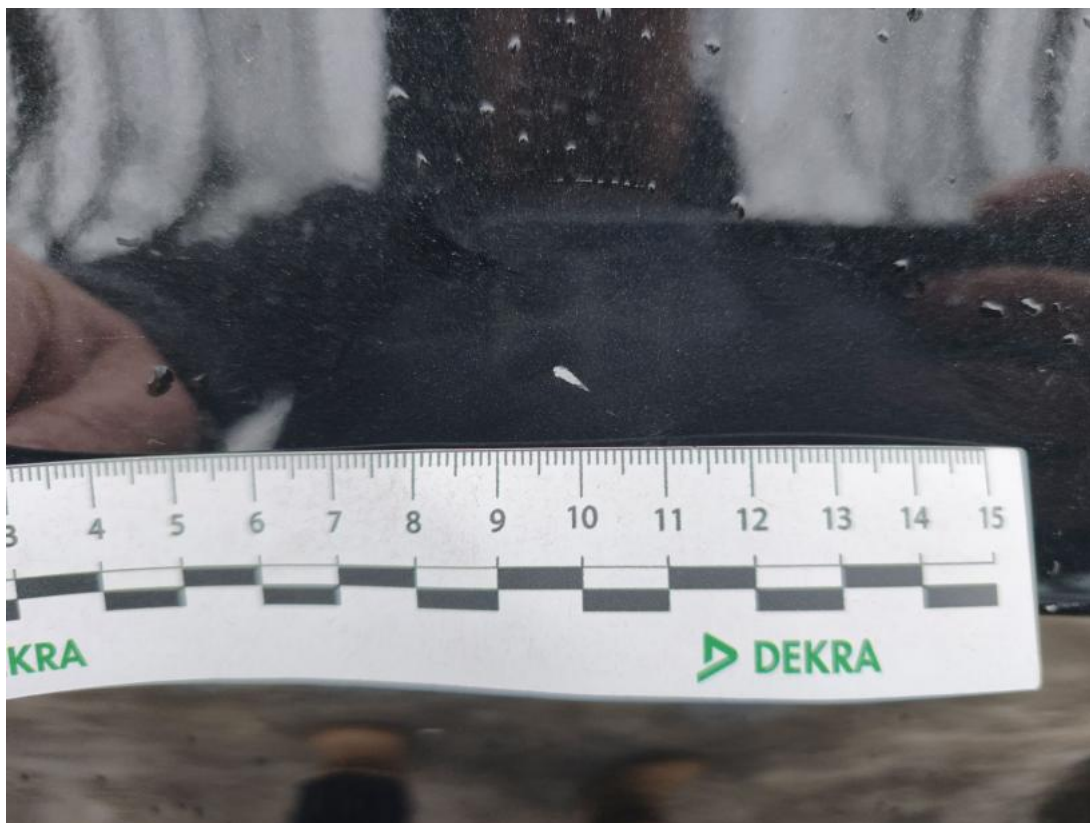

Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Koło kierownicy() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1