



WWZZZAAZHD057956

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	123.420
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	UP! AA	HU (Bericht lag vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZHD057956	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	06.03.2017	Polster/Farbe	Stoff /
Letzte Wartung	02/2024, 118.162 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Heckbereich	Heckblech (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Karosserie	C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Semperit	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	165/70 R14 81T	Fulda	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP! AA	Laufleistung (abgelesen)	123.420
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZHD057956	Erstzulassung	06.03.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	124 µm
2	Dachholm links	113 µm
3	Dachholm rechts	123 µm
4	Kotflügel links	121 µm
5	Kotflügel rechts	121 µm
6	Motorhaube	118 µm
7	Schweller links	79 µm
8	Schweller rechts	78 µm
9	Seitenwand links	126 µm
10	Seitenwand rechts	119 µm
11	Tür vorne links	128 µm
12	Tür vorne rechts	118 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Montierte Bereifung

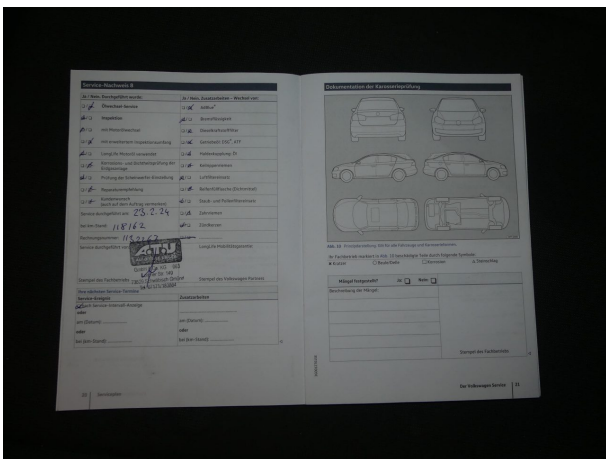


Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

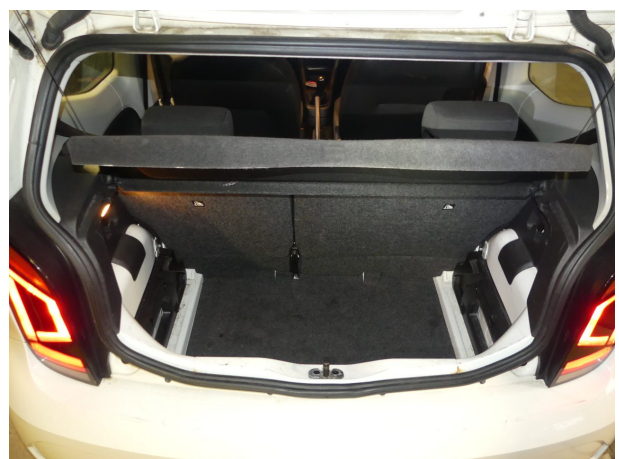


Abbildung 18: Zusatzbereifung

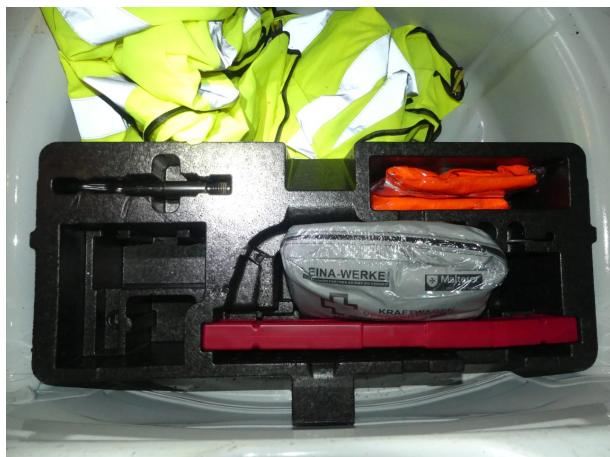


Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Heckbereich: Heckblech (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckbereich: Heckblech (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Heckbereich: Heckblech (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckbereich: Heckblech (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

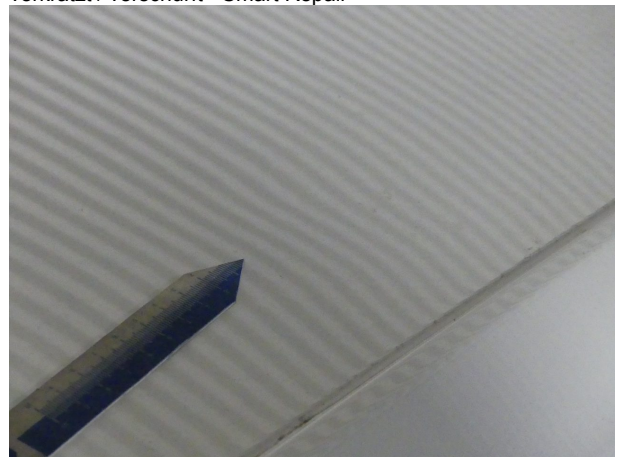

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

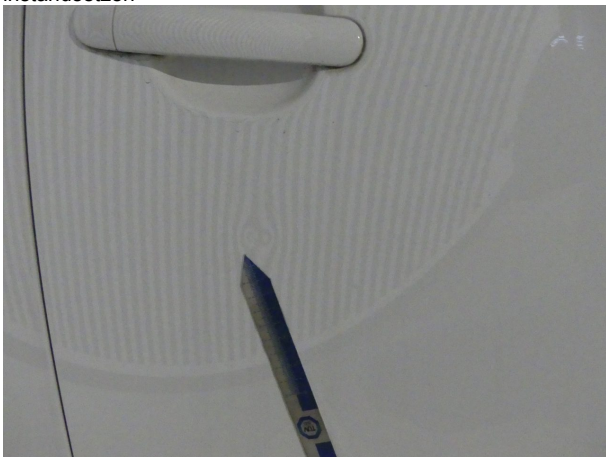


Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

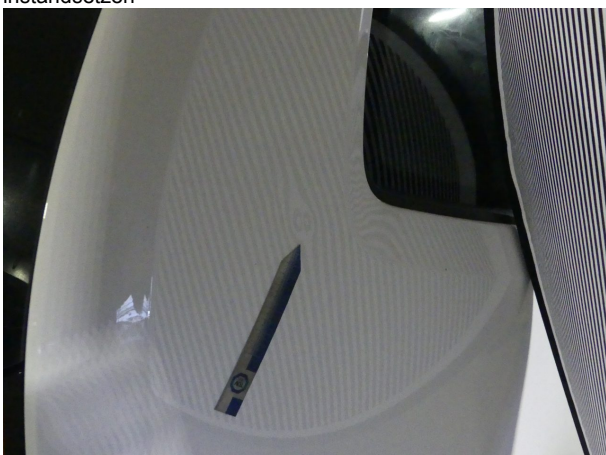

Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

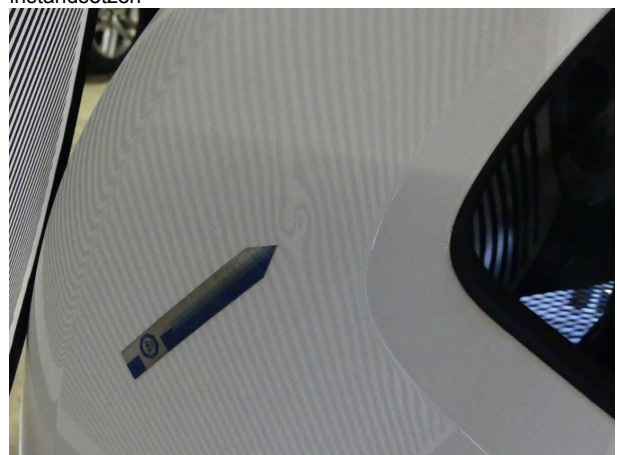


Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

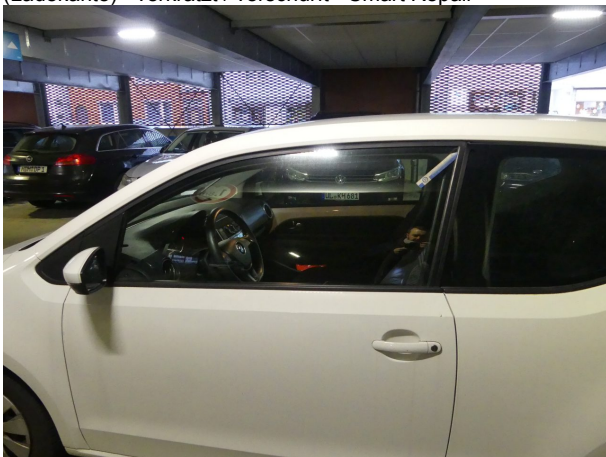

Beschädigung #10: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern