



WF0RXXWPGRGS18201

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	183.480 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Typ/Modell	Transit Connect	HU (Bericht lag vor)	07/2026
Fahrgestellnummer	WF0RXXWPGRGS18201	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	02.02.2017	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	07/2025, 171.916 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts (alle Radzierblenden) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	elektrisches System	Batterie - leer - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Karosserie	Karosserie (Laderaum) - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung
5	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Tür vorn rechts	Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R16 97V	Sonstige	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R16 97V	Sonstige	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die Batterie war entladen; das Fahrzeug konnte nicht bewegt werden



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Transit Connect	Laufleistung (abgelesen)	183.480 km
Fahrgestellnummer	WF0RXXWPGRGS18201	Erstzulassung	02.02.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	220 µm
2	Dachholm links	215 µm
3	Dachholm rechts	190 µm
4	Heckklappe/-tür	190 µm
5	Kotflügel links	200 µm
6	Kotflügel rechts	200 µm
7	Motorhaube	230 µm
8	Seitenwand links	200 µm
9	Seitenwand rechts	220 µm
10	Tür hinten rechts	185 µm
11	Tür vorne links	195 µm
12	Tür vorne rechts	225 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

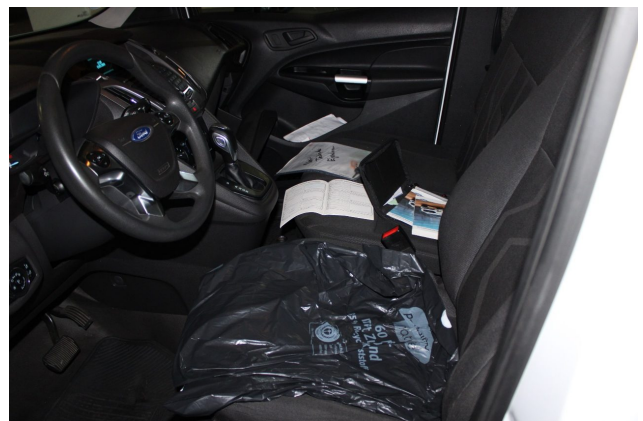


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

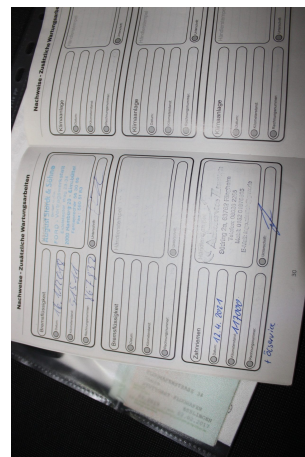


Abbildung 12: Dokumente

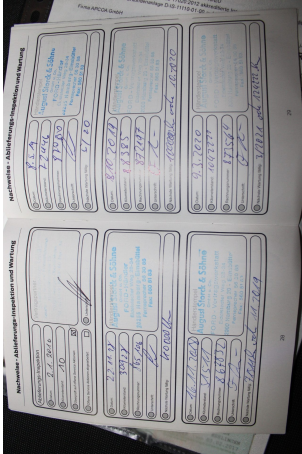


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

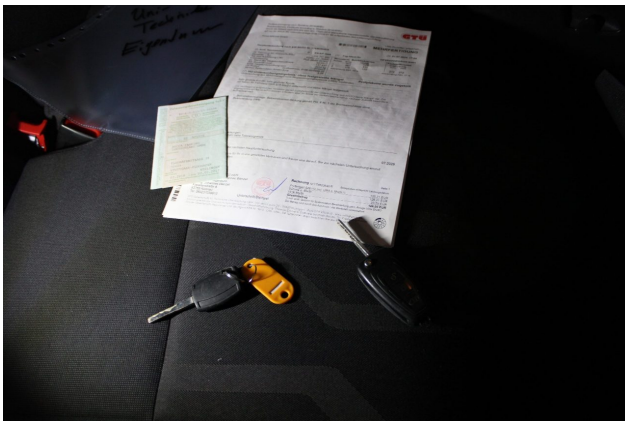


Abbildung 15: Dokumente

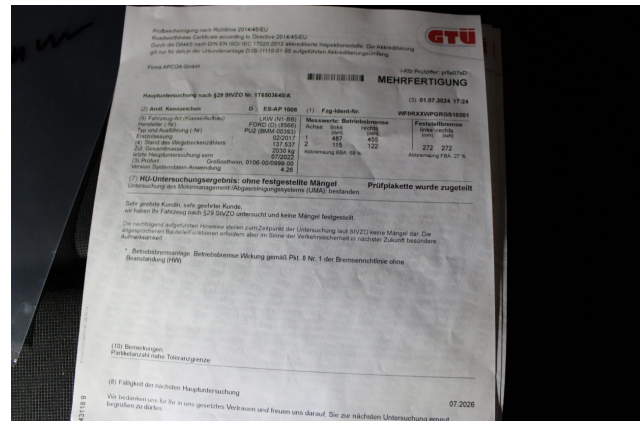


Abbildung 16: Dokumente

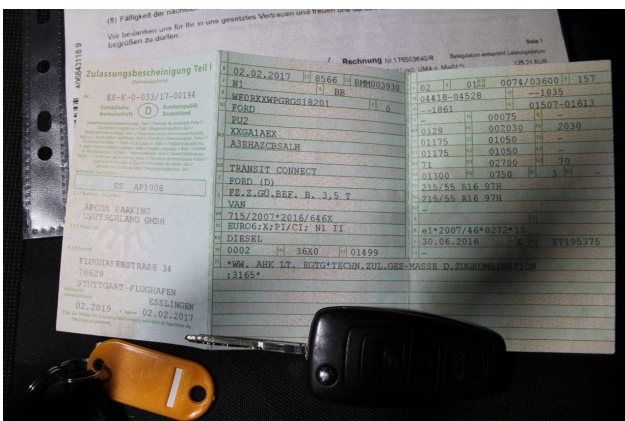


Abbildung 17: Dokumente

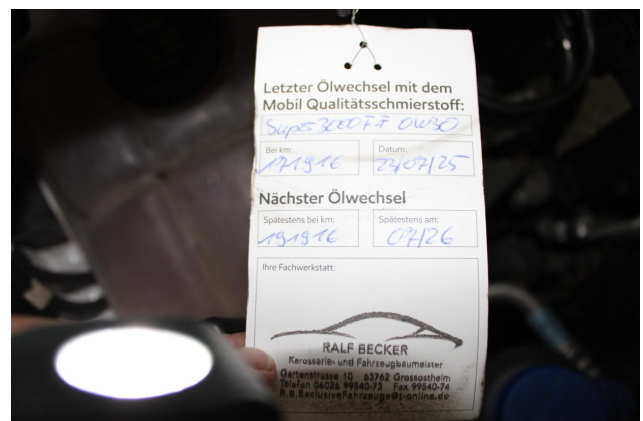


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

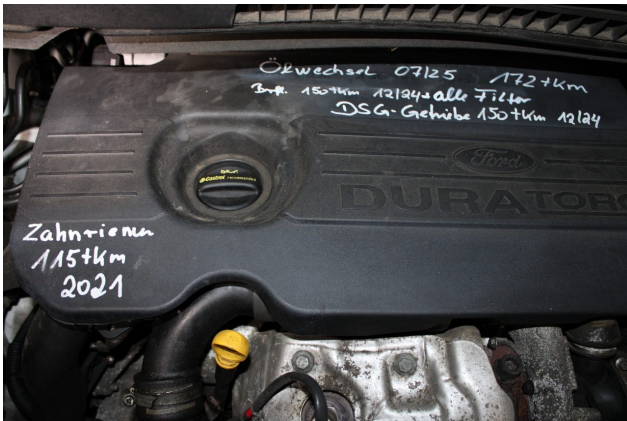


Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts (alle Radzierblenden) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts (alle Radzierblenden) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts (alle Radzierblenden) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts (alle Radzierblenden) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) -
abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) -
abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) -
abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Laderaum) -
abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür (Türstoßleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

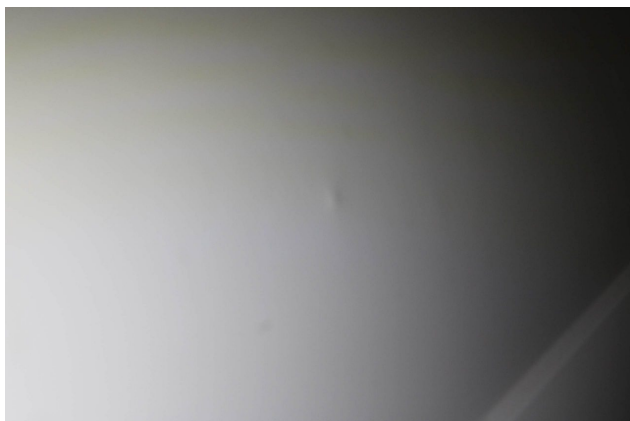

Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen