

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09750/2/26-15201	Data raportu	11-02-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09212/26/02/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF7YD3MFC12J13872
Marka, model	CITROEN Jumper 35 BlueHDi ...
Typ, wersja	Jumper 35+ BlueHDi L4H2
Numer rejestracyjny	SK370RN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/120 kW
Stan licznika	218 025 km
Data 1. rej./rok prod.	31-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	03-11-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + BAS + EBD, Airbag kierowcy, Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszkłone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszkłone, ESP + ASR, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Immobilizer, Instalacja radiowa, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Mech. regulacja położenia kierownicy, Popielniczka + zapalniczka, Schowki w przednich drzwiach, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, Trzecie światło stop, Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile, Zabezpieczenie ścian przestrzeni ładunkowej, Zamek centralny z pilotem, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Czujniki parkowania - tył, Drzwi tylne, 270st., Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Ogrzewanie Webasto, Pakiet Komfort, Półka przednia podsufitowa, Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy, Regulator z ogranicznikiem prędkości, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRIANGLE, SNOWLINK	225/75 R16 120R	2,0 mm
	lewe	TRIANGLE, SNOWLINK	225/75 R16 120R	2,0 mm
tylna	prawe	TRIANGLE, CONNEX VAN TV701	225/75 R16 120S	6,0 mm
	lewe	TRIANGLE, CONNEX VAN TV701	225/75 R16 120S	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.1
2	Róg zderzaka boczny R	liczne, zarysowanie	WY	1.7
3	Nakładka konsoli środkowej	pęknięcie	WY	0.3
4	Oslona przeciwsłoneczna L	pęknięcie	WY	0.2
5	Tapicerka drzwi, przód L	pęknięcie	WY	0.4
6	Drzwi części ład.przesuwne R	odpryski lakieru	NA	
7	Rama drzwi,przód L	zarysowanie	NA	
8	Błotnik tylny L	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie	NA	2
9	Błotnik tylny R	liczne, zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	3
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
11	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
12	Wnęka koła wewnętrzna L	zarysowania eksploatacyjne		
13	Wnęka koła wewnętrzna R	zarysowania eksploatacyjne		

14	Gałka	zarysowania eksploatacyjne		
----	-------	----------------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 52

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

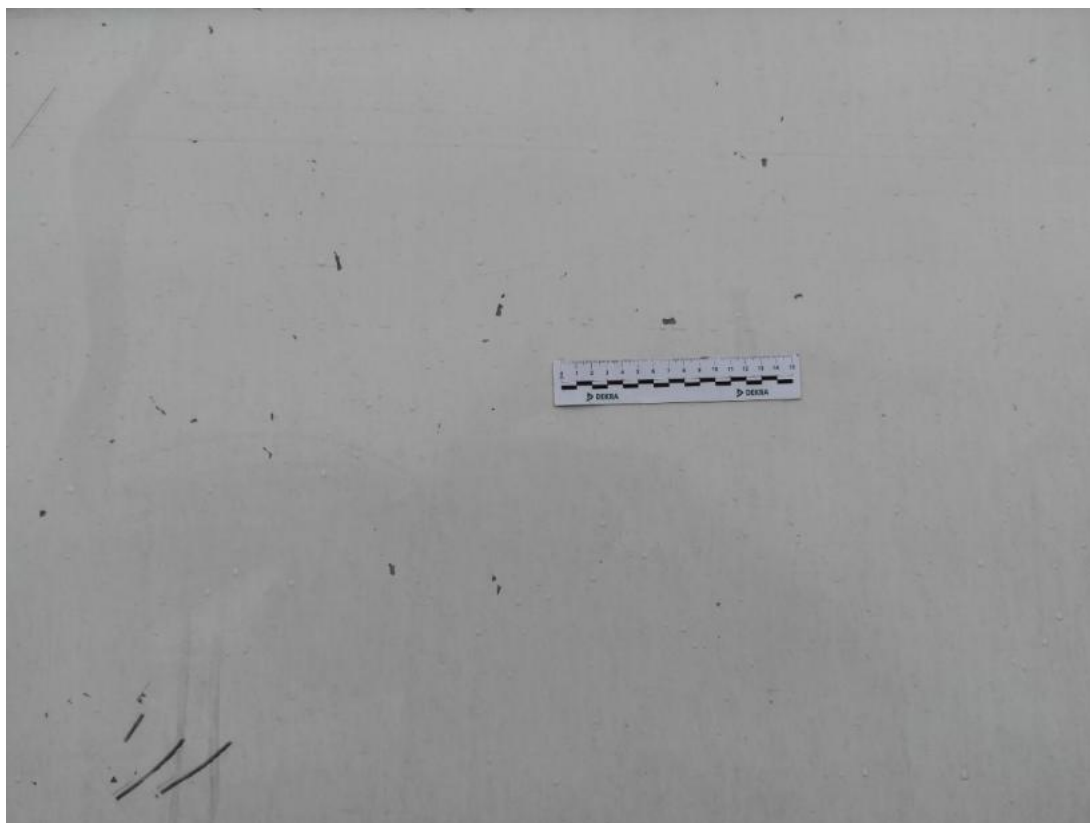

Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Deska rozdzielcza - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

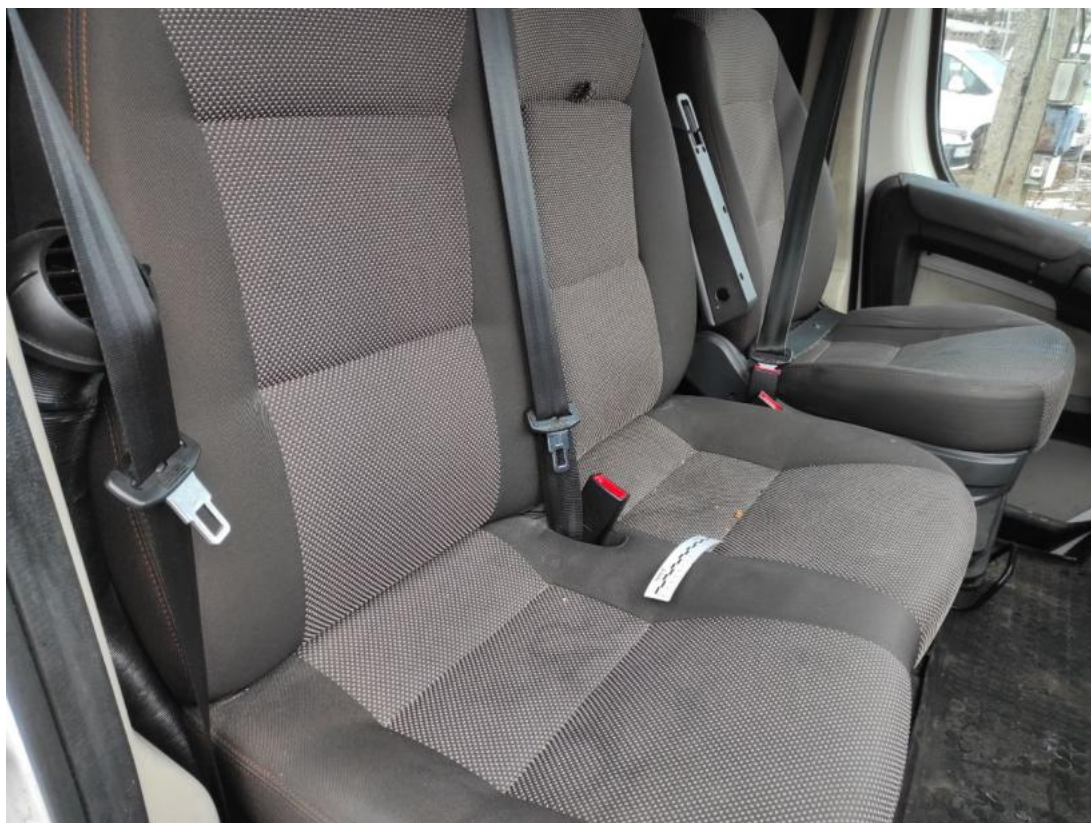

Fot. 73

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1