

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09792/2/26-15201	Data raportu	12-02-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	11-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09765/26/02/06	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF15RRN0A60157071
Marka, model	RENAULT Clio IV 16-20
Typ, wersja	Clio 1.2 16V Alize
Numer rejestracyjny	WD5857T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1149 ccm/54 kW
Stan licznika	194 134 km
Data 1. rej./rok prod.	28-03-2018/2018
Data nast. bad. techn.	06-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 Paradise z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Instalacja do montażu radioodtwarzacza, Instalacja radiowa, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lusterkiem, Radio R&GO DAB ze zintegrowanym wyświetlaczem 4X20W, Bluetooth/USB/jack, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Renault BASS REFLEX, System Renault Bass Reflex, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylny spojler dachowy, Uchwyt do smartfona do radioodtwarzacza R&GO, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Zagiłki przednie regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Lakier metalik specjalny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	185/65 R15 88T	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	185/65 R15 88T	3,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	185/65 R15 88T	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	185/65 R15 88T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	2.3
2	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie	WY	0.3
3	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie	WY	0.3
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2

6	Poszycie słupka środkowego L	liczne, zarysowanie, liczne, wgniecenie	NA	2.5
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
8	Blotnik tylny L	zarysowanie, zarysowanie	NA	
9	Kołpak koła przód L	zarysowanie	NA	
10	Kołpak koła przód R	wgniecenie/odkształcenie	NA	
11	Kołpak koła tył R	zarysowanie	NA	
12	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
14	Listwa ozdobna drzwi przednich L	odpryski lakieru		
15	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
17	Próg L	zarysowanie		
18	Kołpak koła tył L	zarysowanie		
19	Gałka	zarysowania eksploatacyjne		
20	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

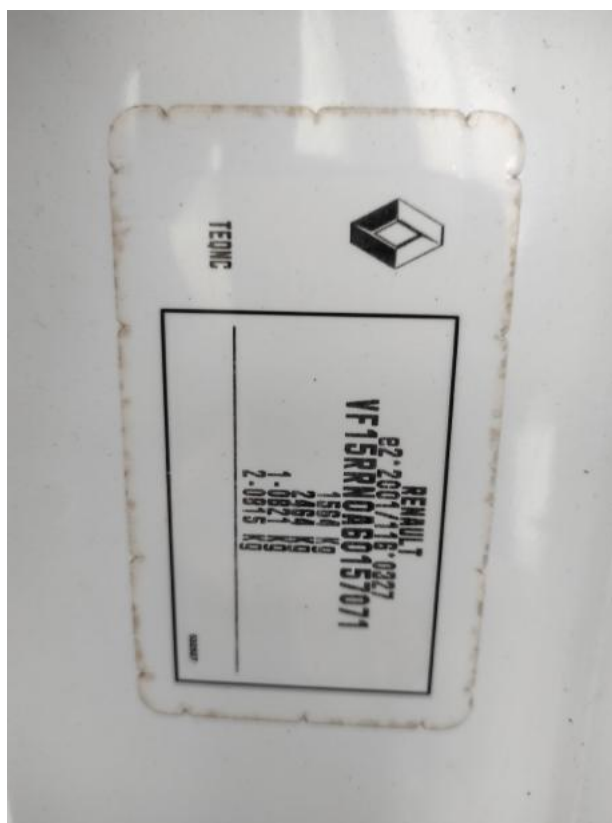

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

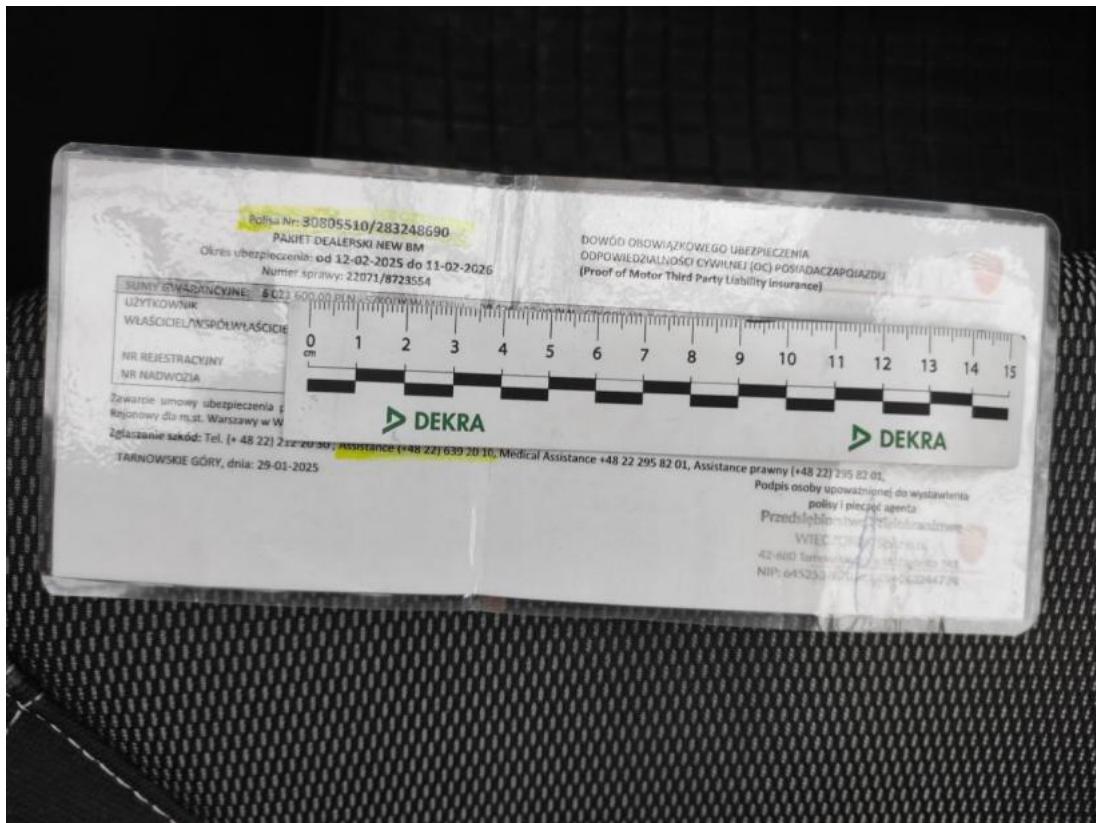

Fot. 33
OC



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Kołpak przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

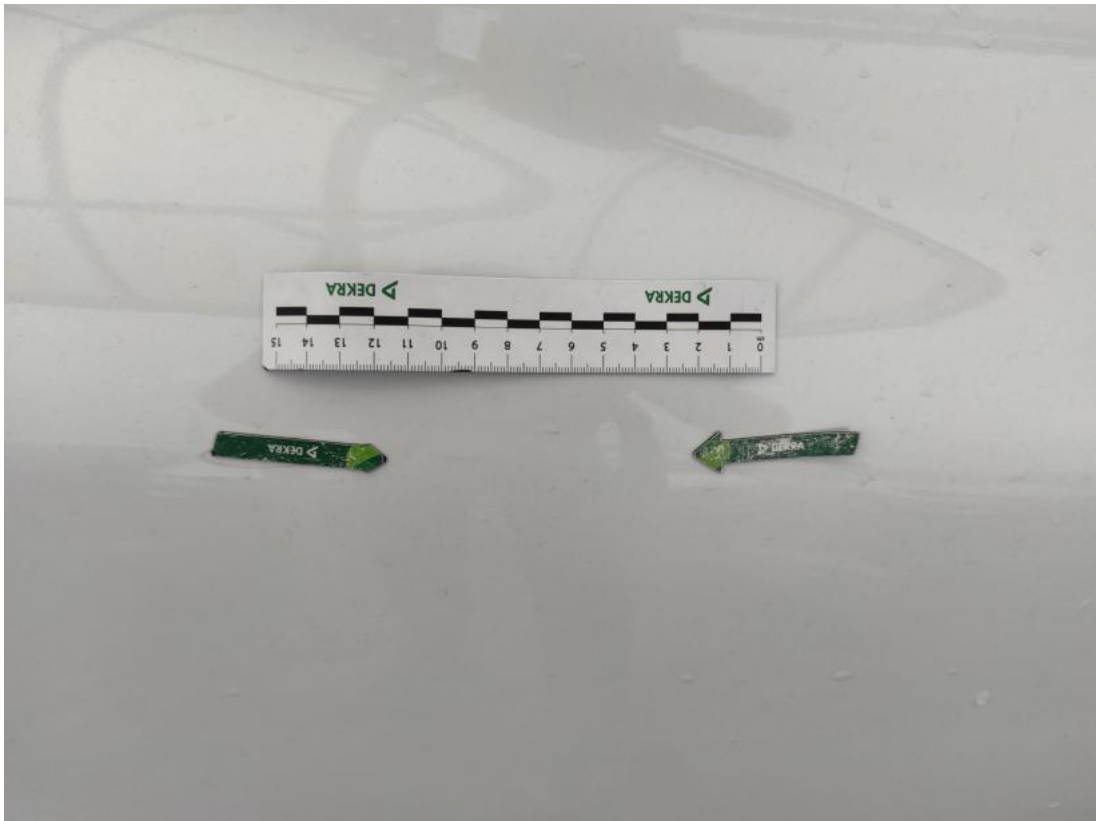

Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64


Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Rysa/odprysk 1

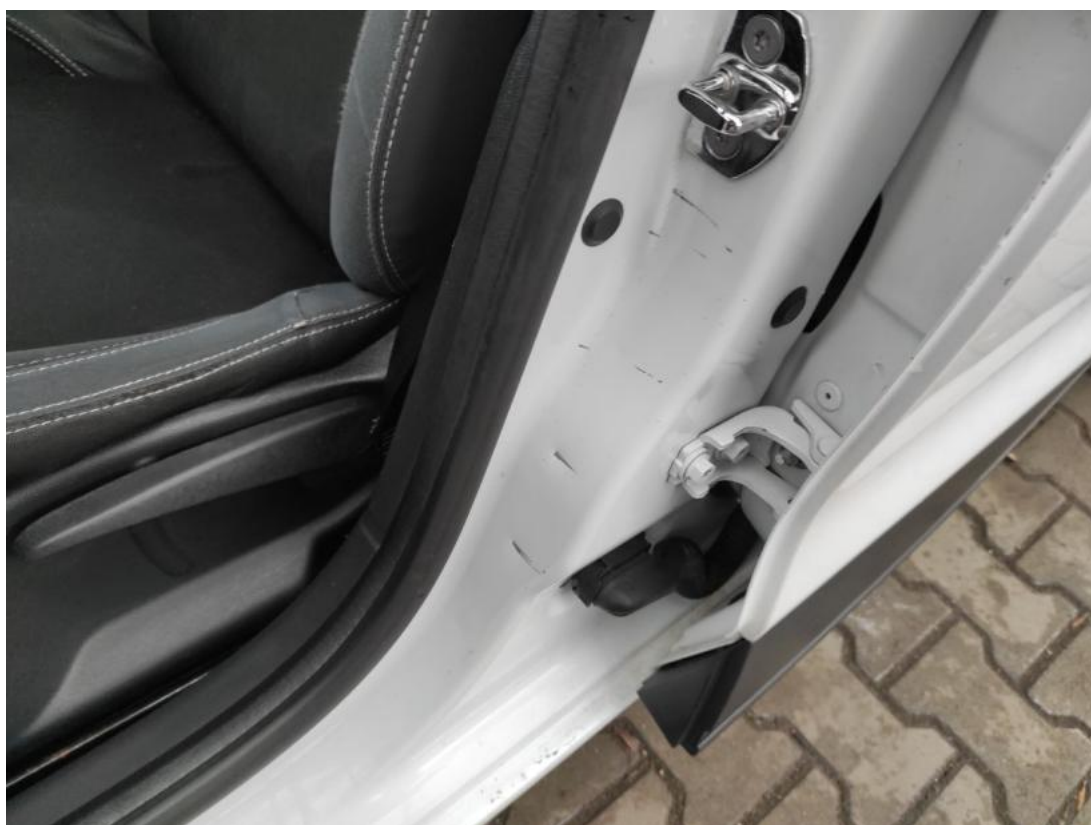

Fot. 66

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kołpak przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1