

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002225590
Besichtigt am: 11.12.2025 10:37
Berichts-Nr: 9652147
FIN: WVVZZZ3CZPE052390



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

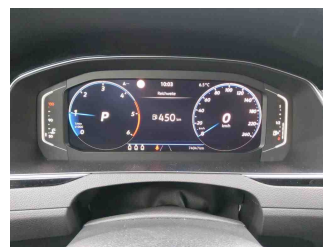

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	25.05.2023
Laufleistung:	74.047 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außen-Sound Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Heckklappe
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcknetz
Business	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumboden aufstellbar
Dachhimmel in Mistralgrau	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachreling schwarz	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage	

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Fulda			Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	D-Säule rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.447,38
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.318,77
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.334,85
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.191,17
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.292,17

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	332,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE052390

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

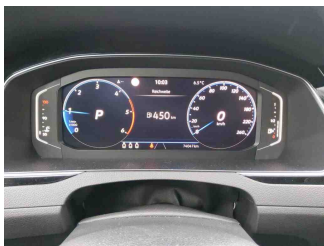


Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

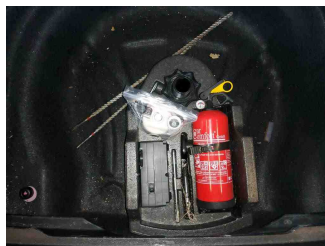

Equipment - Bordwerkzeug

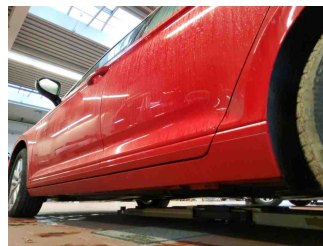


Seitenansicht - Schweller links

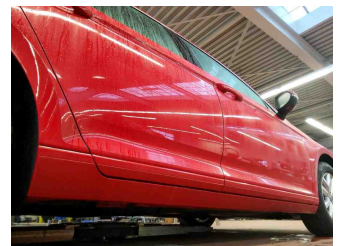


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

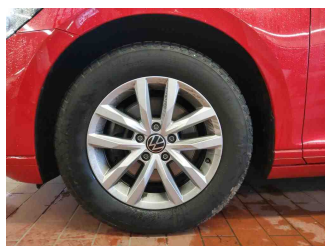


Räder - Rad montiert vorne
links

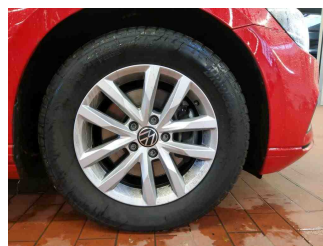

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

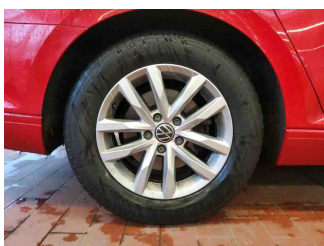

Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1

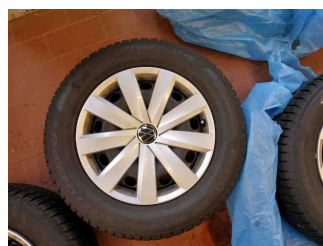

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

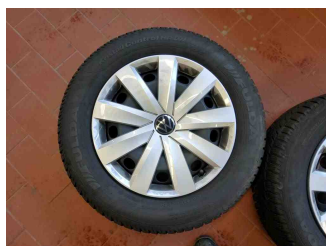


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

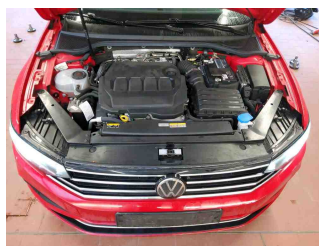


Fahrzeug - Motorraum offen

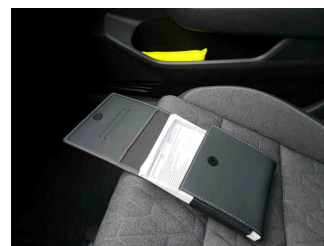


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

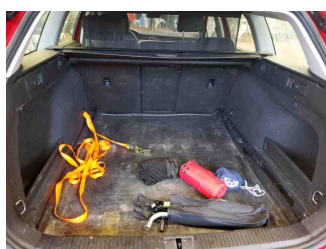


Innenraum - Kofferraum

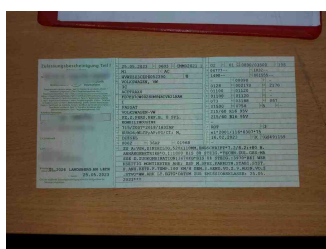


Fahrzeug - abgegebene ZB1

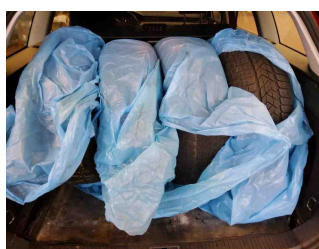


Räder - eingelegt im Fahrzeug

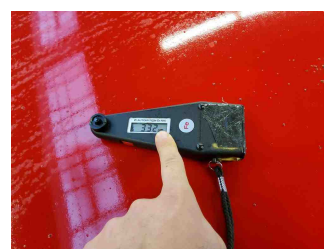

Lackstärke Motorhaube

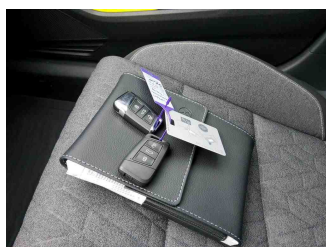


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

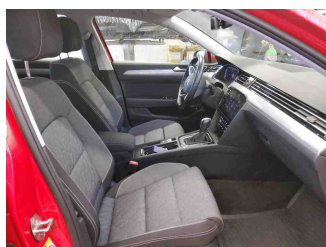

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

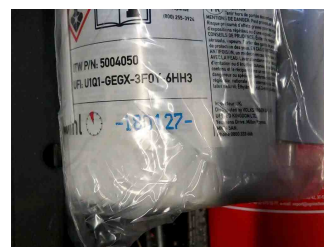

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




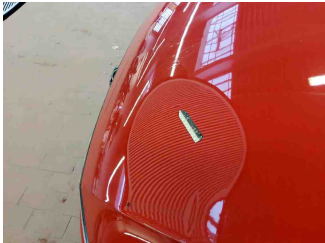


2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - D-Säule rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

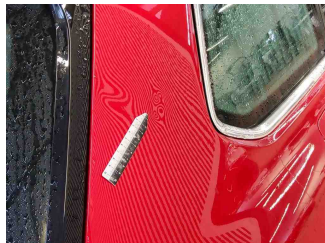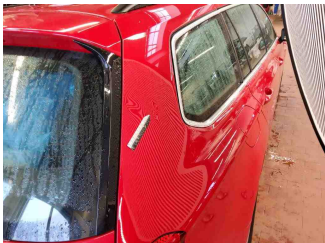


4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

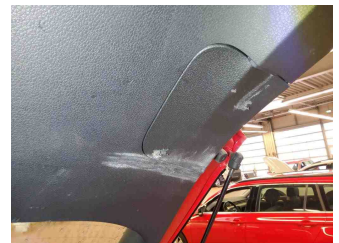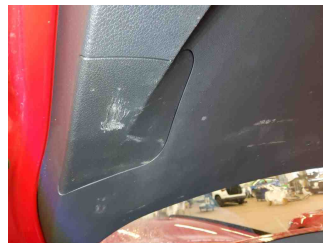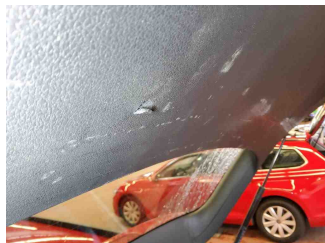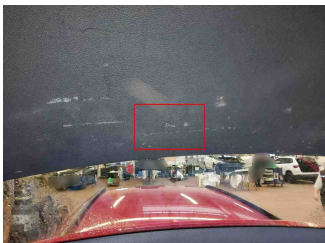

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

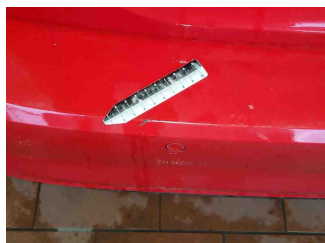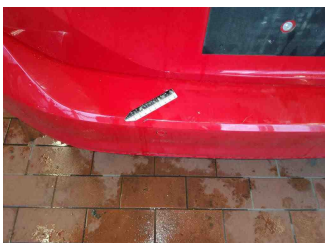

6 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair

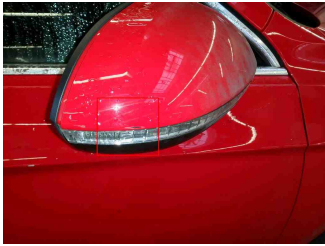

7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

