

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218041/1/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05882/26/01/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZGL627801620419
Marka, model	MAZDA 6 Sedan 18-24
Typ, wersja	6 2.0 SkyEnergy aut
Numer rejestracyjny	WZ1281X
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	153 669 km
Data 1. rej./rok prod.	25-02-2019/2018
Data nast. bad. techn.	28-03-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), ABS, Apple Carplay & Android Auto, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki parkowania - przód i tył, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica ogrzewana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy tylne LED, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik z tyłu, Przycisk uruchamiania silnika, Reflektory przednie LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS), SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu, Spryskiwacze reflektorów, System audio CD/MP3 z 6 głośnikami, System kamer 360, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki i łączności MZD Connect, System sterownia HMI, System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert), Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne przyciemniane, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa Standard, Tempomat adaptacyjny, Tuner cyfrowy DAB, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX/USB, Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane, Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu, Lakier metalizowany, specjalny - Soul Red, Blokada skrzyni biegów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 17 101V	8,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 17 101V	7,8 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 17 101V	8,2 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 17 101V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni prawy	do 150
3	Łotek przedni lewy	do 150
4	Łotek przedni prawy	do 150
5	Łotek środkowy lewy	do 150
6	Łotek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie, rysa/odprysk	NA	1
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Słupek przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Próg/Słupek środkowy (B) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Światnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
7	Światnik przedni L	rysa/odprysk		
8	Światnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Próg/Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk		
15	Światnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
kamery



Fot. 36
nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
kontrolka



Fot. 38
head up

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

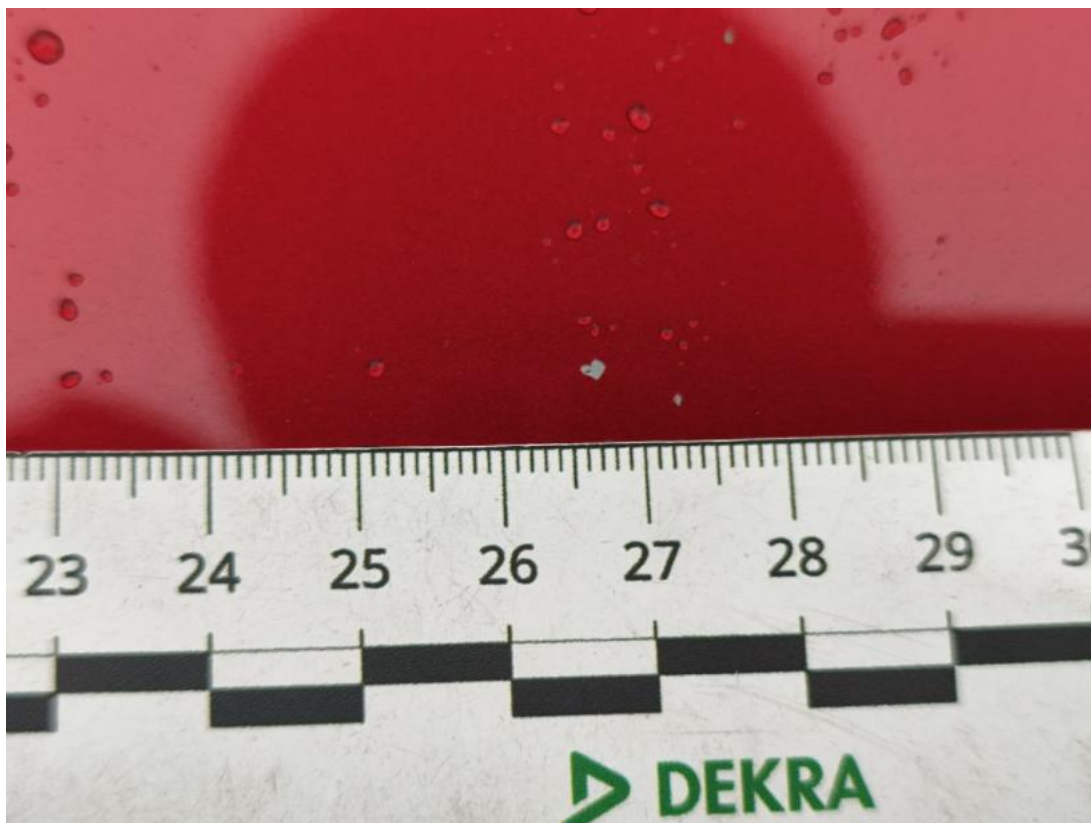

Fot. 41


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

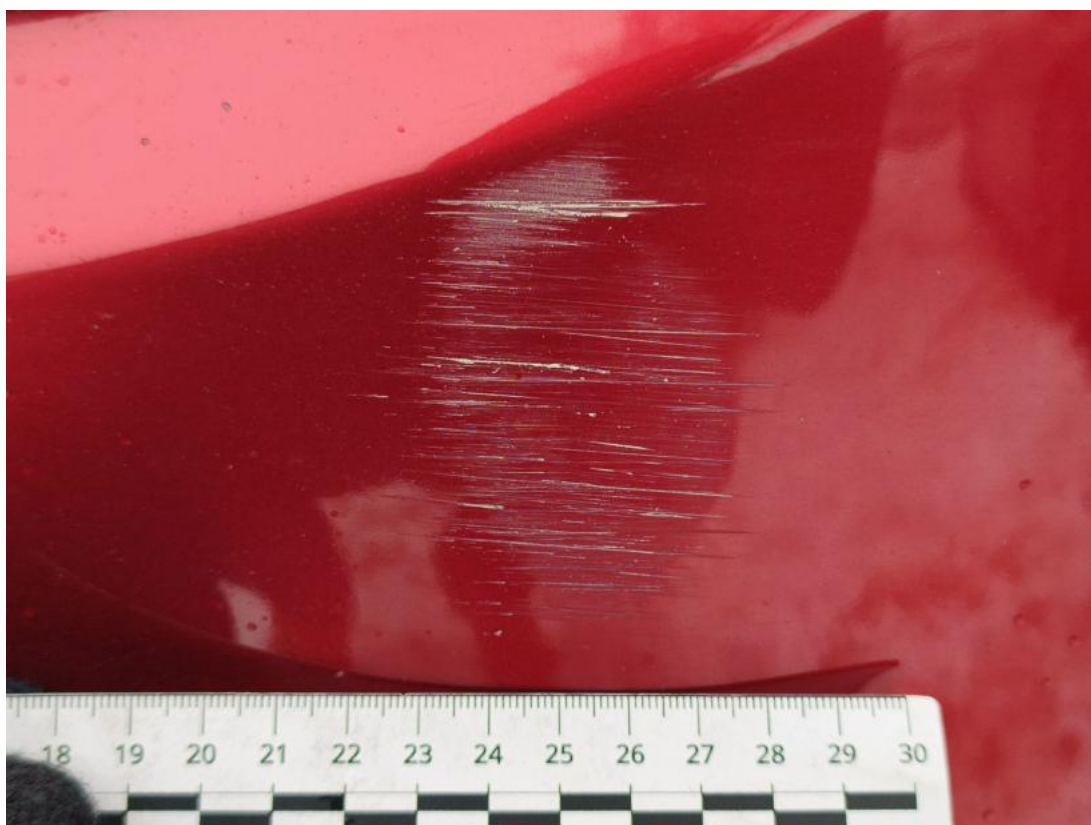

Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

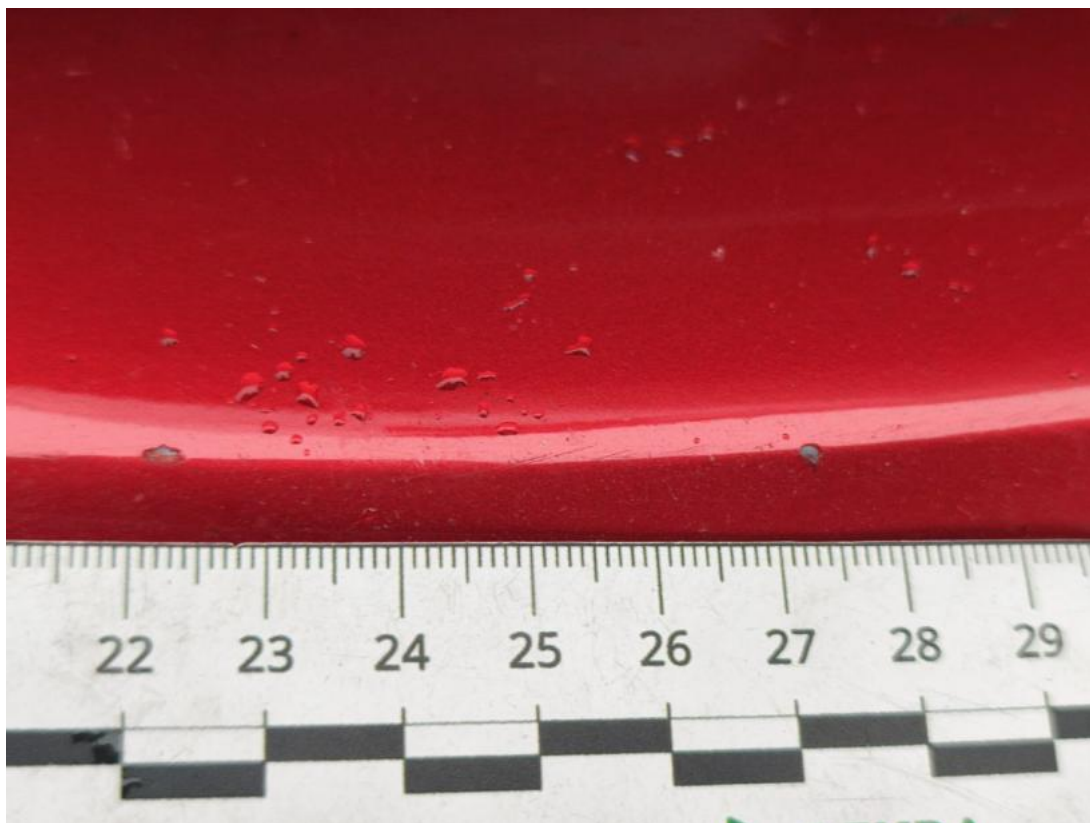

Fot. 43


Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44


Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

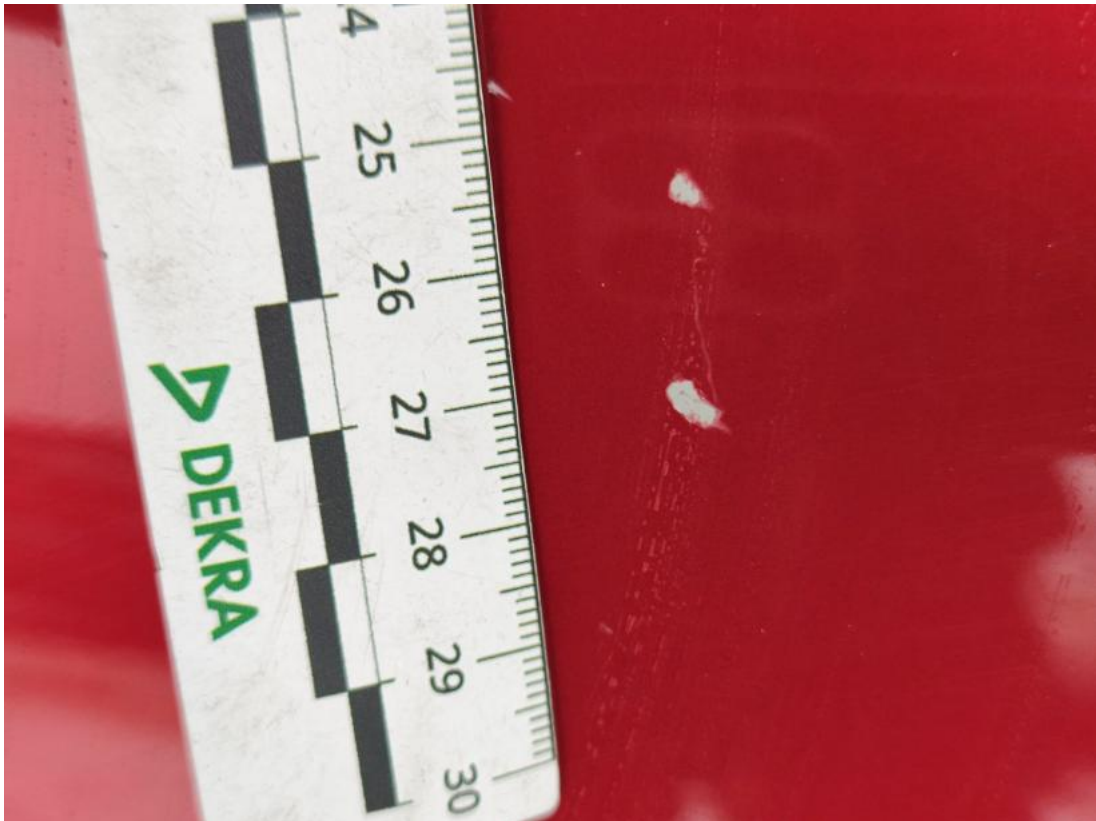

Fot. 45


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

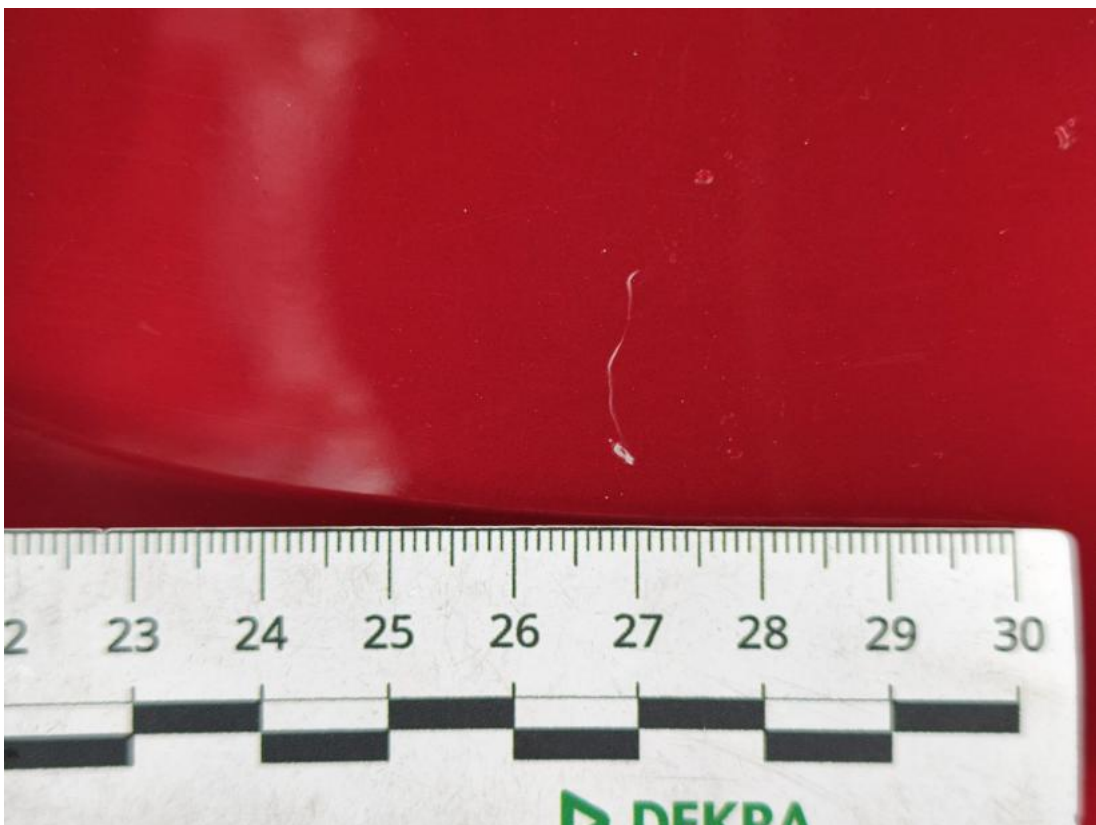

Fot. 46


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

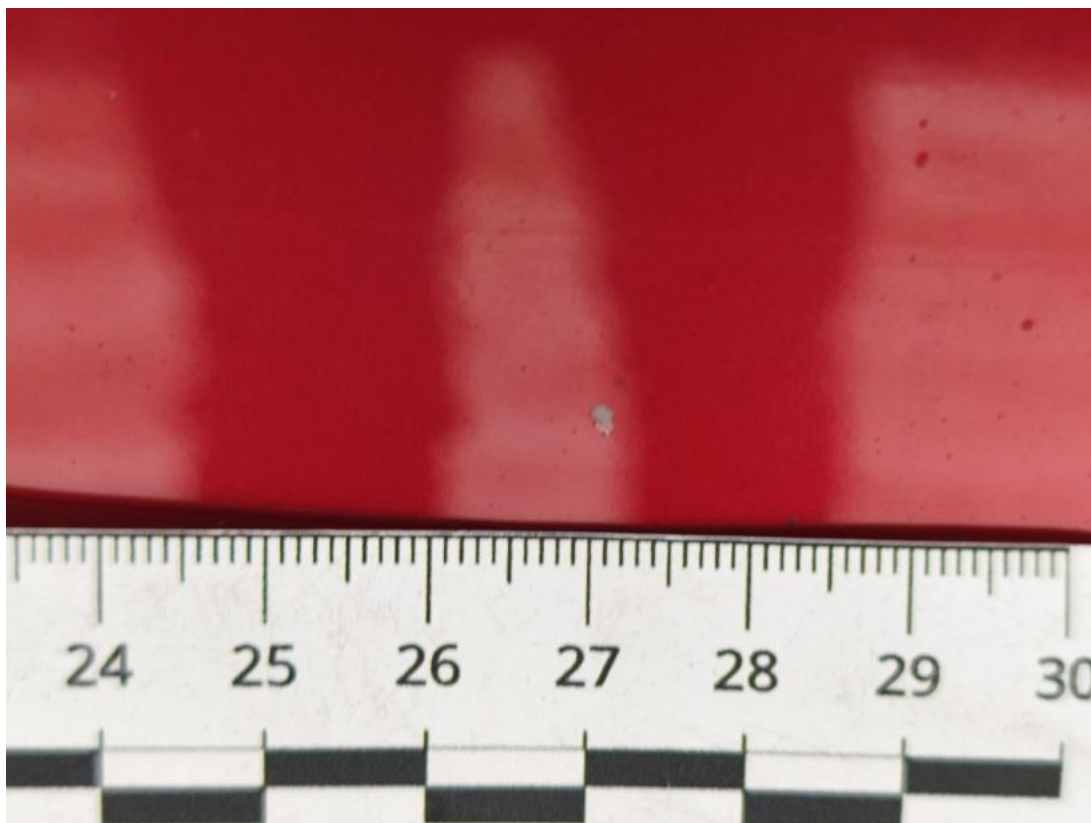

Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

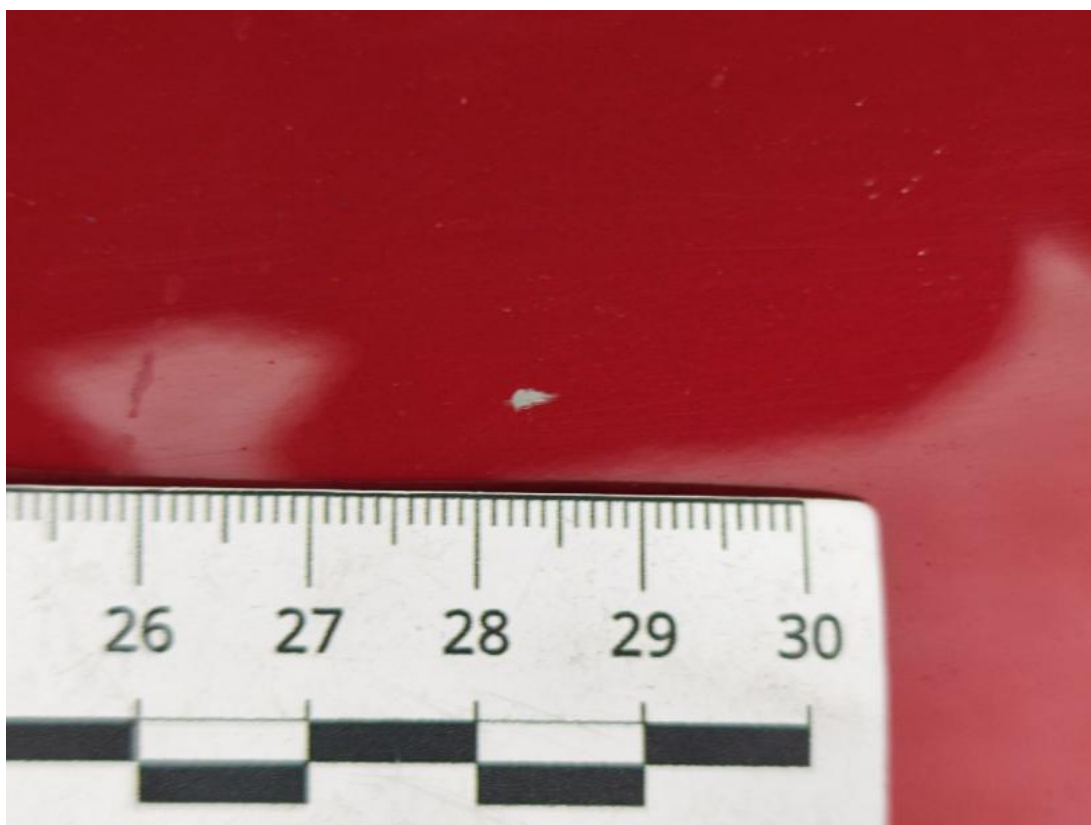

Fot. 48


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

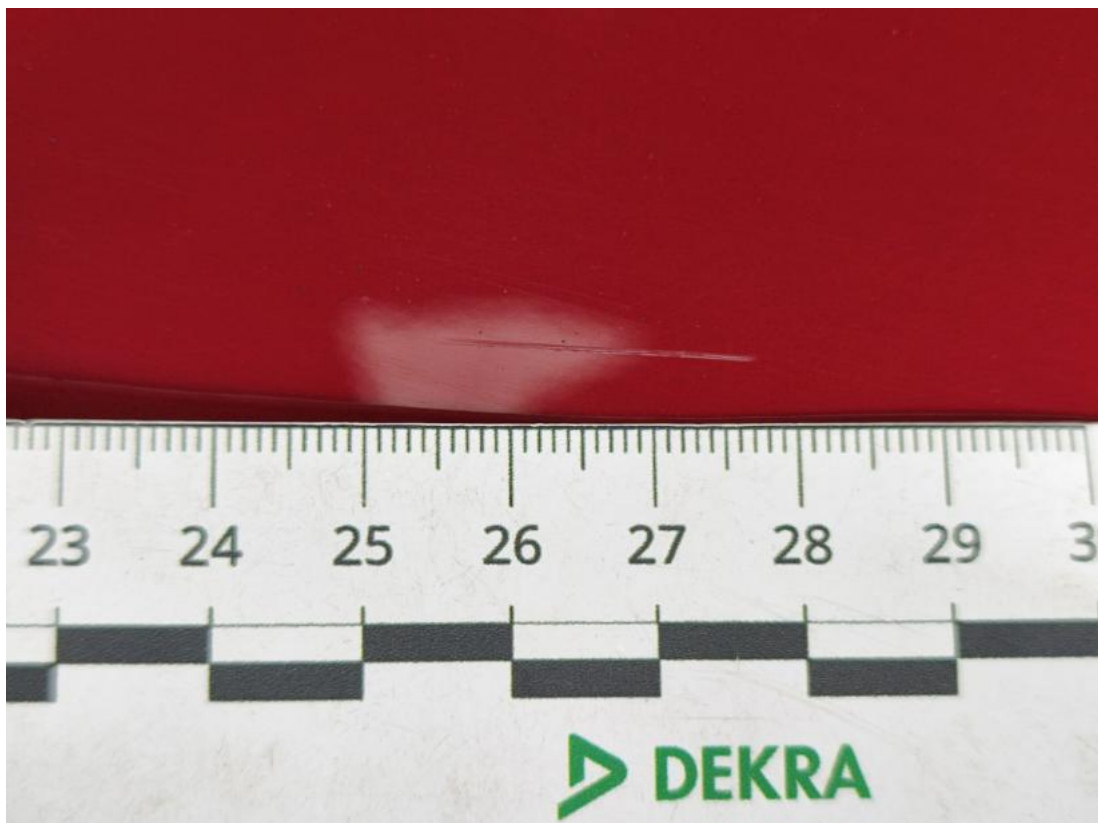

Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

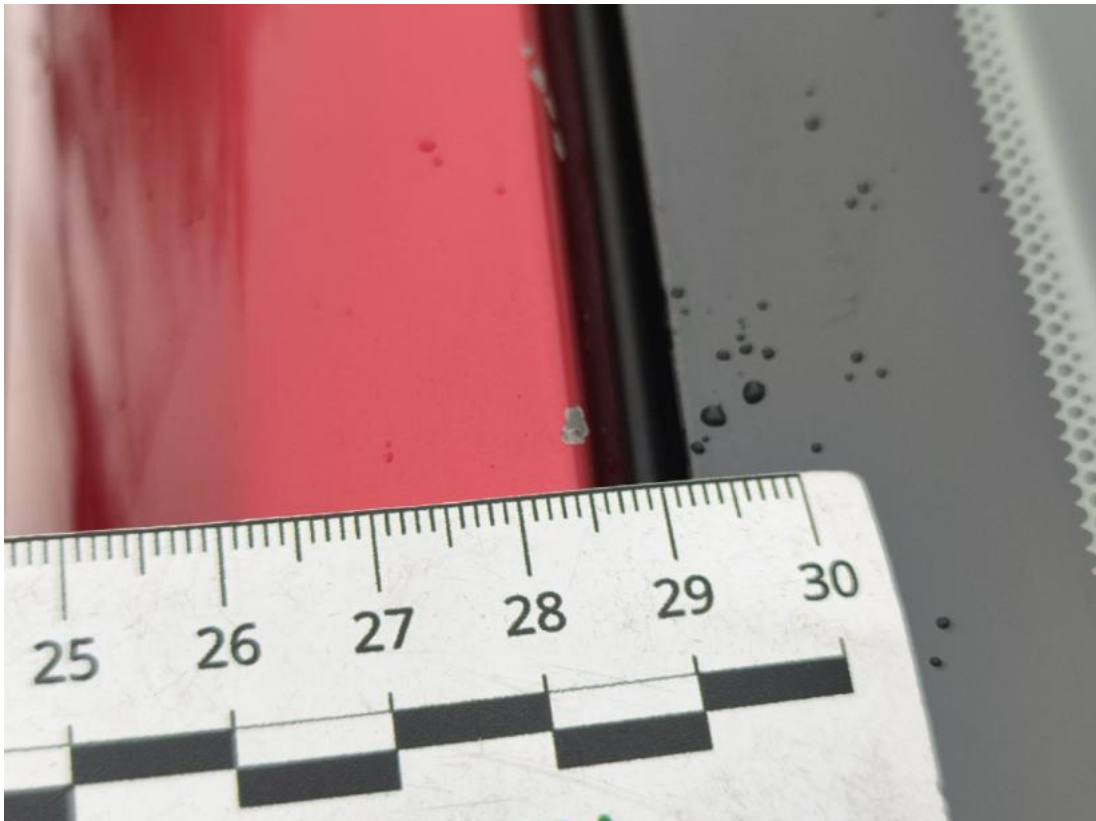

Fot. 55

Słupek przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

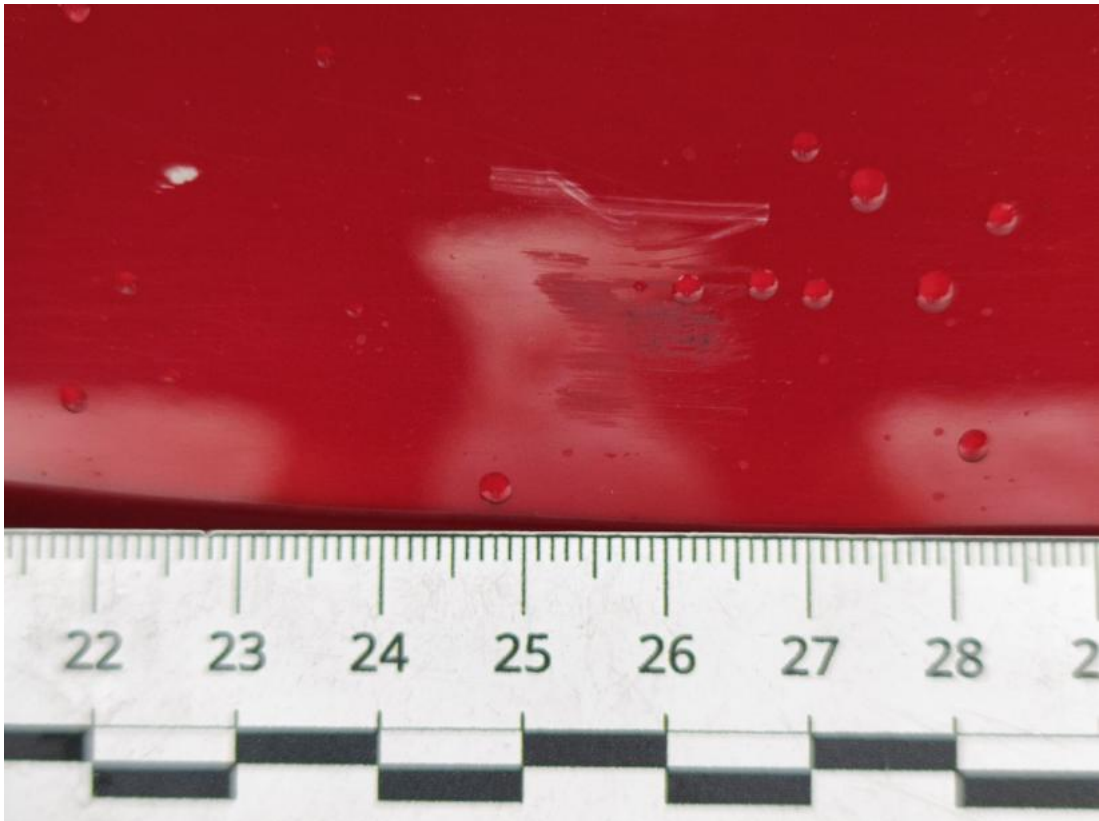

Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek środkowy L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1