

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217827/1/26-11401	Data raportu	19-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/103367/25/12/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDCNFC12N26488
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L4H3 Pro
Numer rejestracyjny	WD7213S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	191 986 km
Data 1. rej./rok prod.	24-04-2020/2020
Data nast. bad. techn.	31-07-2026
Nadwozie	FPO 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego, Antena dachowa, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Poduszka czołowa dla kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przegroda pełna blaszana, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie boków części bagażowej do połowy wysokości, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa, Światła obrysowe, Czujnik parkowania - tył, Drzwi tylne nieoszkłone, 270 st., Kołpaki, Lusterka boczne składane elektrycznie, Pakiet Komfort, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Radio FM USB/AUX Bluetooth, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zawieszenie tylne wzmocnione, Światła do jazdy dziennej LED + światła obrysowe, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, COMMERCIO PRO	215/75 16 116R	5,0 mm
	lewe	SAILUN, COMMERCIO PRO	215/75 16 116R	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/75 16 116R	3,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/75 16 116R	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	pęknięcie	WY	1.7
2	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.5
3	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie	WY	0.3
4	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
5	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
6	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Cylinder zamka (komplet)	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5

10	Próg, cz.tylna R	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Ściana boczna L	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
13	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
14	Narożnik L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
15	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Gałka	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

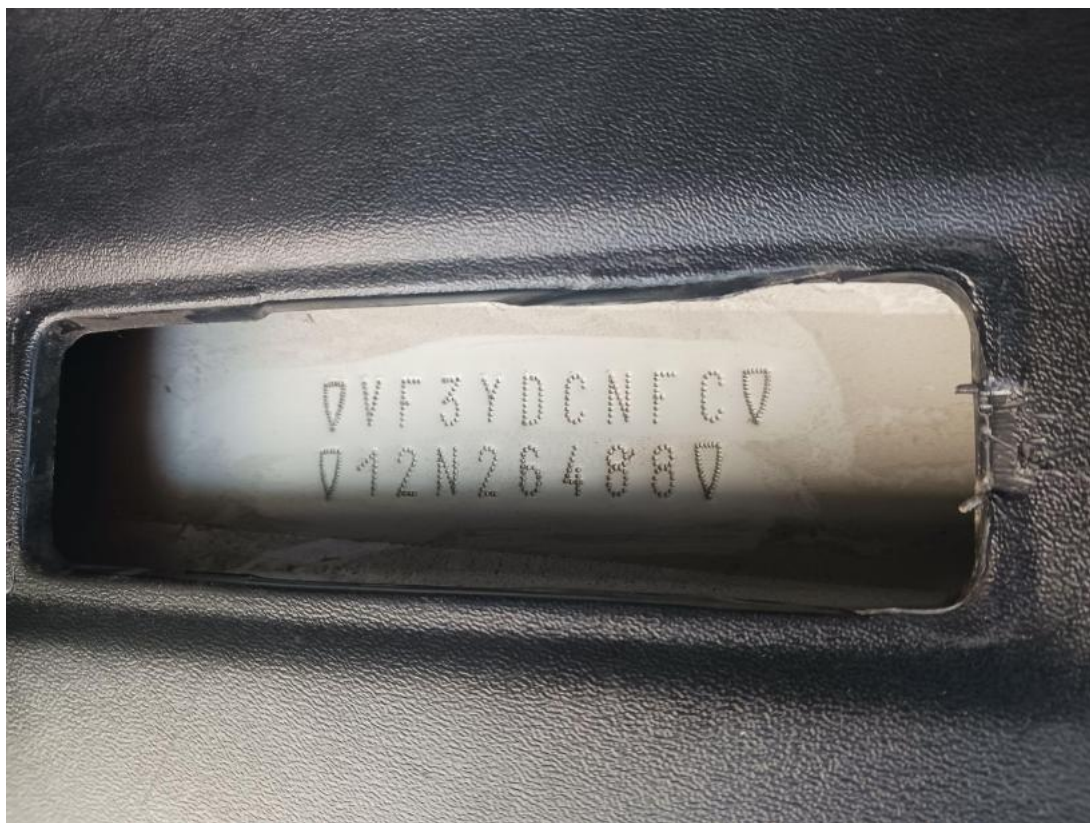

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony

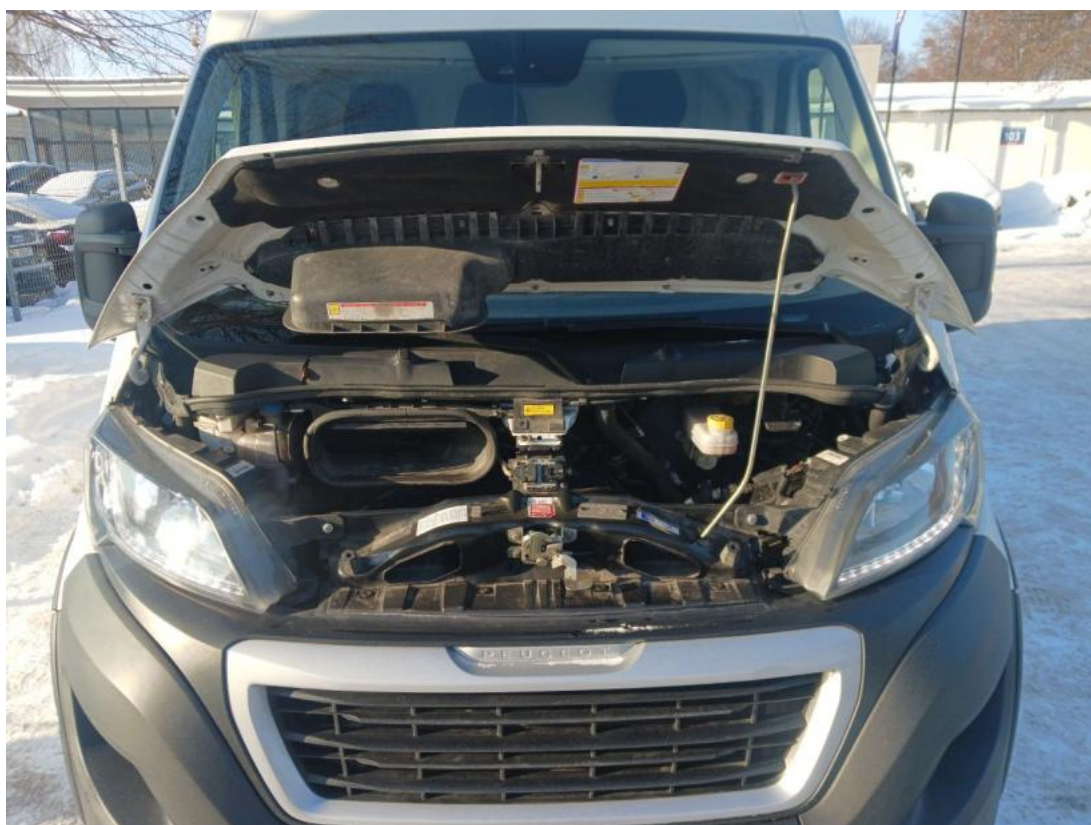

Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył


[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

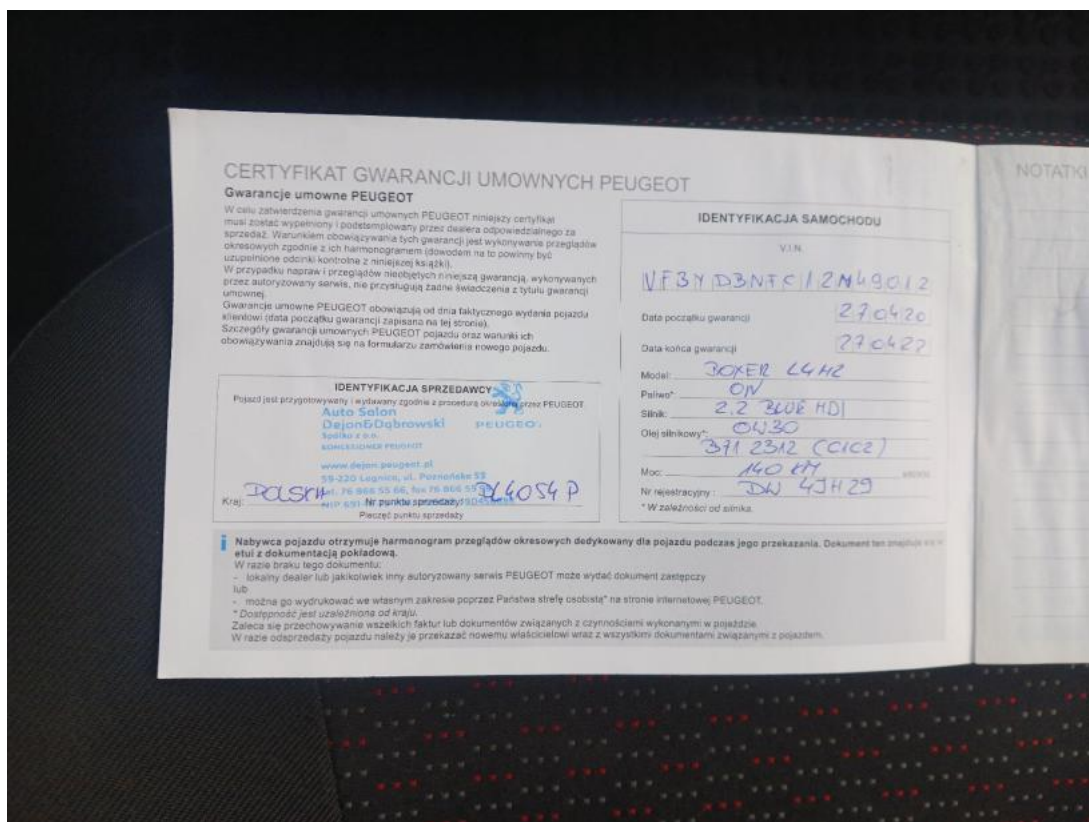

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

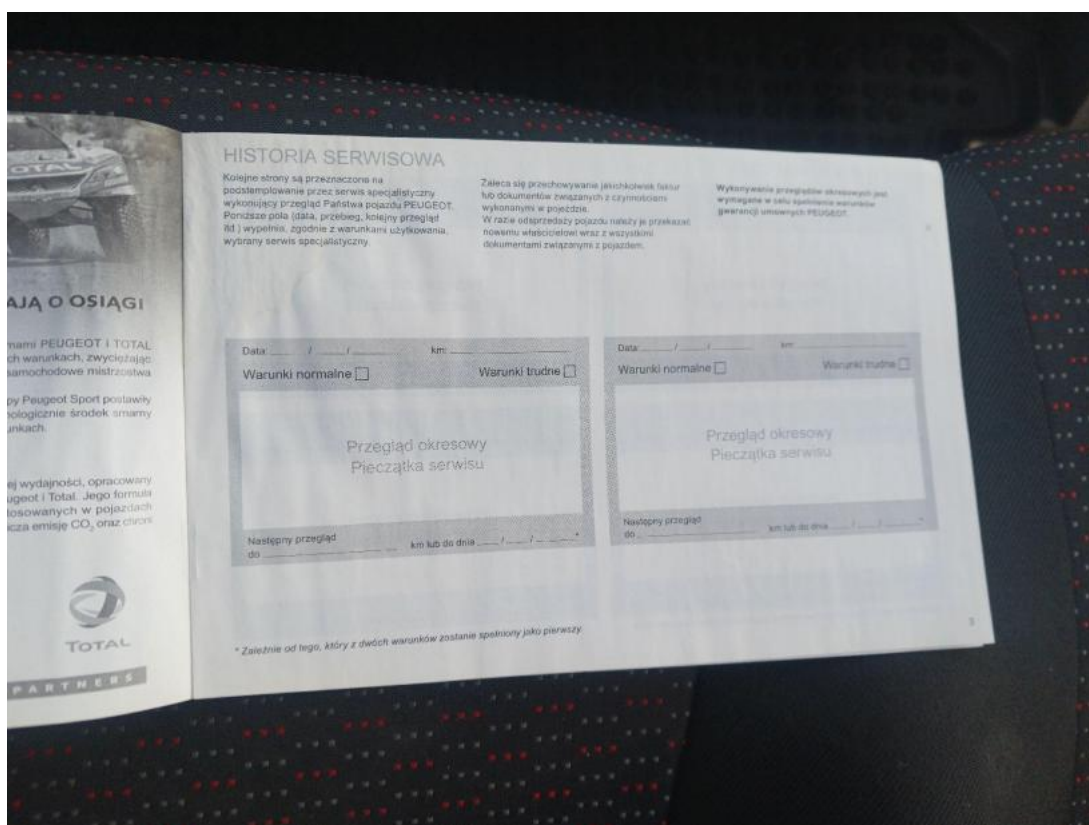

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

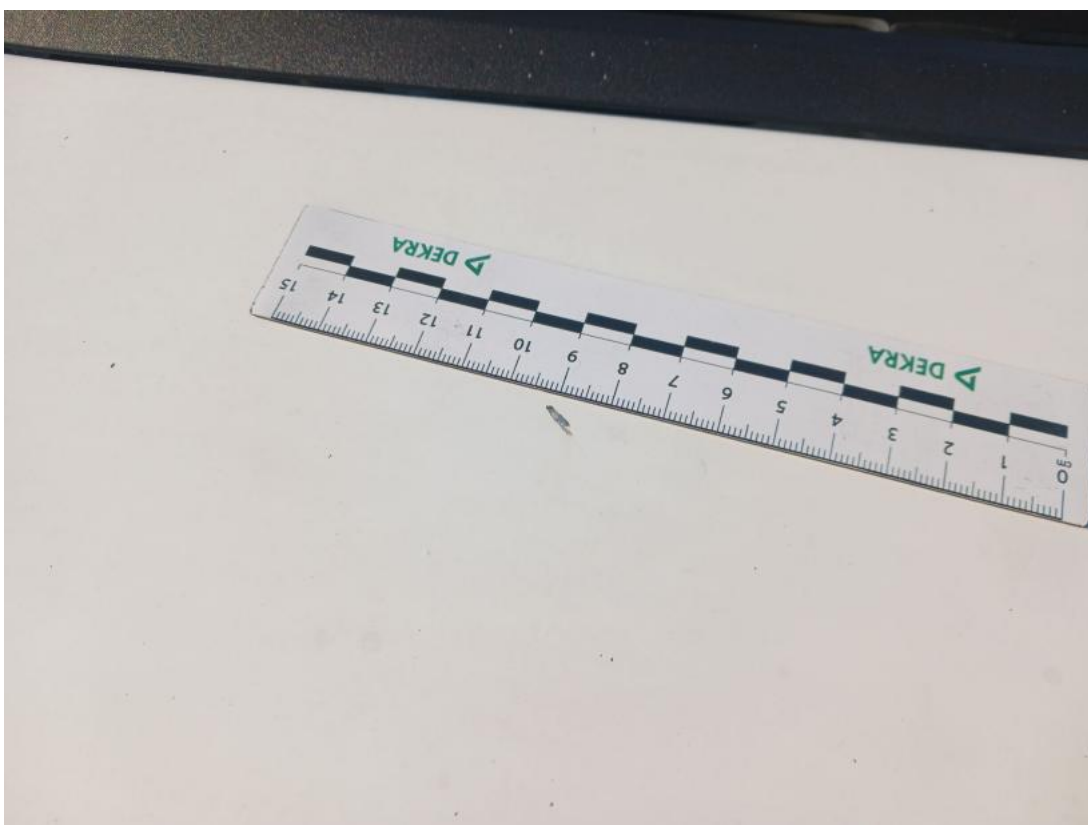

Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38


Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

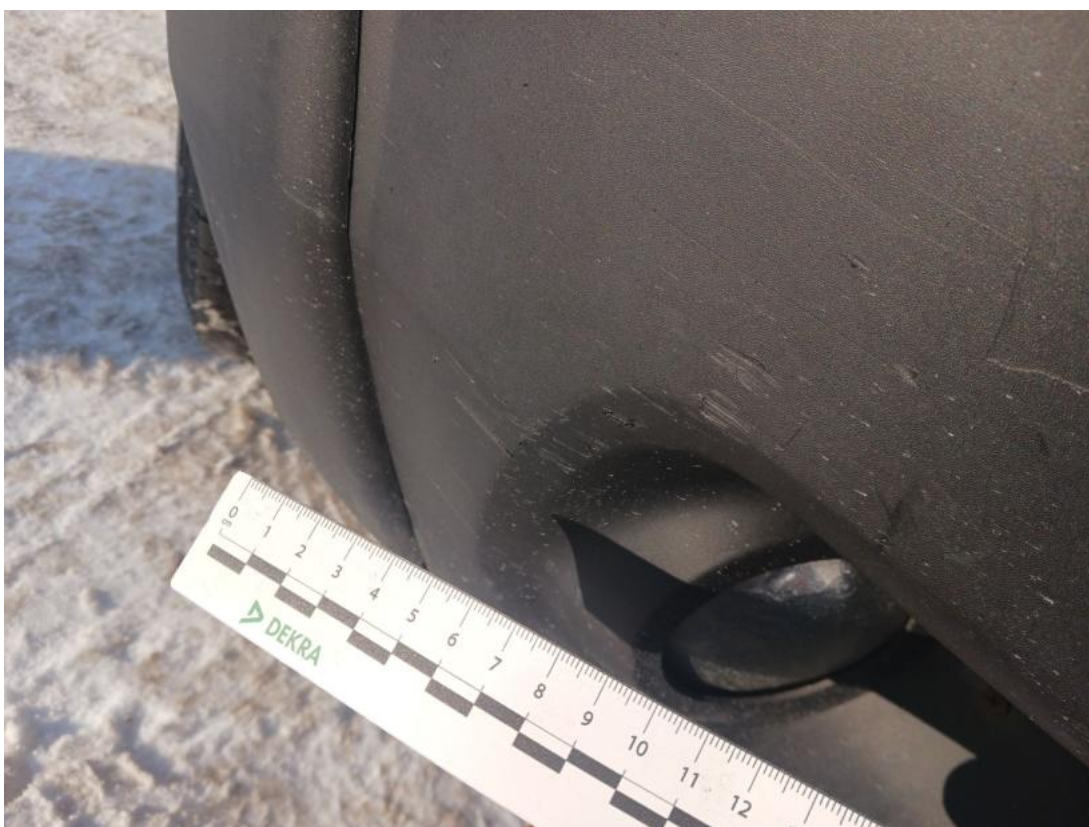

Fot. 40

Zderzak przedni cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Klamka drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Rysa/odprysk 1