

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09483/1/26-15201	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	20-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00698/26/01/07	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZLE088841
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat [B8] 1...
Typ, wersja	Passat 2.0 TDI Elegance DSG
Numer rejestracyjny	DX42571
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	102 795 km
Data 1. rej./rok prod.	07-02-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-01-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka łączona Alcantara/Vienna, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skreću, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, Lakier metalik/perłowy, Pakiet Premium, Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania, Roleta tylnej szyby - elektryczna + manualne rolety szyb bocznych, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 R17 98V	6,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 R17 98V	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 R17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne lewe	150 - 200
10	Drzwi tylne prawe	150 - 200
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
13	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	inne	WY	1.1
2	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
5	Okladzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	
6	Błotnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
7	Błotnik przedni R	zarysowanie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie		
9	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie, odpryski lakieru		
10	Błotnik tylny L	zarysowanie		
11	Błotnik tylny R	wgniecenie		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
13	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
14	Nakładka konsoli środkowej tył	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

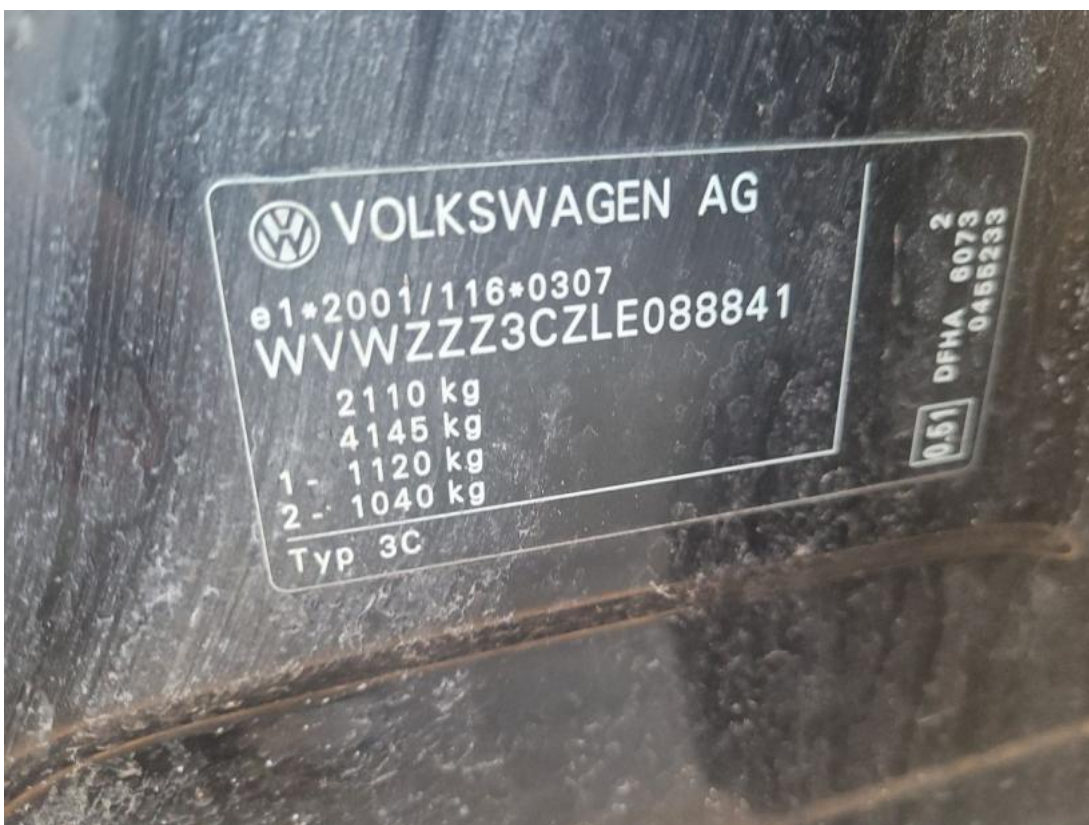

Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

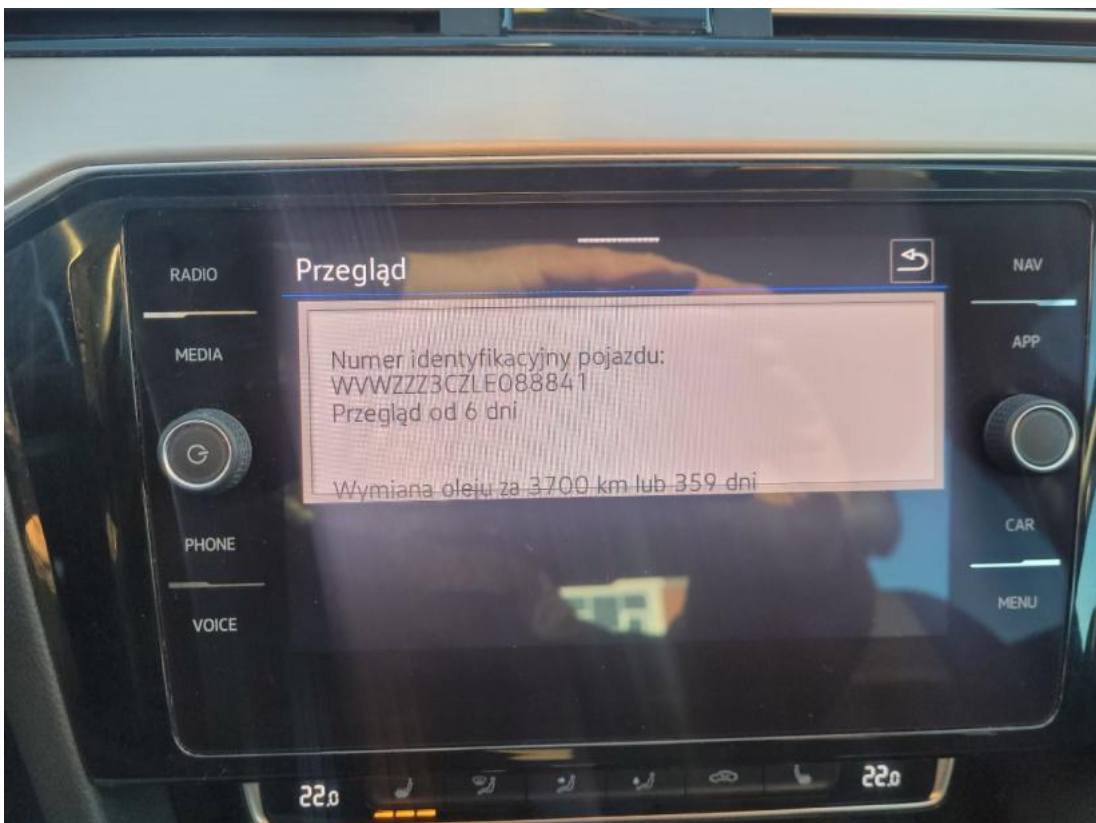

Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

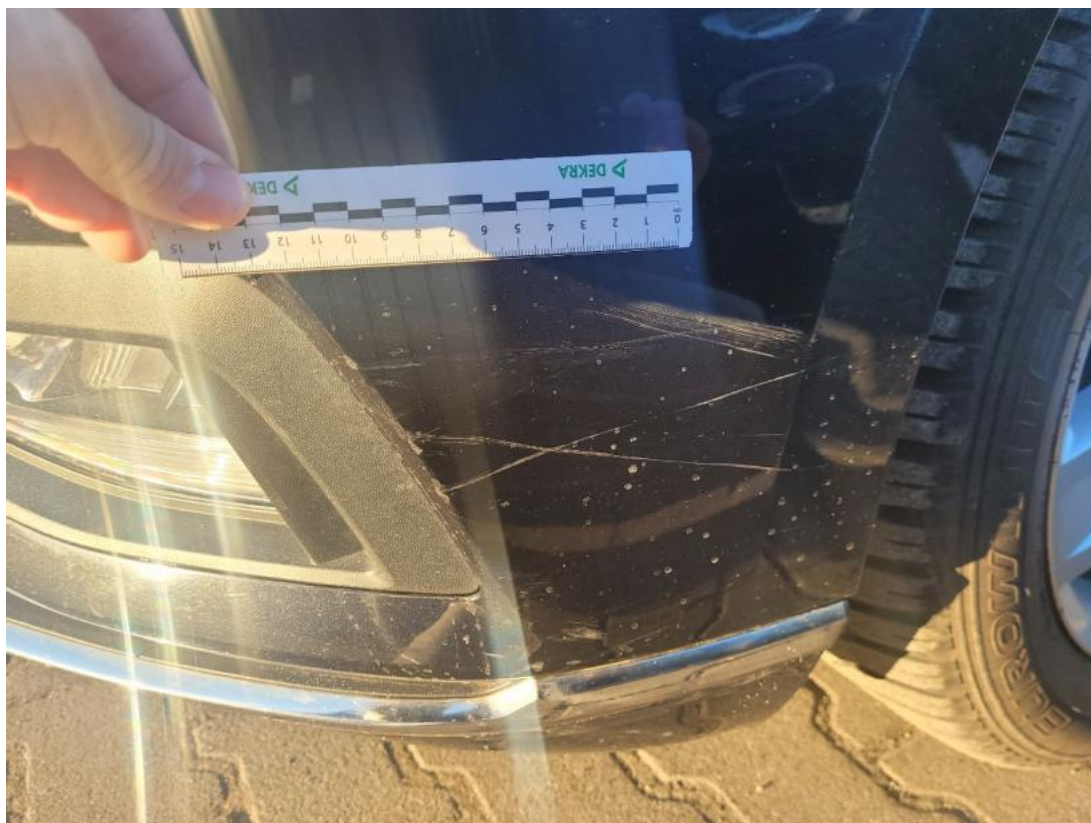

Fot. 33

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 34


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2

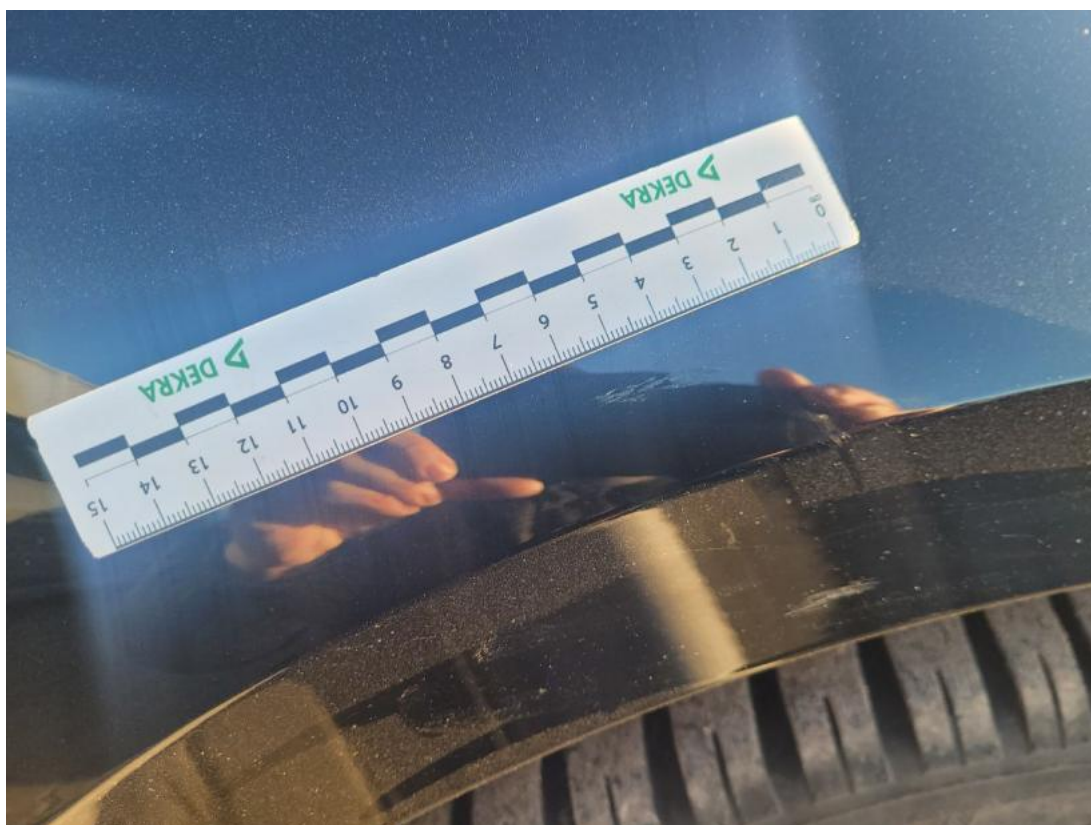

Fot. 36

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

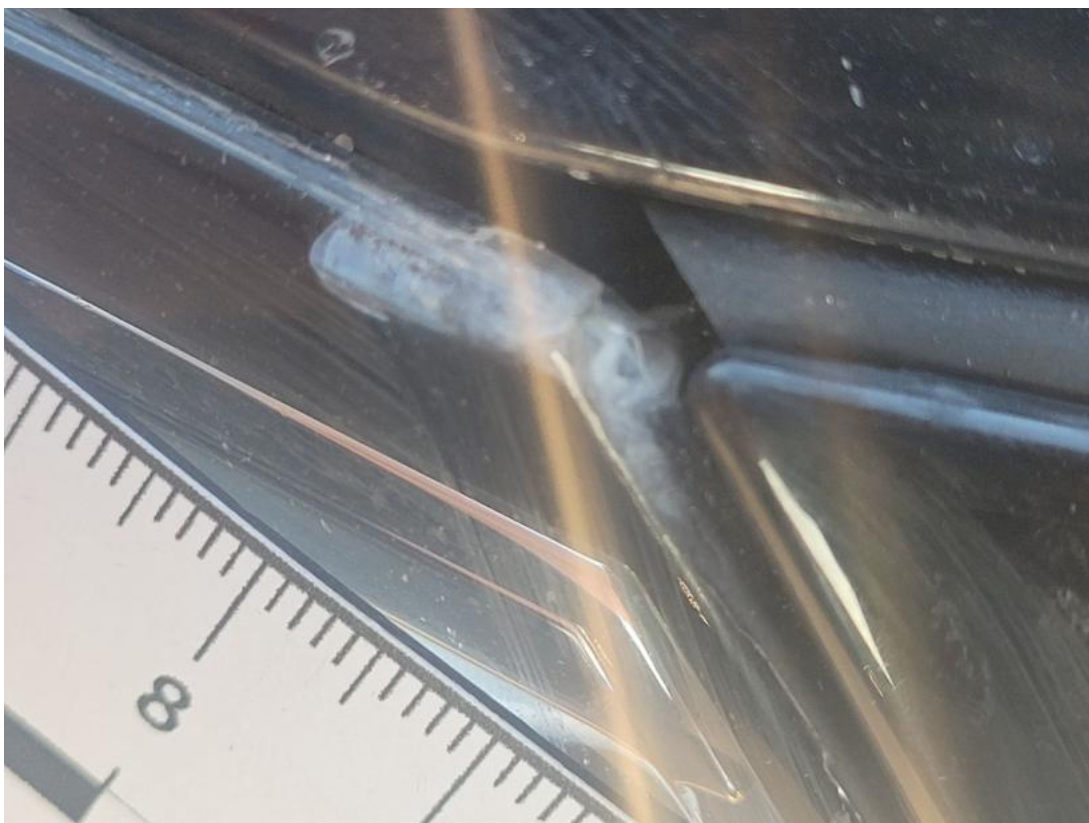

Fot. 39

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40


Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

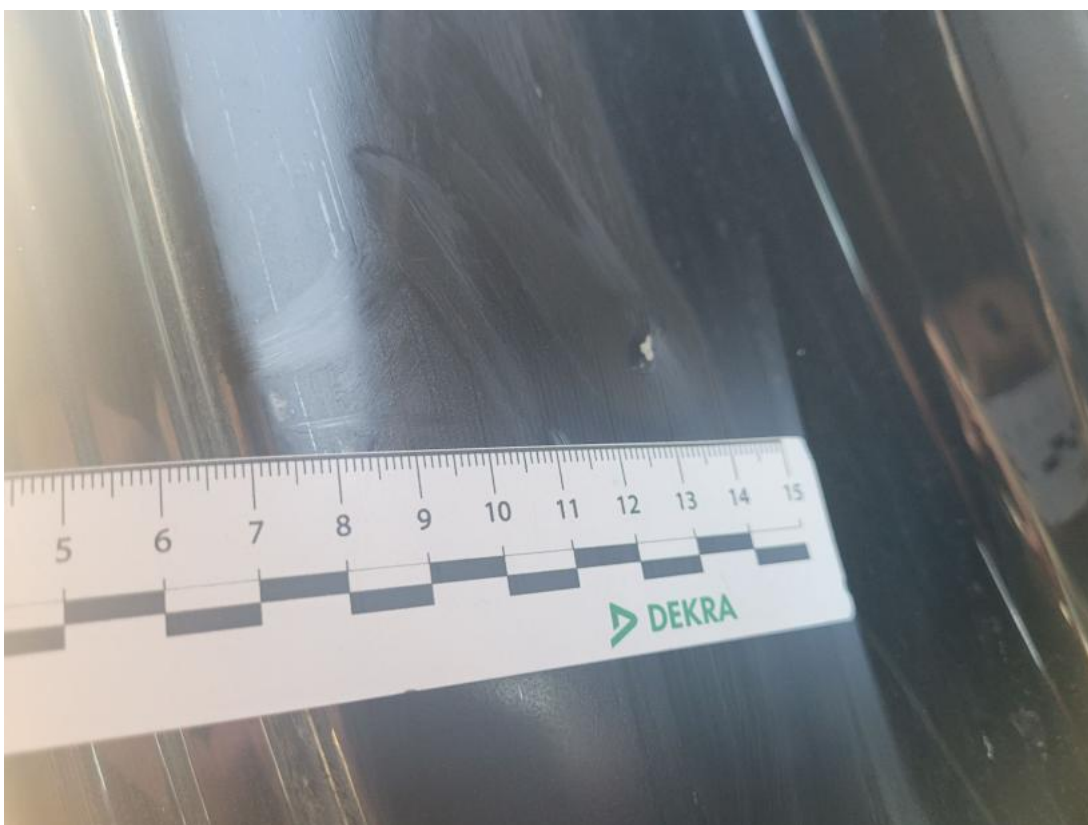

Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

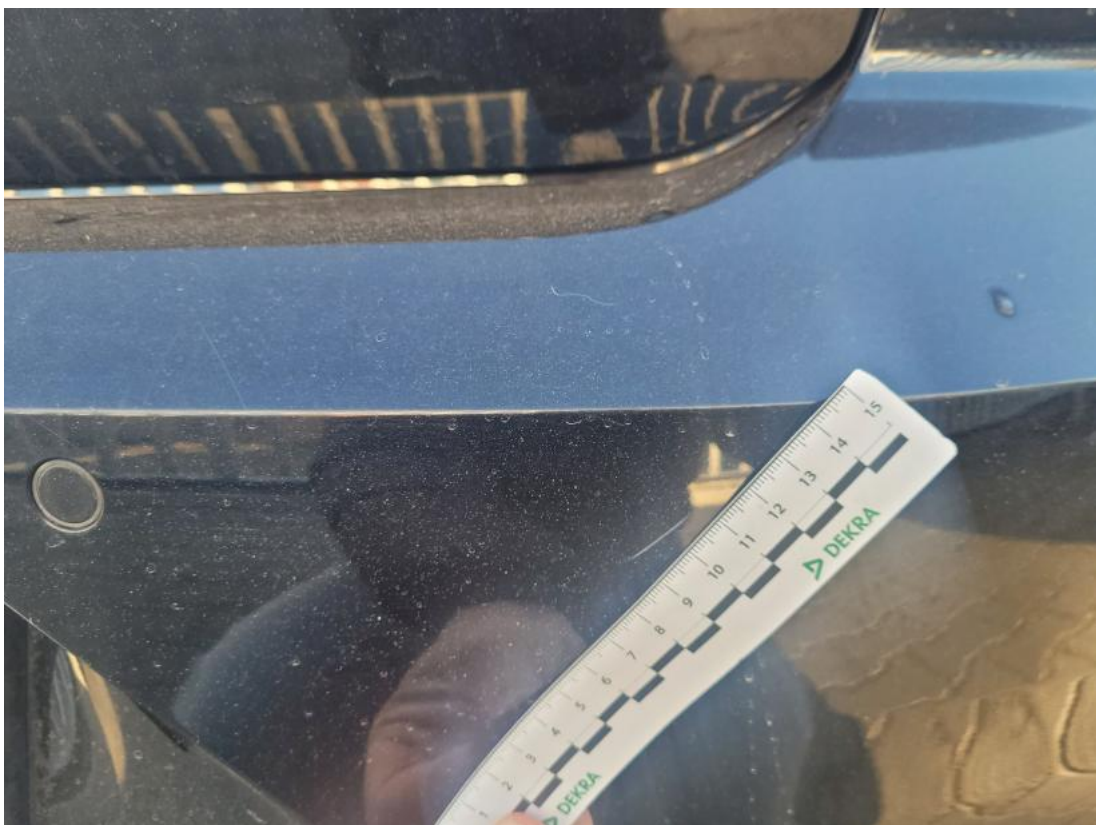

Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

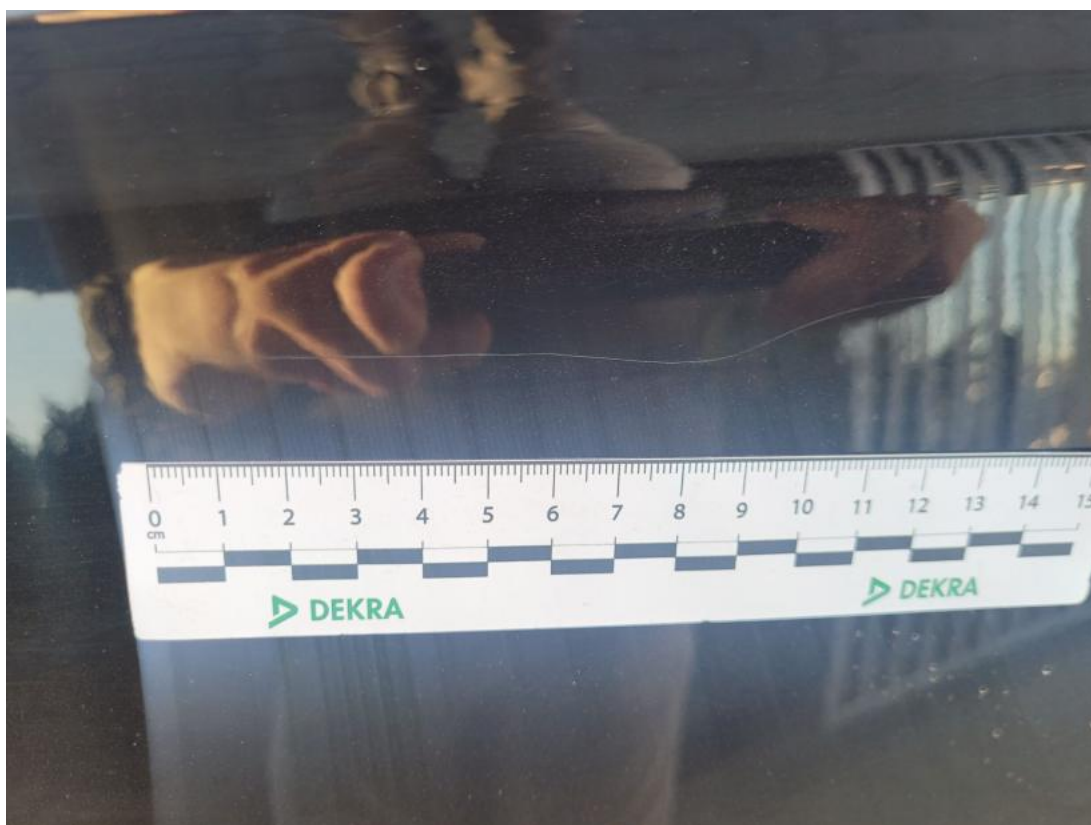

Fot. 50


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

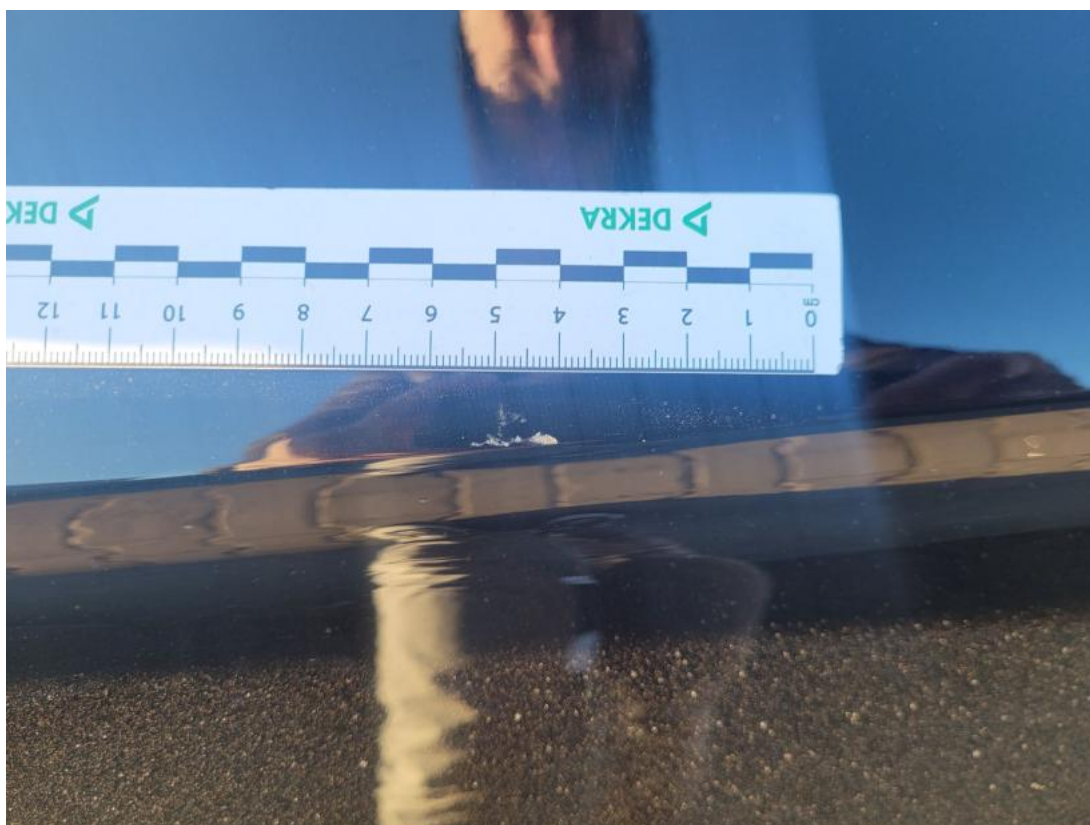

Fot. 52

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

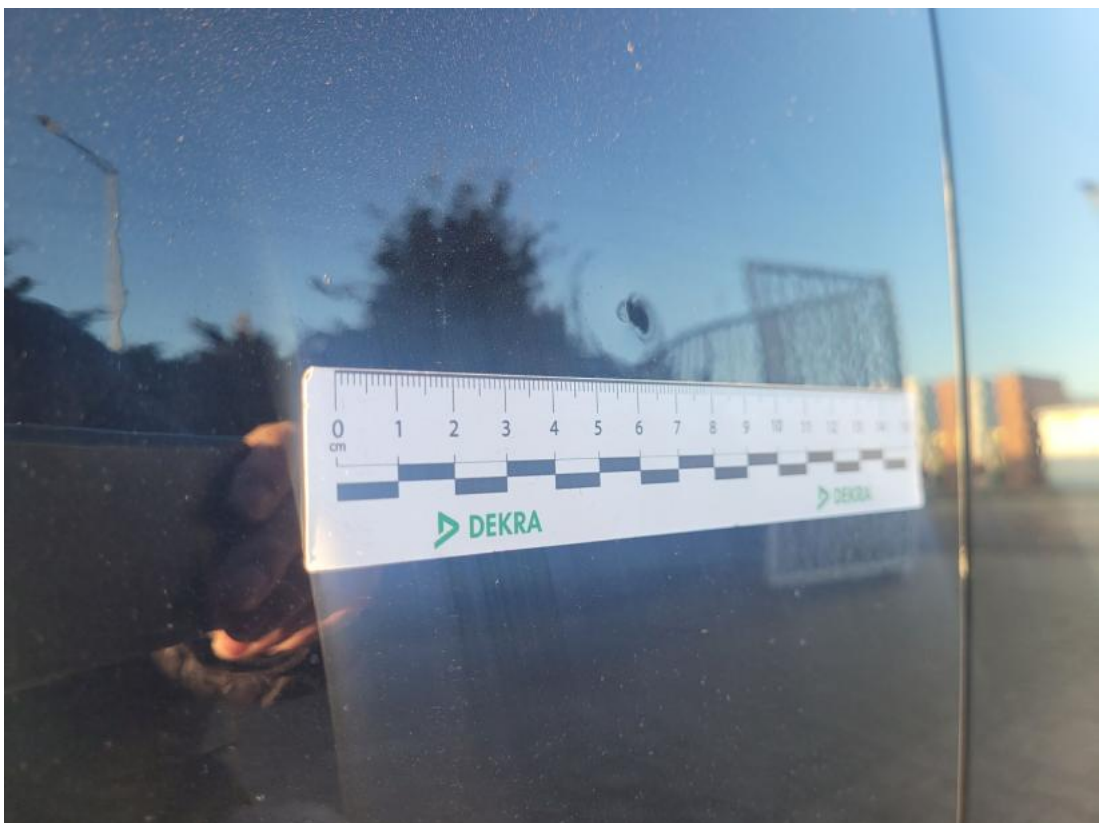

Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Reflektor L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola środkowa - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 64

Konsola środkowa - Inne 1