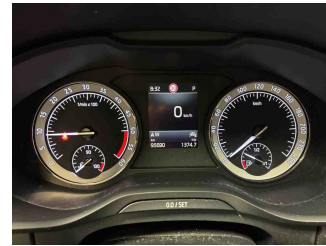


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002277820
Besichtigt am:	12.01.2026 08:56
Berichts-Nr:	9844817
FIN:	TMBJJ7NS4N8013220

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	27.10.2021
Laufleistung:	95.690 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.01.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	75.775 km
Restlauf bis Service:	194 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dekor-Einlagen
"SUNSET"	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelboden im Kofferraum
2 Leseleuchten vorn	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 180 A
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abfallkorb	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablageschale am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrerkniefahrer
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
CLEVER DE	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachspoiler	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
	Kindersicherung, manuell
	Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Anschlussgarantie
Klimakomfortscheibe	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Komfortausstattung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Müdigkeitserkennung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Nebelscheinwerfer
Leergewichtsbereich 1	Ohne Reserverad und Pannen-Set
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trennwand
Matrix-Beam	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit speziellem Aufkleber	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Radschrauben Standard
Navi Amundsen + Web radio	Radstand
Nebelschlussleuchte	REAR VIEW CAMERA MID
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Region
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall+	Reifen 235/50 R19 99V
Ohne "drive select"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Alu/Chrom-Paket	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2021
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne
 Variante
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten schwarz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	8,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Dach	Anhaftung	Polieren
8	Fensterzierleiste vorne links	Abrieb	Ersetzen
9	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NS4N8013220

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

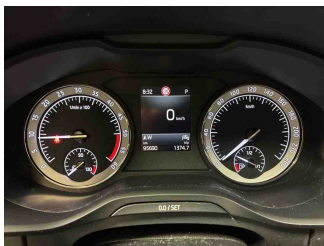

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

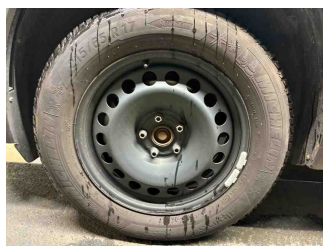

Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts

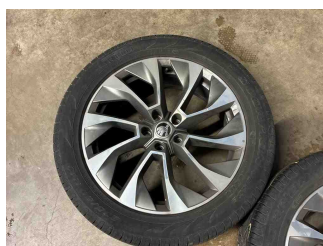

Räder - Rad beiliegend #1

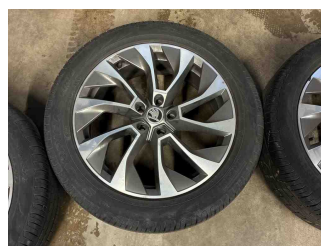

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9844817
vom: 15.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

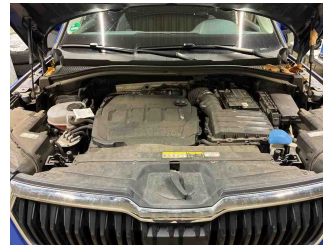


Fahrzeug - Motorraum offen

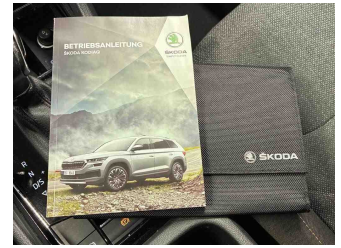

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

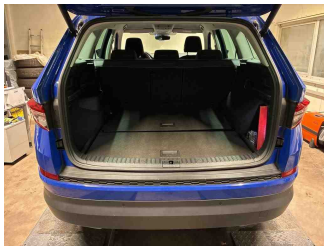


Innenraum - Kofferraum

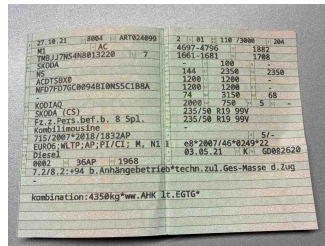

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

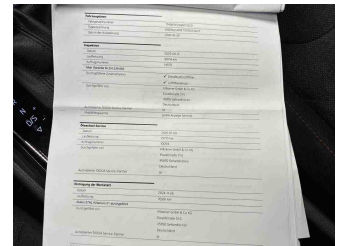


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

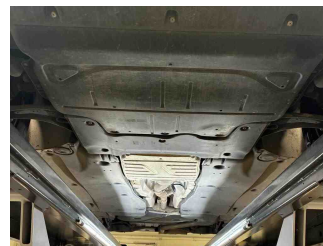

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren





2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

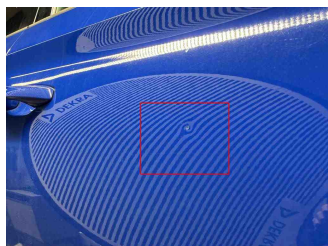

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren

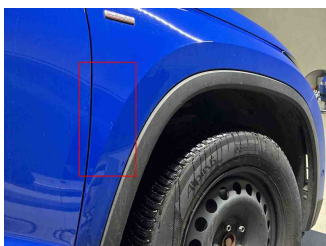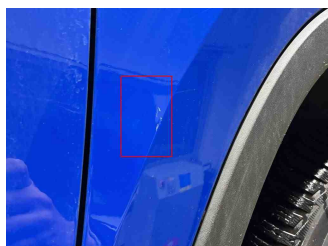


5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Dach - Anhaftung - Polieren

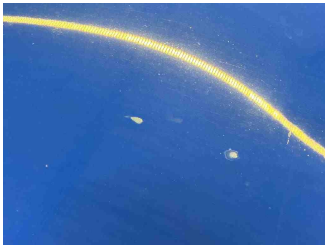

8 - Fensterzierleiste vorne links - Abrieb - Ersetzen

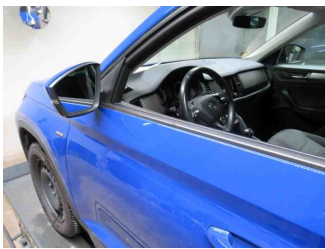

9 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

