


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002283638
Besichtigt am:	22.12.2025 14:18
Berichts-Nr:	9869786
FIN:	WVWZZZ3C8RE004143



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

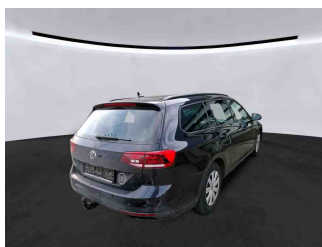

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	09.10.2023
Laufleistung:	164.636 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Aragon 6,5 J x 16	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Basis	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden teilbar, ohne Staufächer in der Reserveradmulde
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumteiler-Paket
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Edelstahl
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn
 Leuchtweitenregulierung
 Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Modellpflege KW 22
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Normalsitze vorn
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
 Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitliche Leisten unten in schwarz
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzkomfortpaket
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden
 Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Lackieren
5	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
6	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3C8RE004143

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

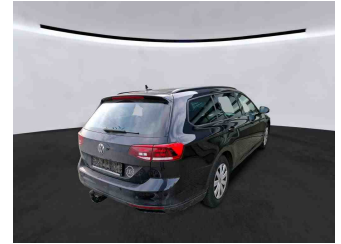


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

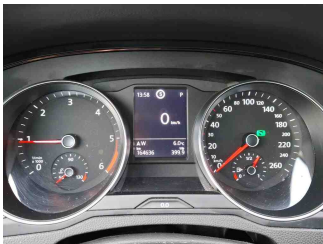

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

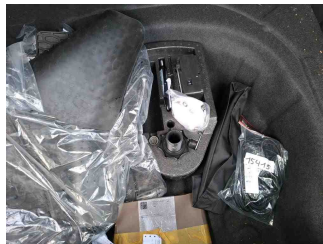


Equipment - Bordwerkzeug

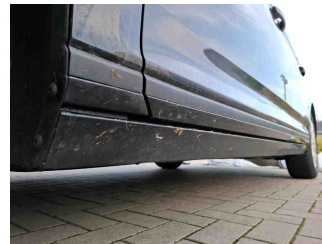


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

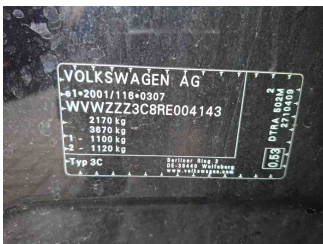


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

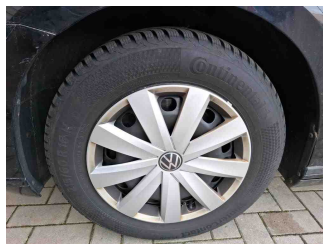


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

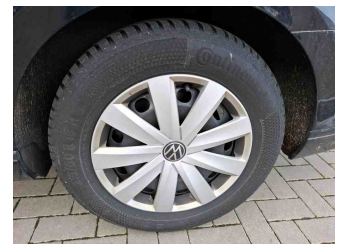

Räder - Rad montiert hinten
links

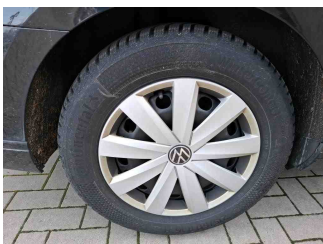

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9869786
vom: 20.01.2026


Räder - Rad beiliegend #4

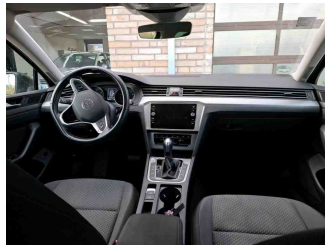


Innenraum - Mittelkonsole

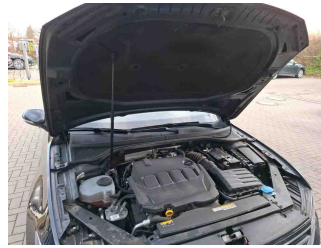

Fahrzeug - Motorraum offen

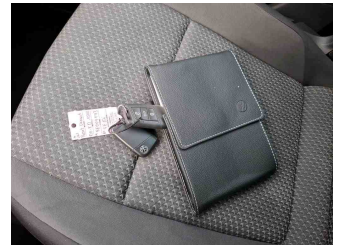Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

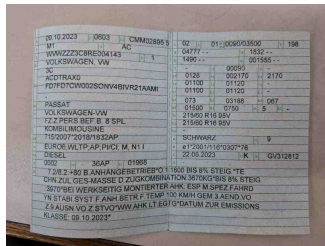



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

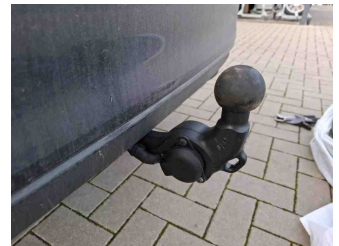

Equipment - Anhängerkupplung

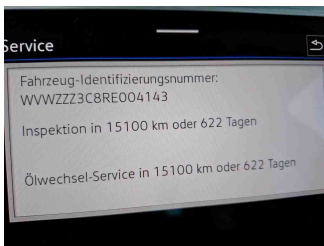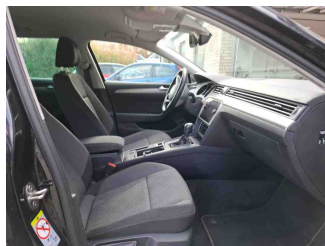Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren

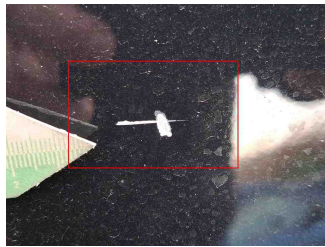



3 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Lackieren

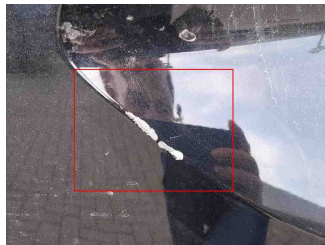

4 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

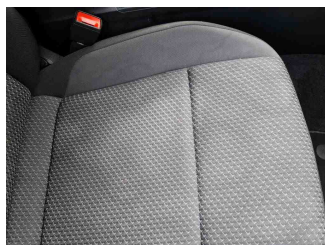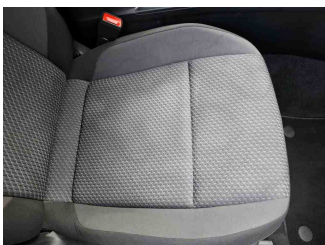

6 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Steinschläge
-----------	--------------



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Sommerfelge
-----------	-------------

