

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217635/12/25-11401	Data raportu	30-12-2025
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98422/25/12/12	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH2511ALL100391
Marka, model	KIA Ceed Hatchback 18-21
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI L
Numer rejestracyjny	PO2WN93
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	110 785 km
Data 1. rej./rok prod.	05-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	24-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Automatyczne włączanie świateł, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie, Radio MP3 sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Schowek na okulary, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby tylne dodatkowo przyciemnione, Tapicerka ze skóry ekologicznej Cosmo, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk, Wyświetlacz kolorowy LCD 8", z Apple CarPlay oraz Android Auto, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Światła mijania typu projekcyjnego, Światła przeciwmieglne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LAUFENN, G FIT 45	205/55 16 94V	5,0 mm
	lewe	LAUFENN, G FIT 45	205/55 16 94V	5,0 mm
tylna	prawe	LAUFENN, G FIT 45	205/55 16 94V	6,0 mm
	lewe	LAUFENN, G FIT 45	205/55 16 94V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
5	Pokrywa wlewu paliwa L	niewłaściwe pasowanie	NA	0.2
6	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Podsufitka	zabrudzenie	NA	1
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa

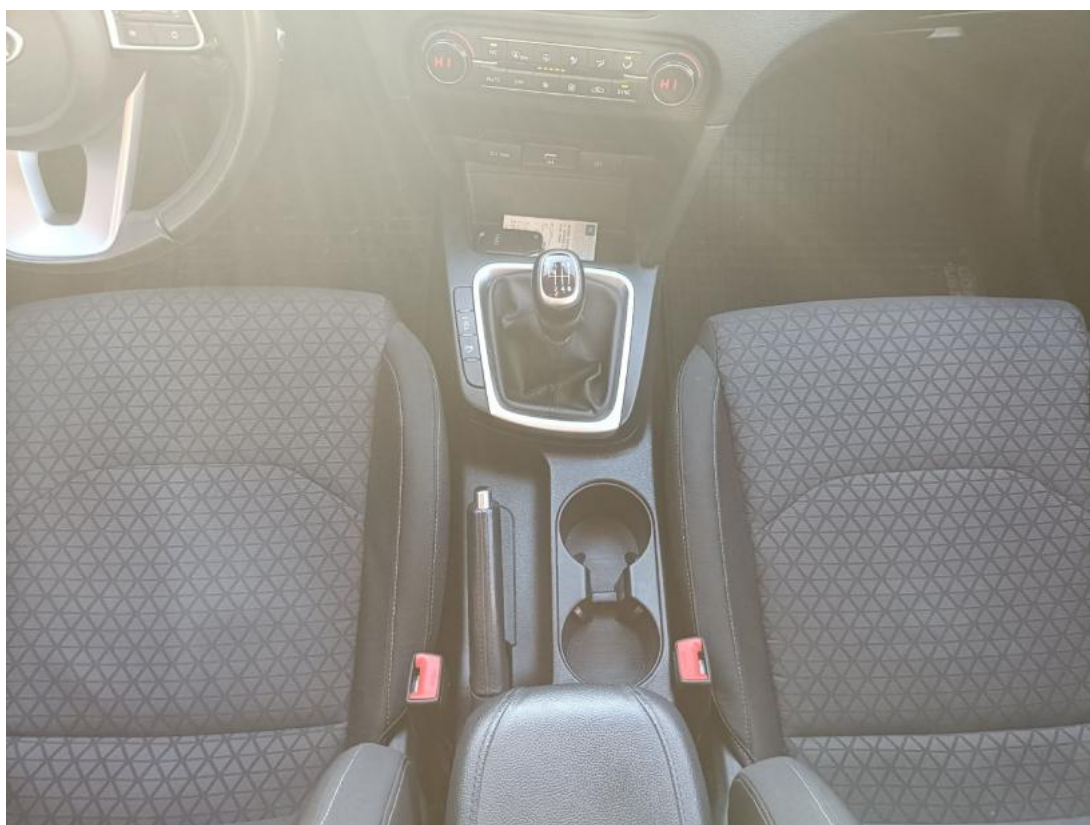

Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

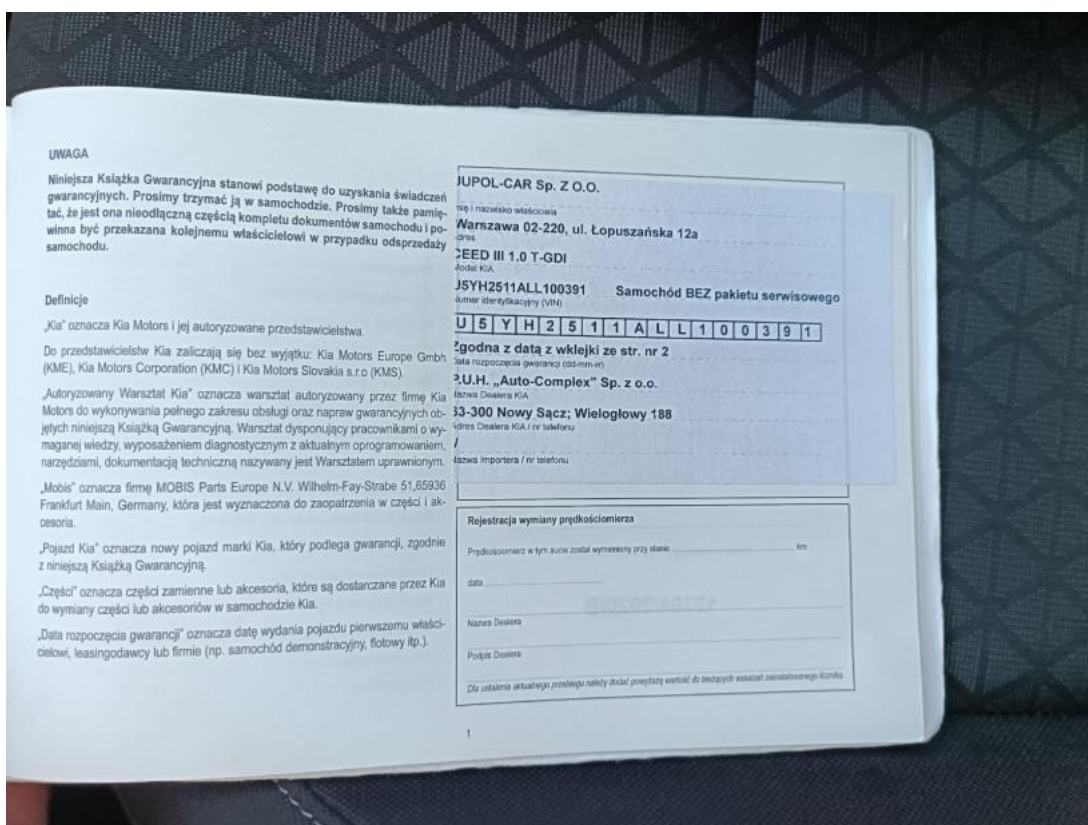

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

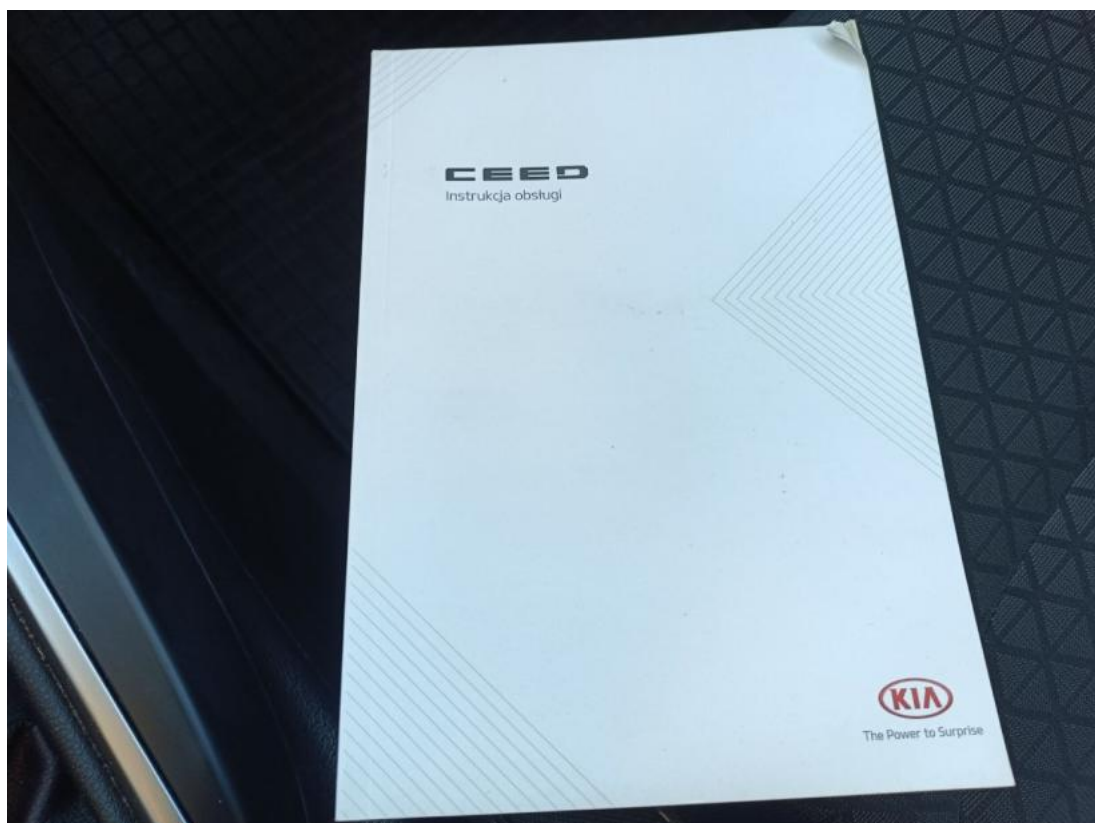

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu

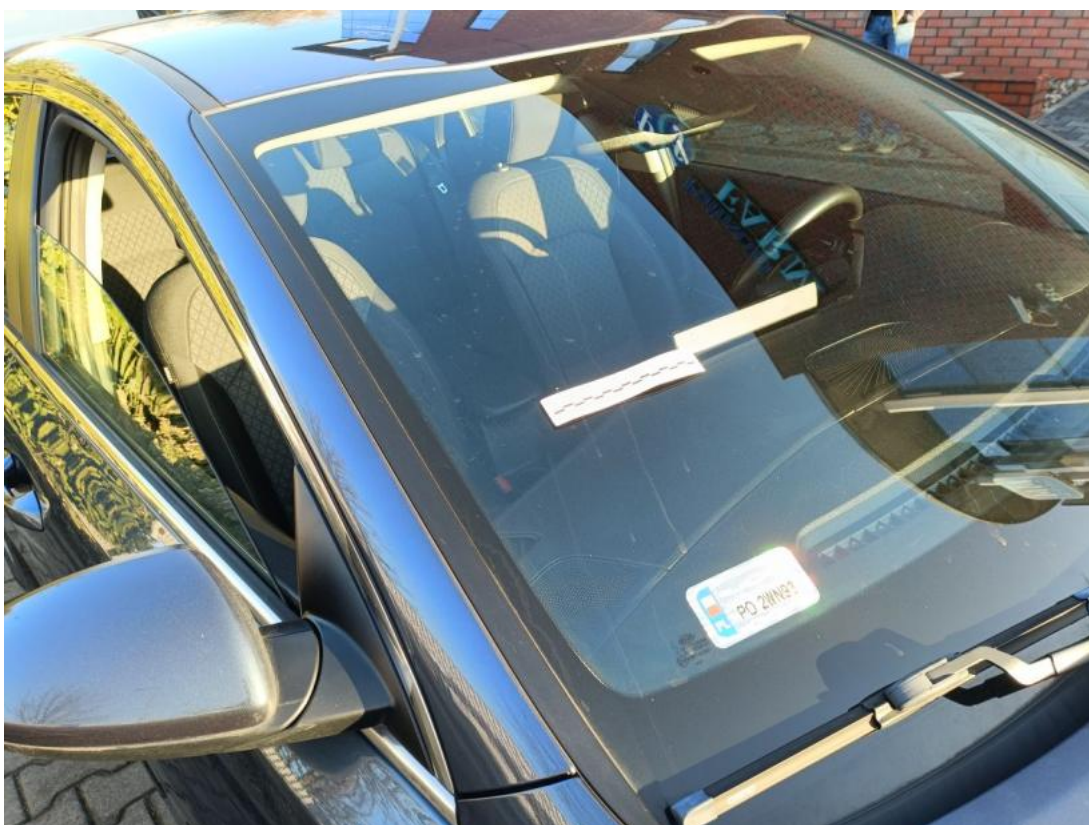

Fot. 44

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy komory silnika() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 54

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 66

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 84

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 86

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2