

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	421742/2/26-9528	Data raportu	10-02-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	09-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09244/26/02/04	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ008248
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD2141S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	138 518 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	28-10-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odcienie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	215/65 R16 107R	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	215/65 R16 107R	6,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	215/65 R16 107R	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	215/65 R16 107R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak tylny róg R	rozerwanie	WY	0.1
2	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	WY	12.3
3	Lampa zespolona tylna R	połamana(y)	WY	
4	Zawias drzwi tylnych dolny R	pęknięcie	WY	0.3
5	Drzwi tyłu R	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.5
6	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	4

7	Tapicerka ściany bocznej L	zarysowanie		
---	----------------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a spare tire mounted on a vehicle. The tire is a standard automotive tire with a tread pattern visible. The sidewall of the tire shows the text "215/105R10C" and "TOYOTA". The tire is mounted on a steel rim with a hubcap featuring the Toyota logo. The tire appears to be in good condition but shows some wear on the tread. The background is a light-colored, textured surface, possibly a wall or a large container.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

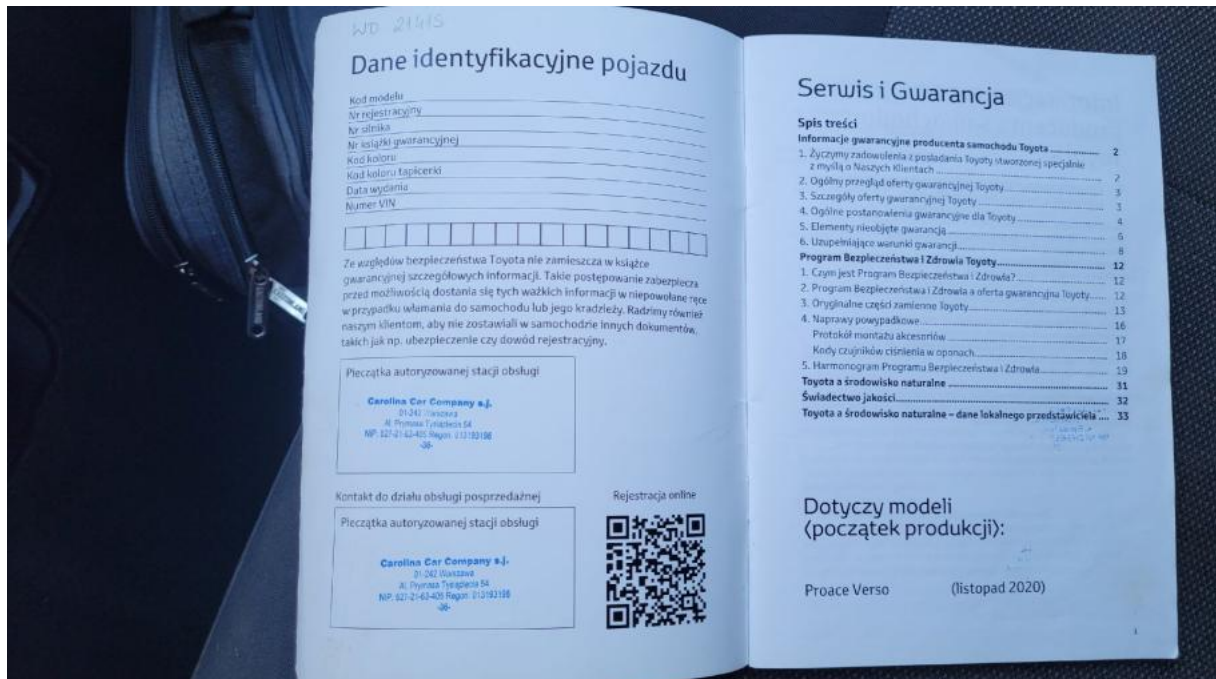

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

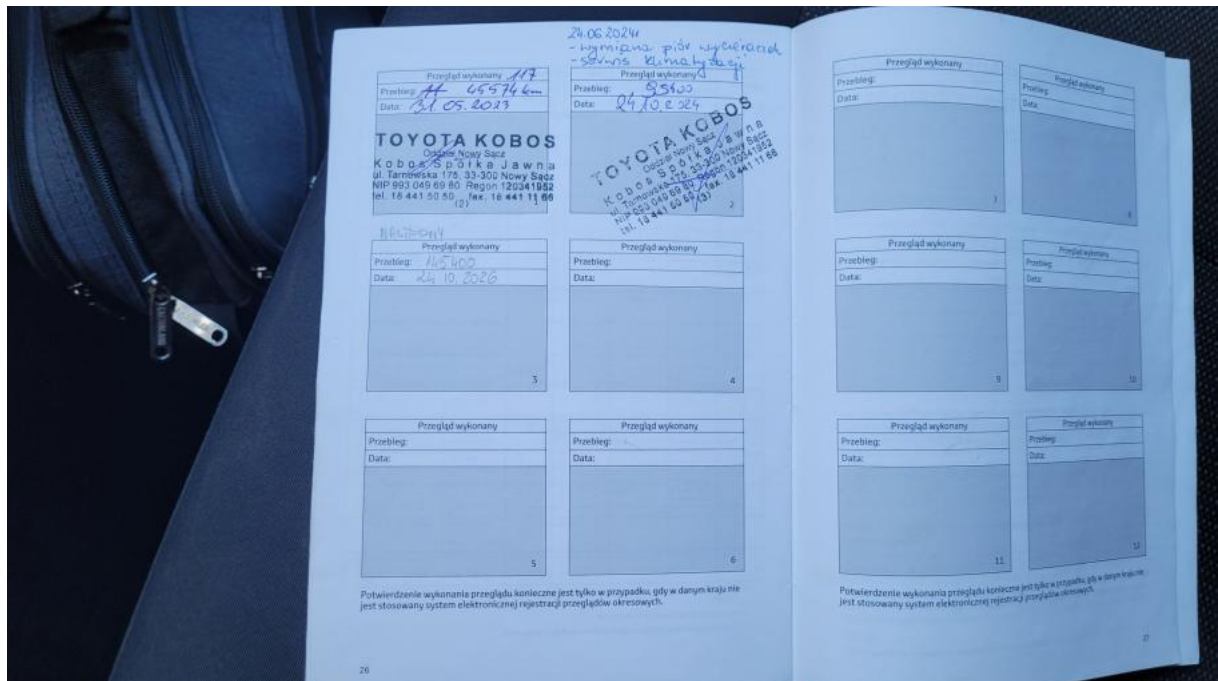

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

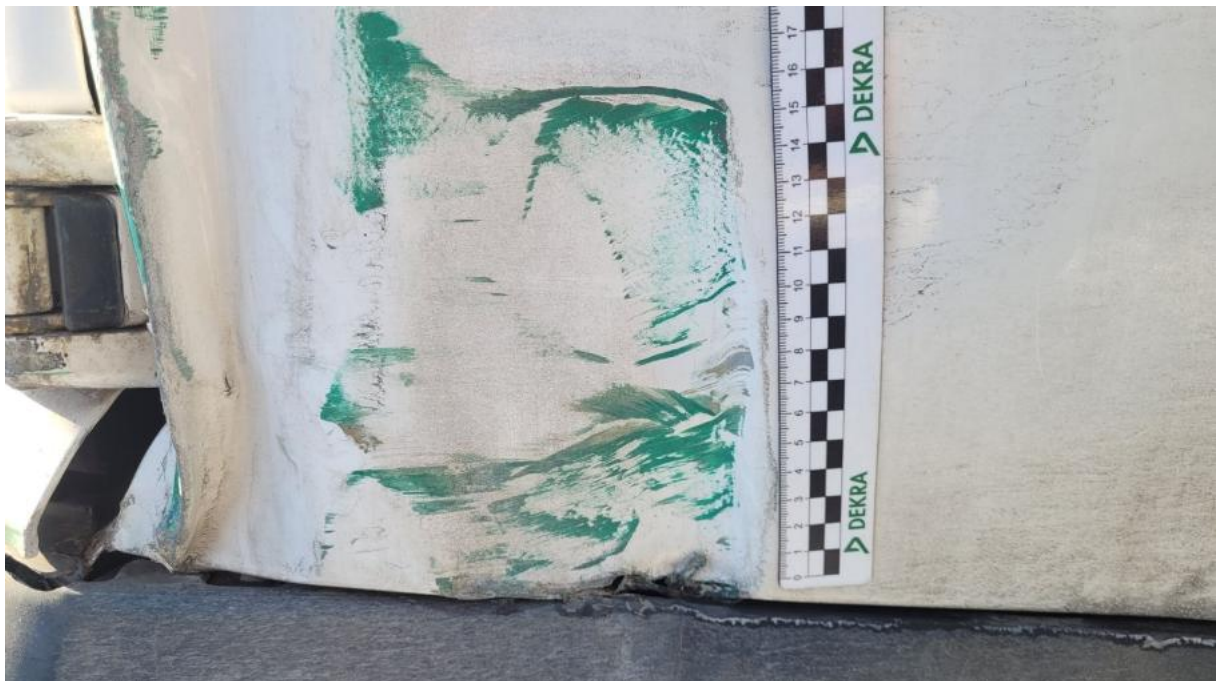

Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 42

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46


Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

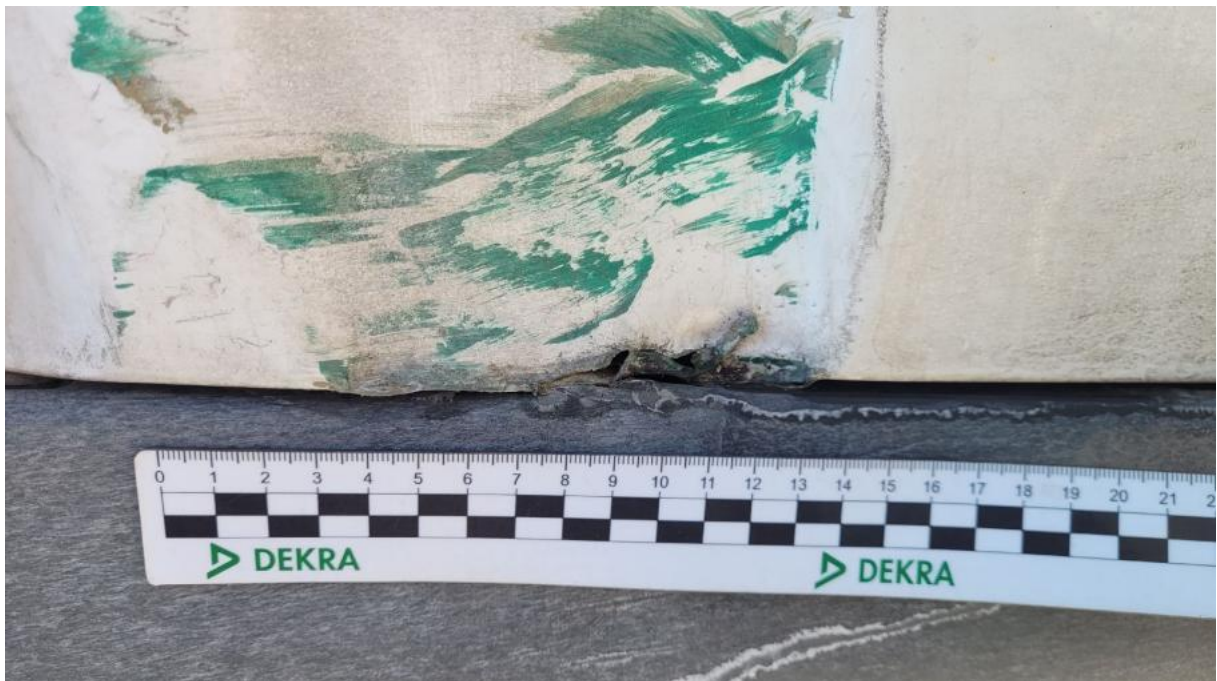

Fot. 48

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

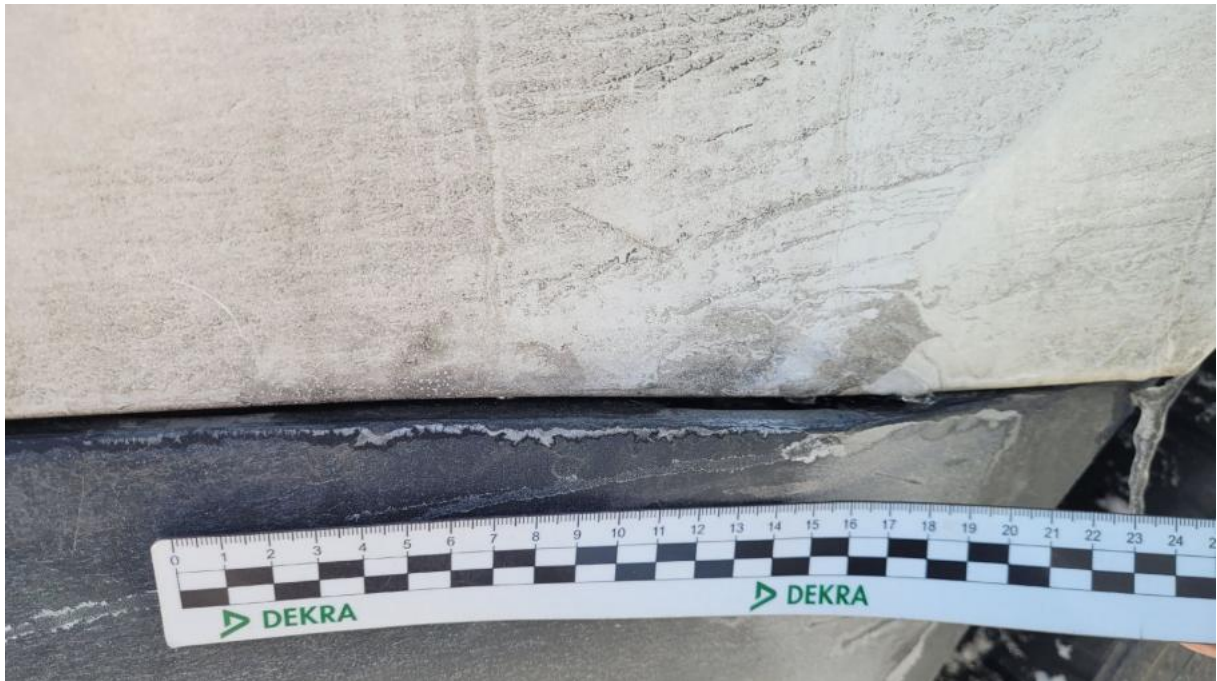

Fot. 49

Zderzak tylny cz P() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1