

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217963/1/26-11401	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02792/26/01/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ008315
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD1229S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	159 781 km
Data 1. rej./rok prod.	15-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	08-10-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, SNOVANIS 3	215/65 16 109107R	6,0 mm
	lewe	BARUM, SNOVANIS 3	215/65 16 109107R	6,0 mm
tylna	prawe	BARUM, SNOVANIS 3	215/65 16 109107R	7,0 mm
	lewe	BARUM, SNOVANIS 3	215/65 16 109107R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, ubytki materiału	WY	2.2
2	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	rozerwanie	WY	0.2

3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Obudowa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Dach kabiny	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Próg R	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.8
12	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
16	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk		
17	Zderzak, środek	zarysowanie		
18	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
19	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
20	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	pęknięcie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

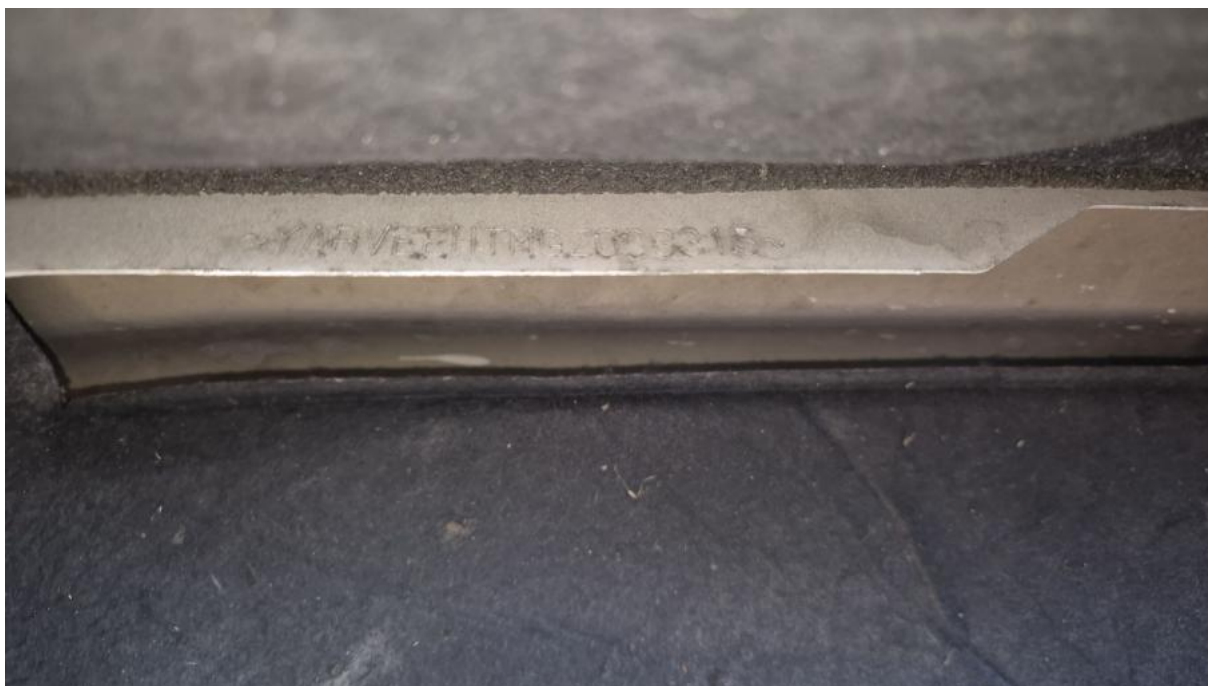

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

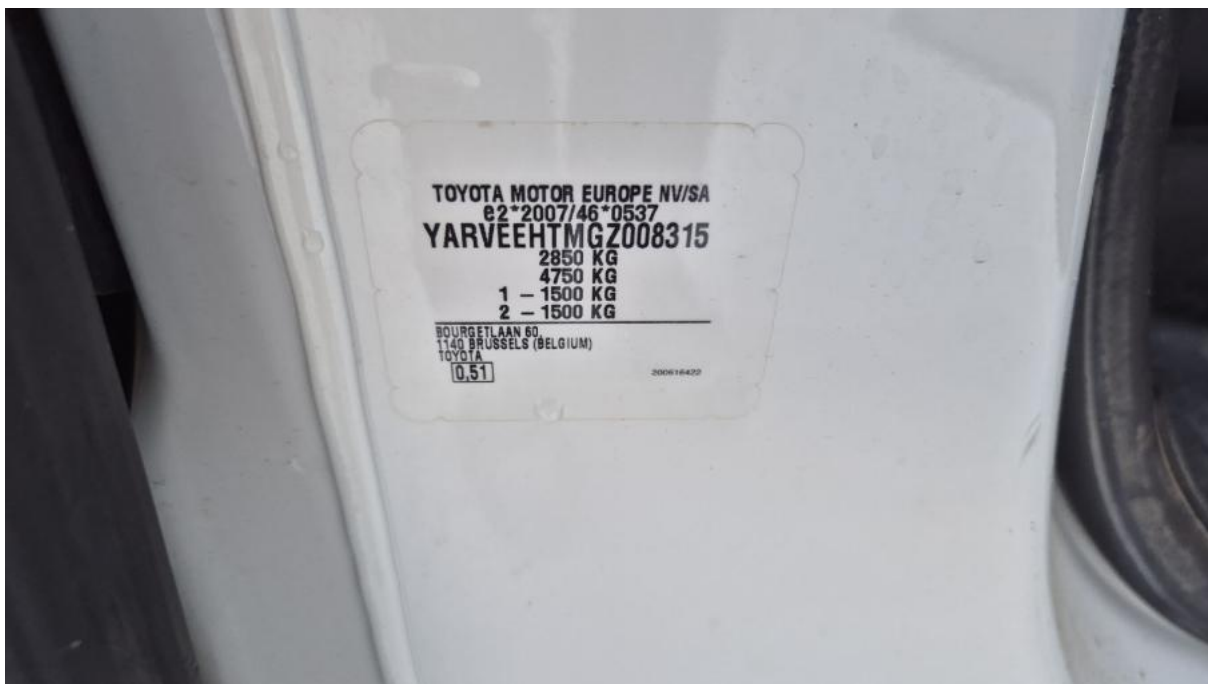

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód




Fot. 26

Spód pojazdu tył


REGON/PONIKAT SAMOCHOÓD OSOBOWY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191886626 C.1.3 91-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWÓDZ CIECZNY	
PRZEMYSŁOWY ---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.2.2 191886626 C.2.3 91-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA CIEKAWY WYKAZ	
SER. PRODUKCYJNA 2021		C.3.1 C.3.2 C.3.3		A WD 1229S	
WYPOSOŻENIE ---		F.1 2850 kg F.2 2850 kg F.3 4750 kg		B.1 TOYOTA B.2 V -E -ENTR-PSS20K(LT) D B.3 PROACE	
MASYSTY 14,70 kN		G 1955 kg J M1		E YARVEENTMGZ008315	
AAD3351638		K e2*2007/46*0537*17		F 15.10.2021 18.10.2021 H ---	
		L 2 O.1 1900 kg O.2 750 kg		SERIA DV/BAR 4296230	
SERIA DV/BAR 4296230		P.1 1997,00 cm³ P.2 106,00 kW		SERIA DV/BAR 4296230	
---		P.3 D Q ---		SERIA DV/BAR 4296230	
---		S.1 9 S.2 ---		SERIA DV/BAR 4296230	

Dowód rej. Str. 1

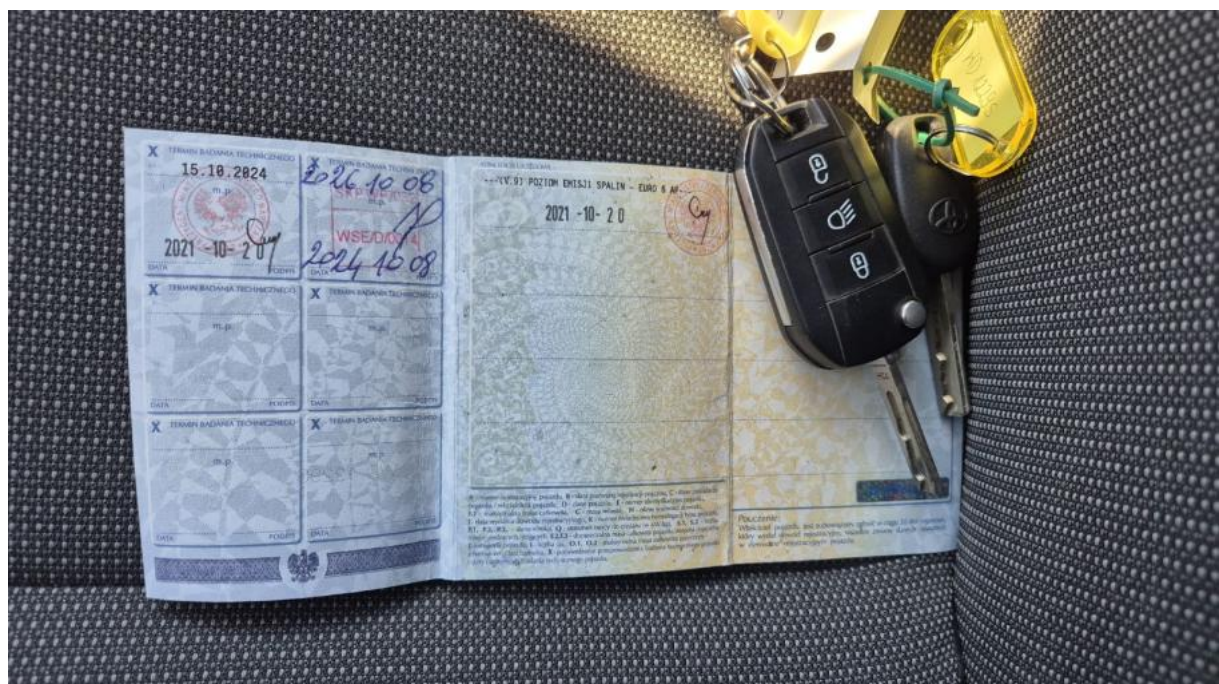


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

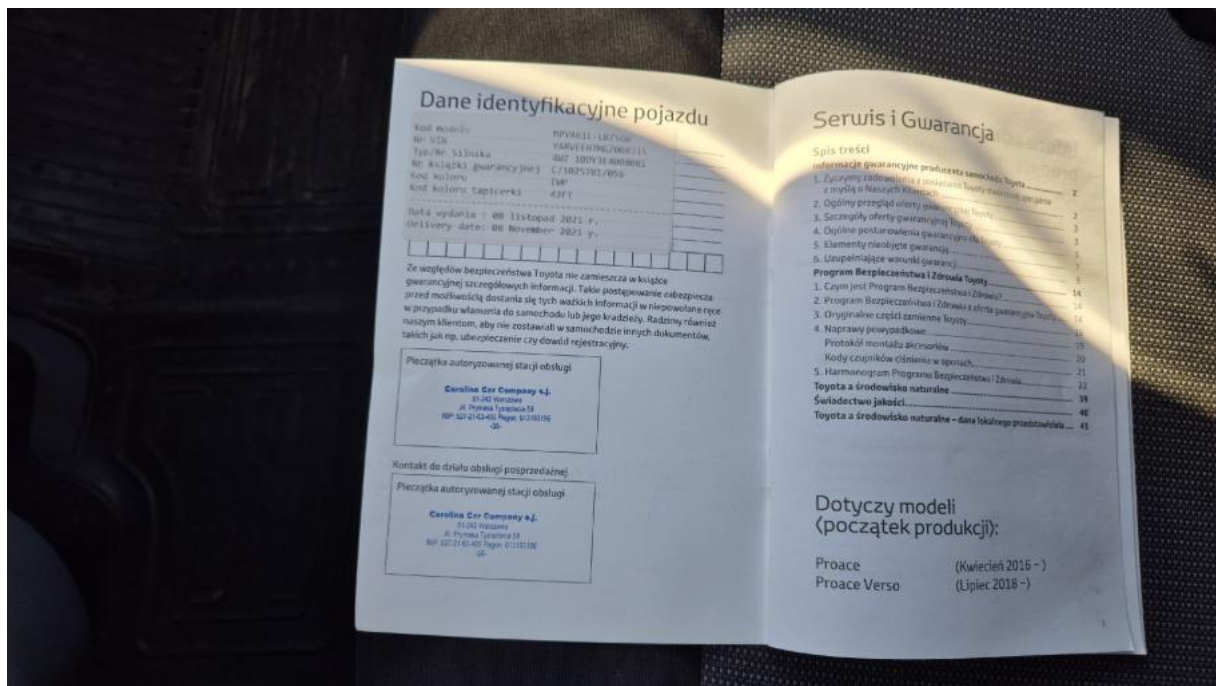

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

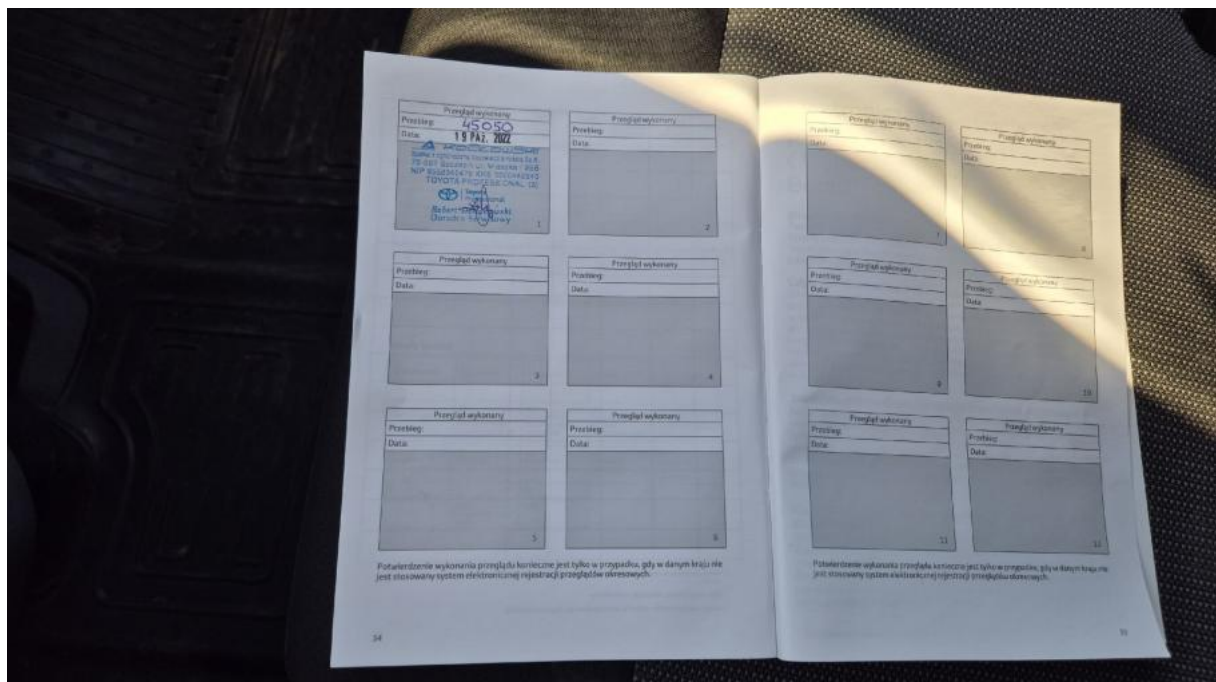


Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje

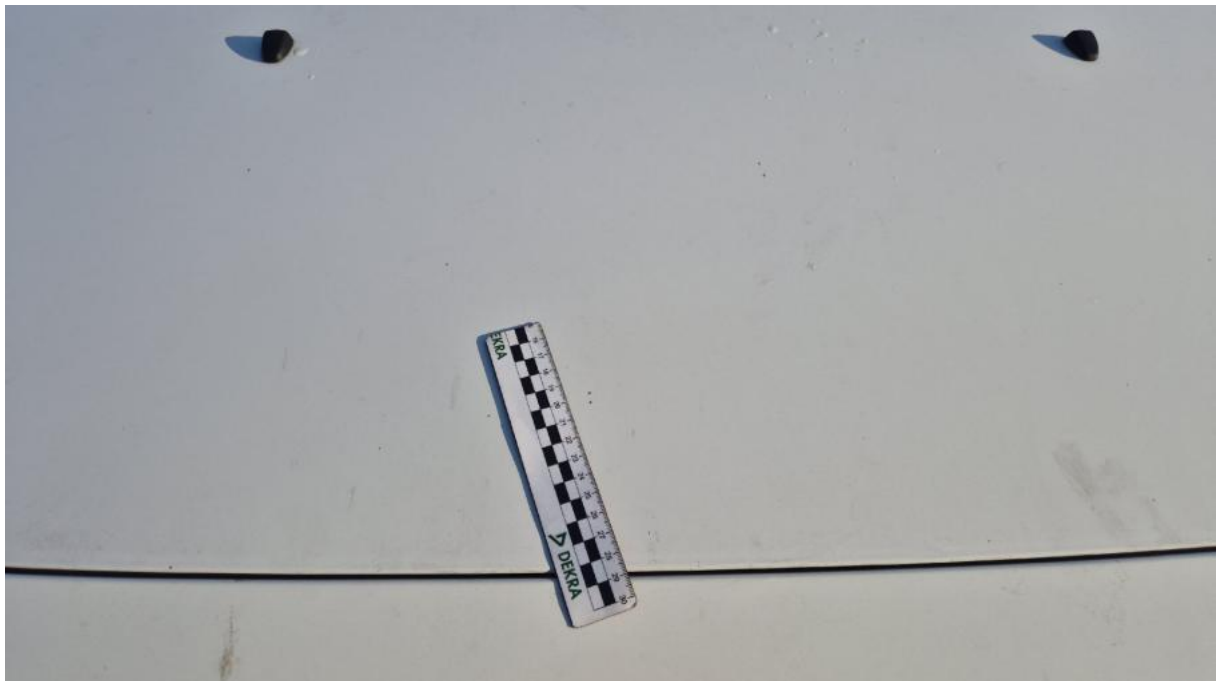

Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

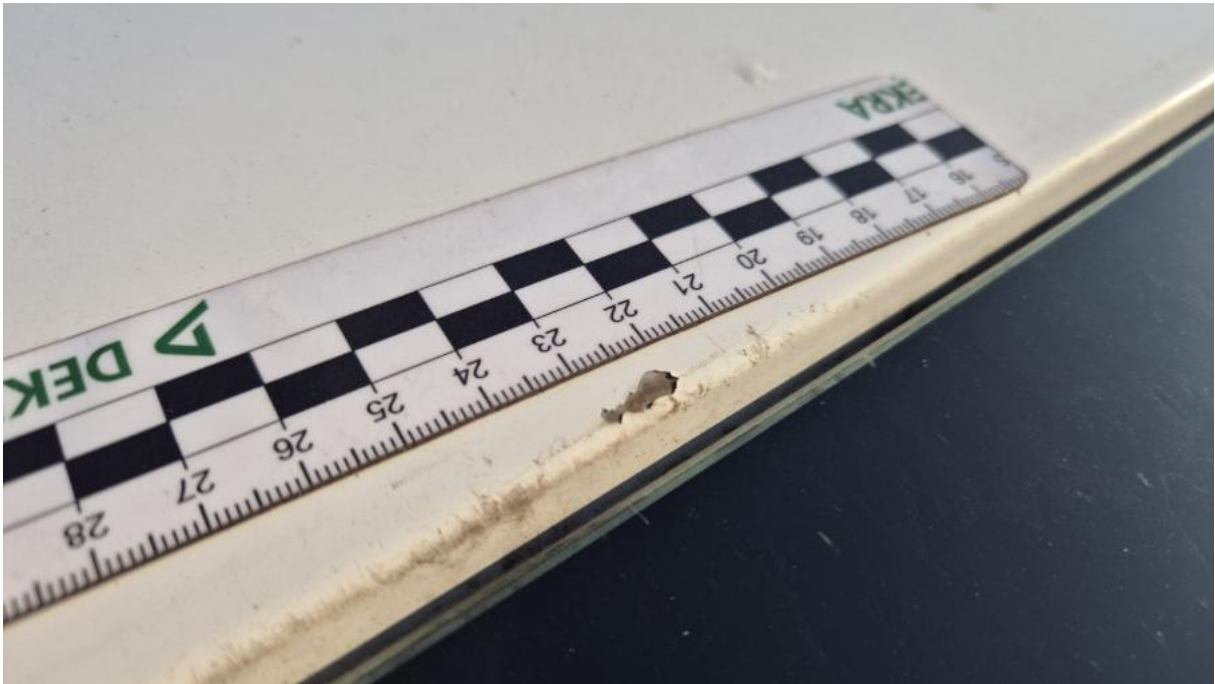

Fot. 51

Dach - Inne 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Łótnnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 60

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - Inne 1