

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422367/2/26-9573	Data raportu	16-02-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	12-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09775/26/02/06	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHBN51HANZ126705
Marka, model	HYUNDAI i20 20-24
Typ, wersja	i20 1.2 Comfort
Numer rejestracyjny	WD4689S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/62 kW
Stan licznika	83 274 km
Data 1. rej./rok prod.	11-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	30-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Cyfrowe zegary z 10.25" kolorowym wyświetlaczem, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 195/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Gazetownik w oparciu pasażera, Gniazdo 12V, Gniazdo USB dla pasażerów z tyłu, Gniazdo USB w konsoli centralnej, Grill przedni w kolorze czarnym, Głośniki 6 (2 wysokotonowe), HAC - system kontroli podjazdu, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i gałka zmiany biegów w skórze, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metaliczny, Elementar Brass, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego rzędu siedzeń, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, łączność z Android Auto i Apple CarPlay, System ratunkowy E-CALL, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tyłne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, tylne, Światła włączane automatycznie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	195/55 16 87H	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	195/55 16 87H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Spoiler czołowy	pęknięcie/rozerwanie, rysa/odprysk	WY	0.7
2	Wyłumienie (od strony sil.)	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
3	Bok kompletny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Deska rozdzielcza	zarysowania eksploatacyjne		
9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

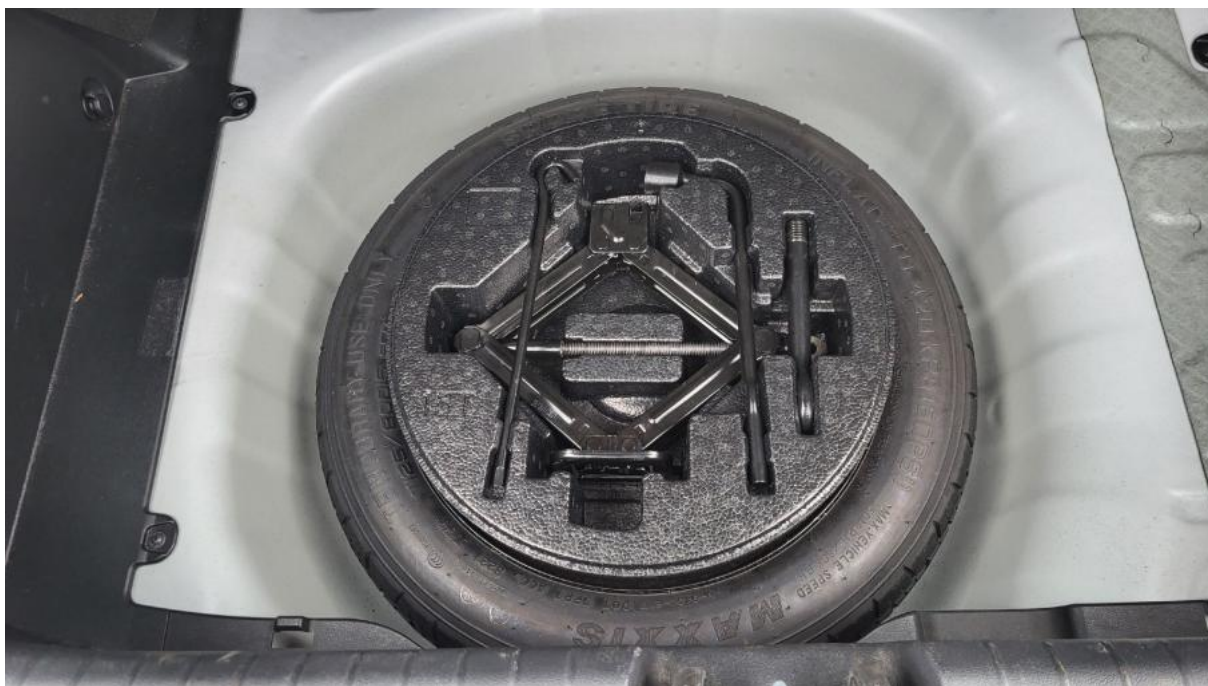

Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

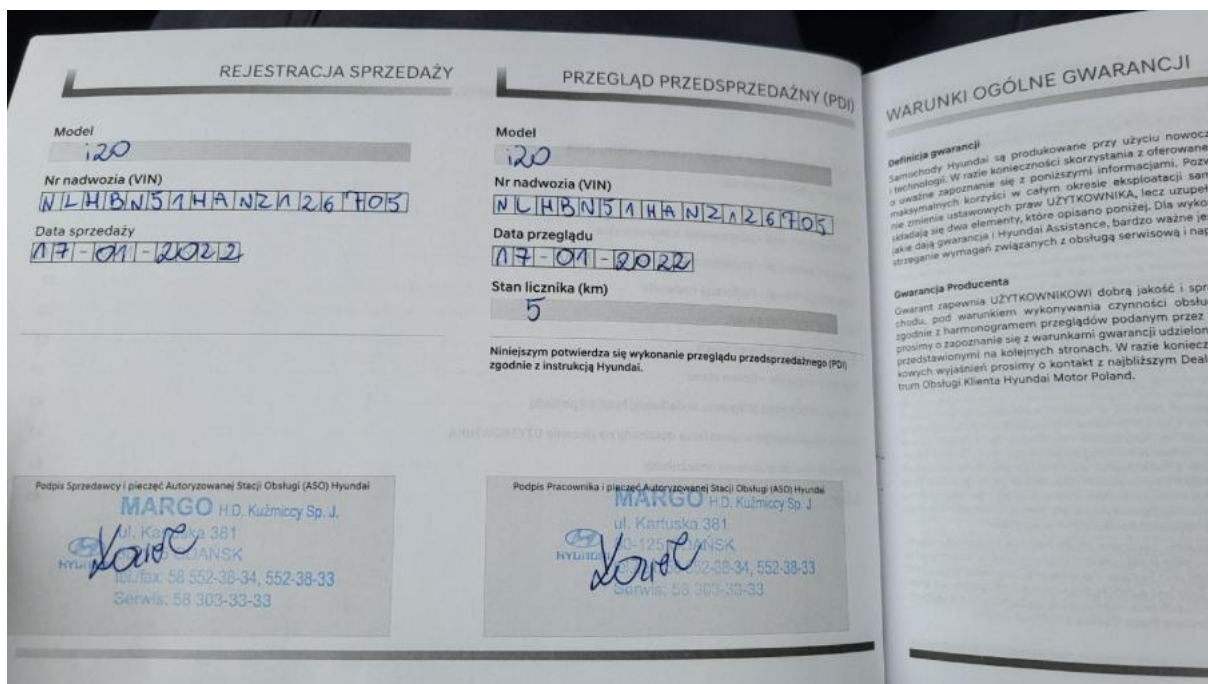

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

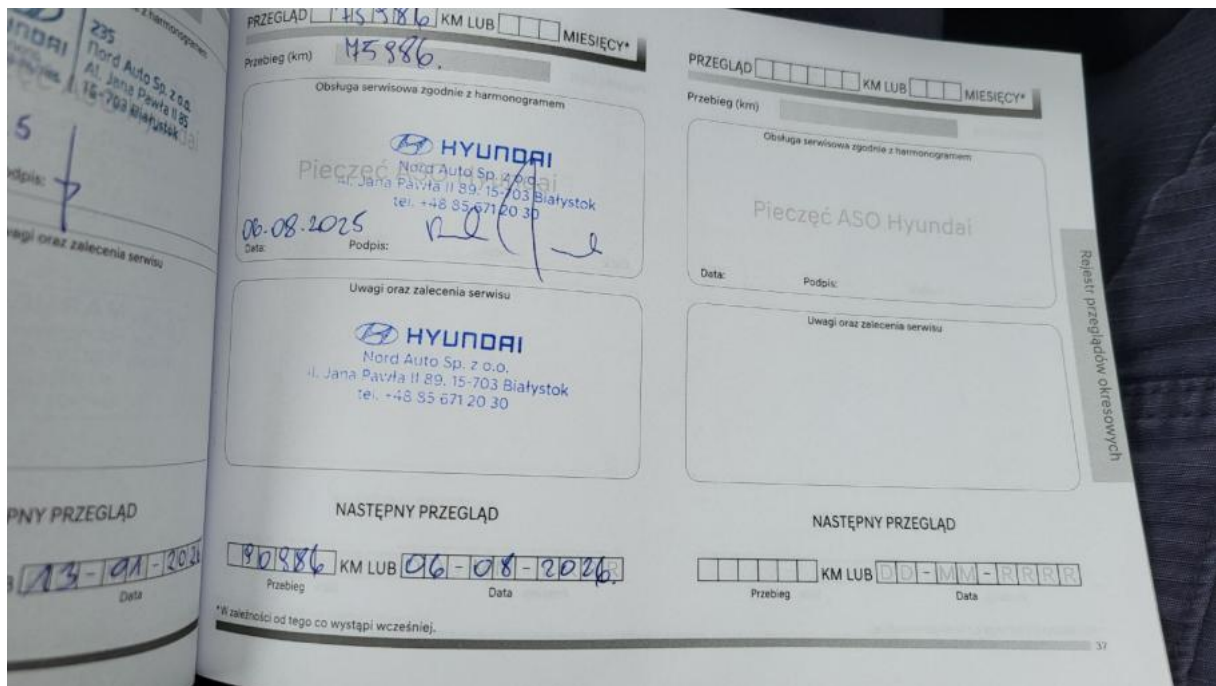

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

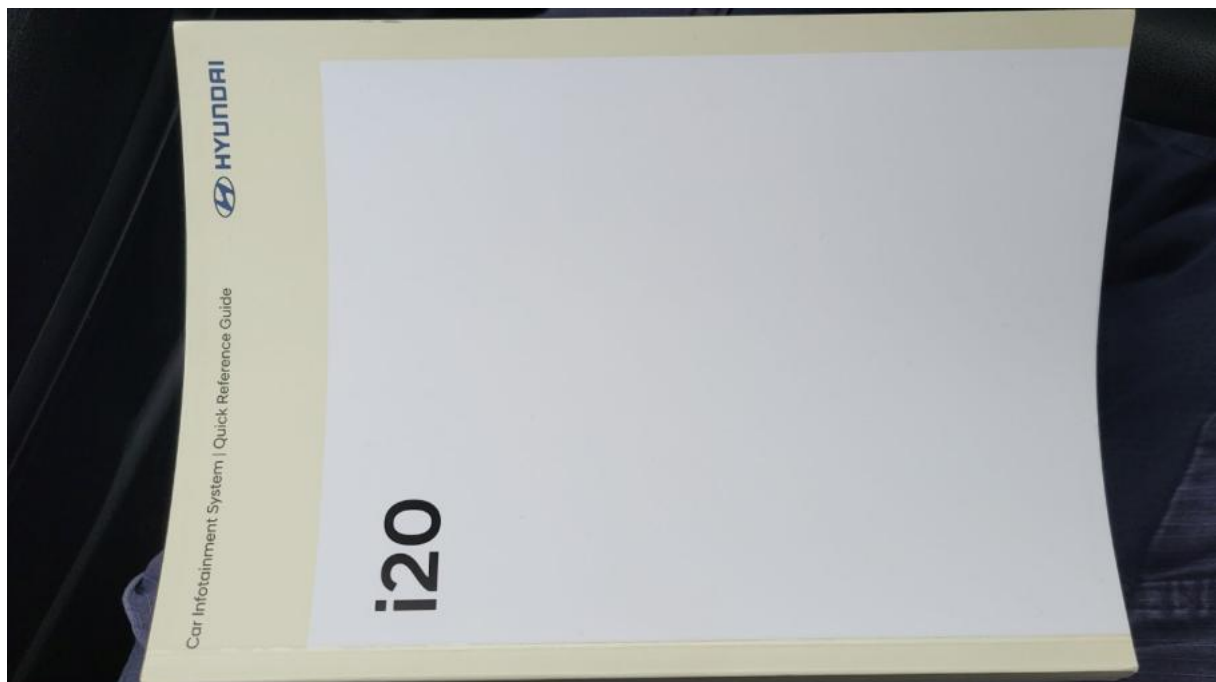

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz Śr - Pęknięcie/ Rozerwanie 1

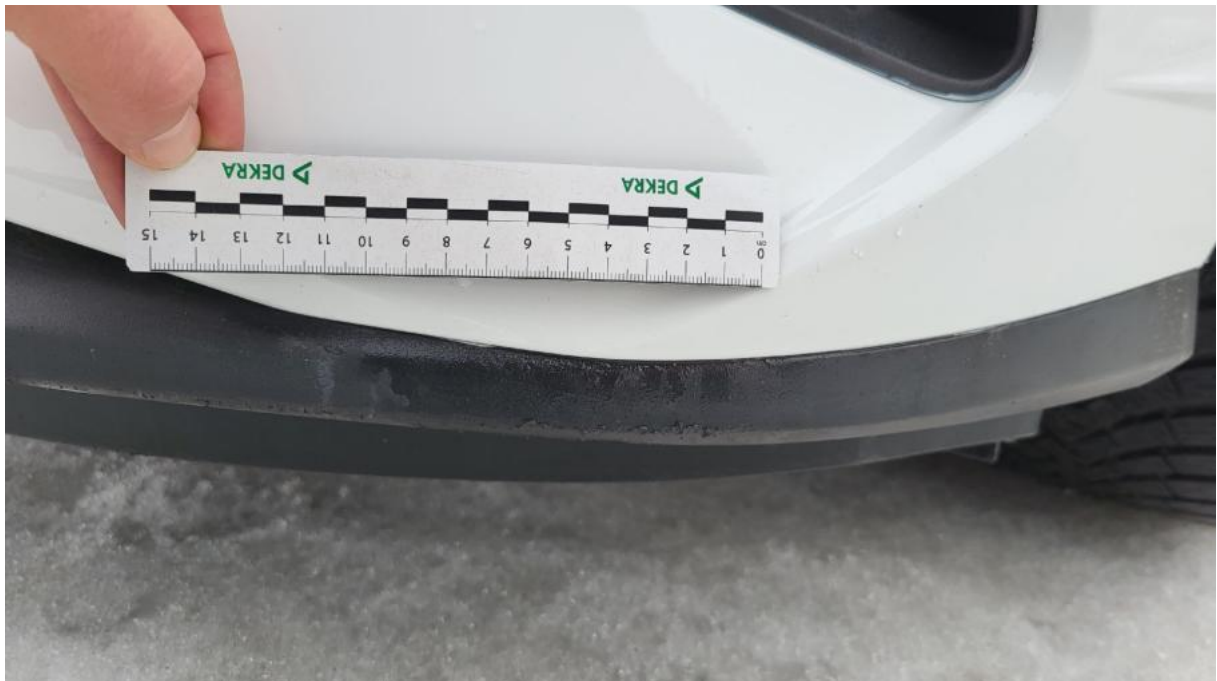

Fot. 36

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

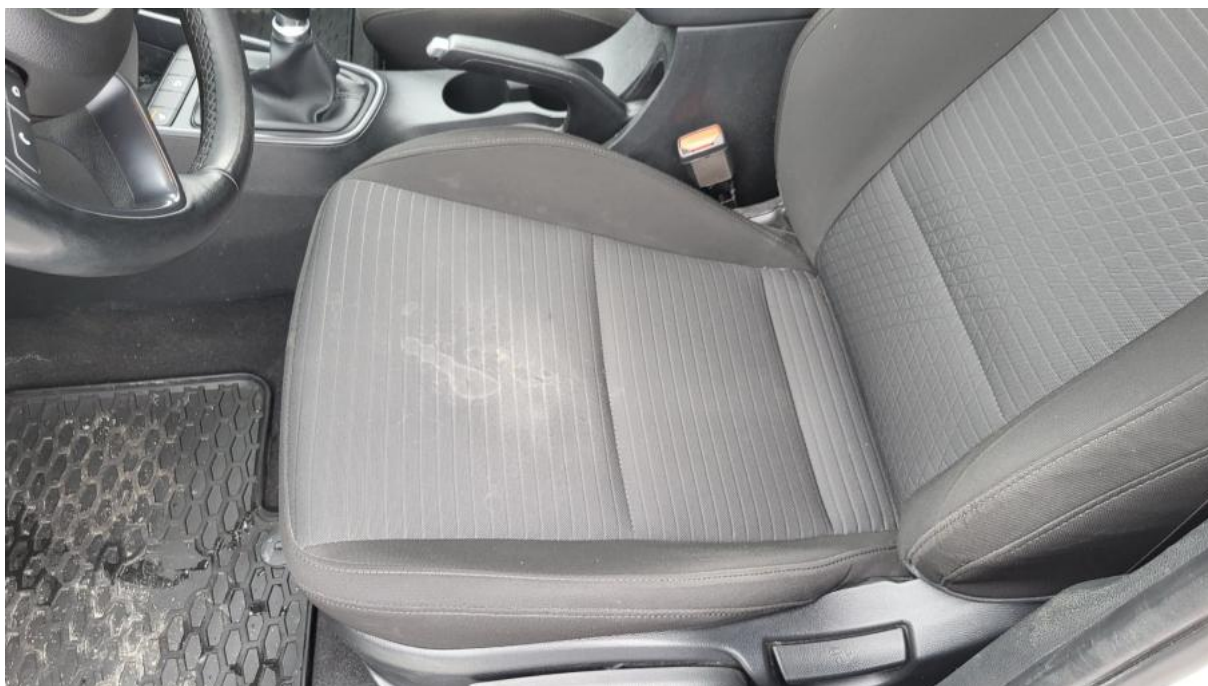

Fot. 45

Fotel prz. lew. - Inne 1