

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422648/2/26-9571	Data raportu	18-02-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10940/26/02/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKFPHNSTN1036404
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut
Numer rejestracyjny	GD3F566
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	139 450 km
Data 1. rej./rok prod.	27-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	22-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwpachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel pasażera z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Żółty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus,DAB,USB,Bluetooth,ekran dotykowy 10" PurePanel,6 głośników,OpelConnect,ACP,AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 17 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200
7	Drzwi tylne prawe	150 - 200
8	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył L	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.6
2	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13


Numer identyfikacyjny

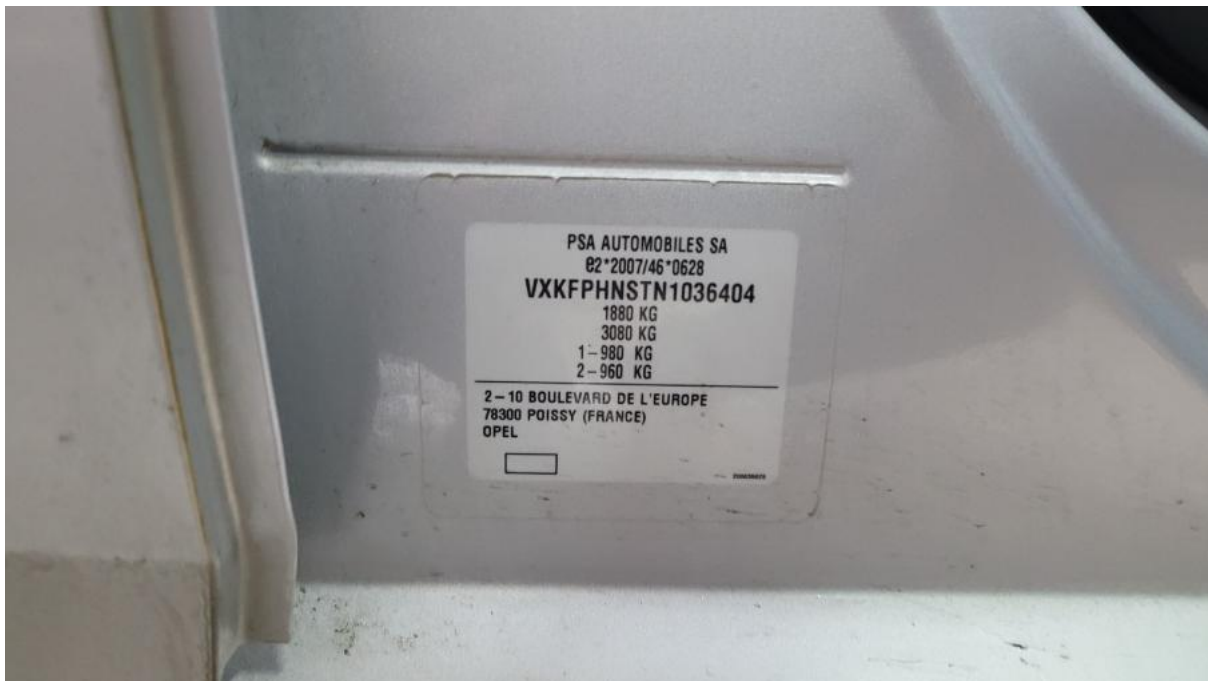

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

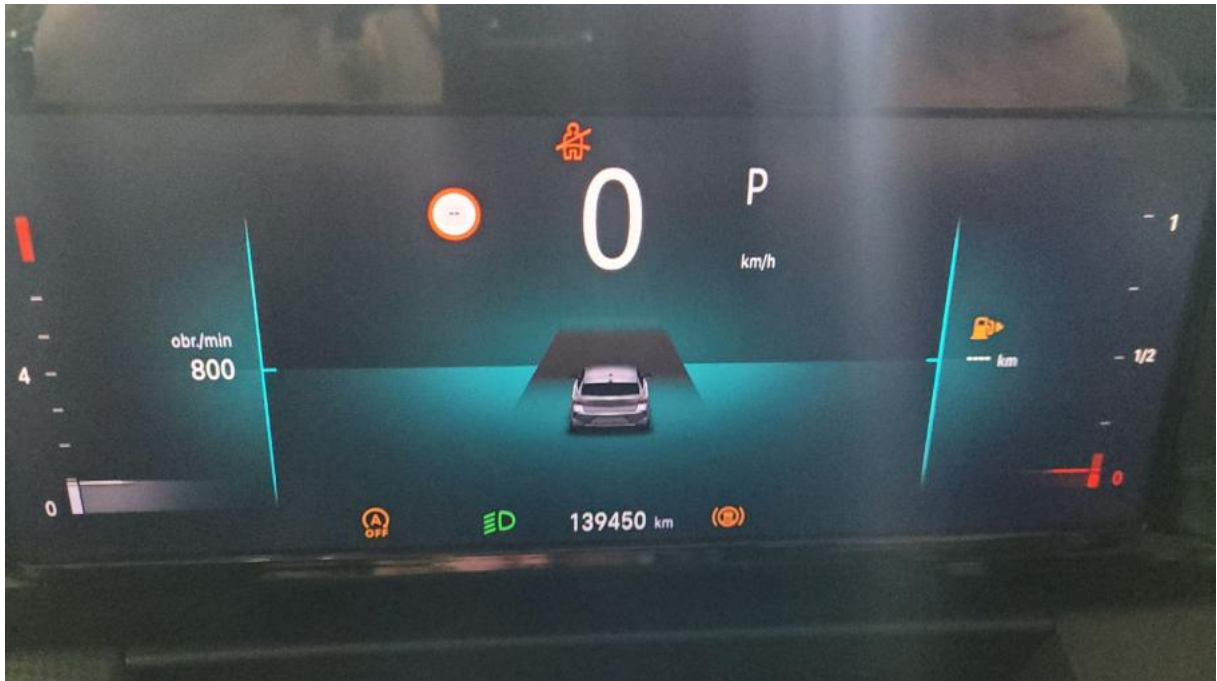

Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

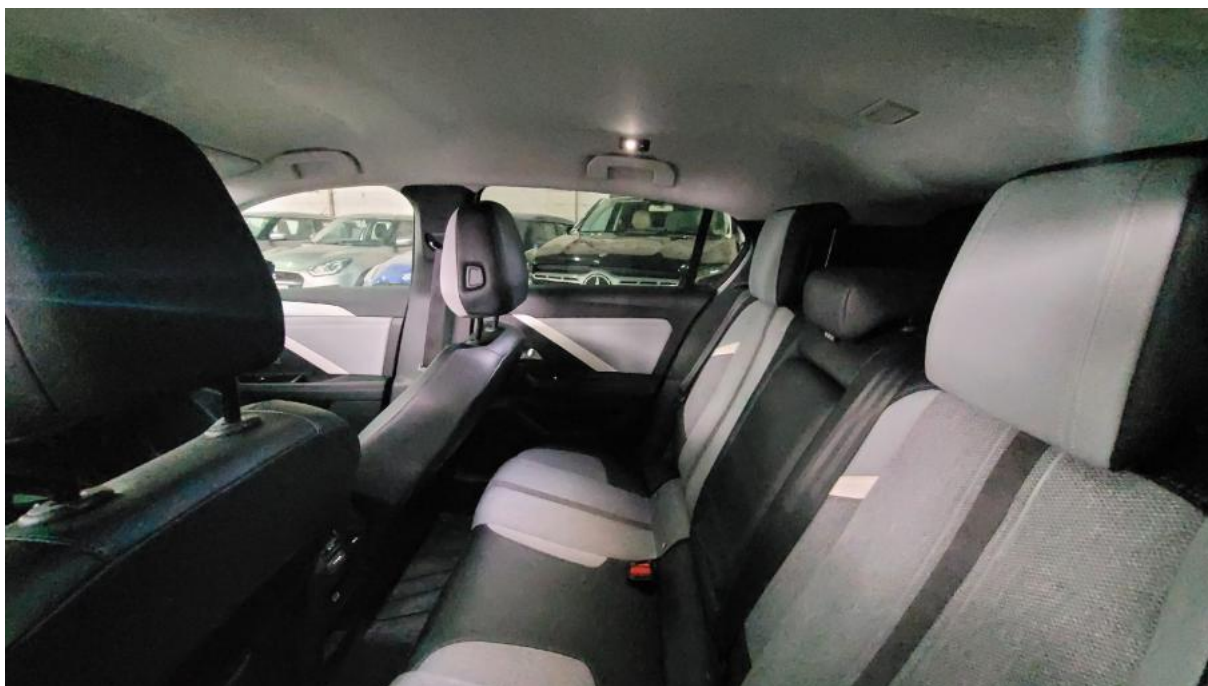

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

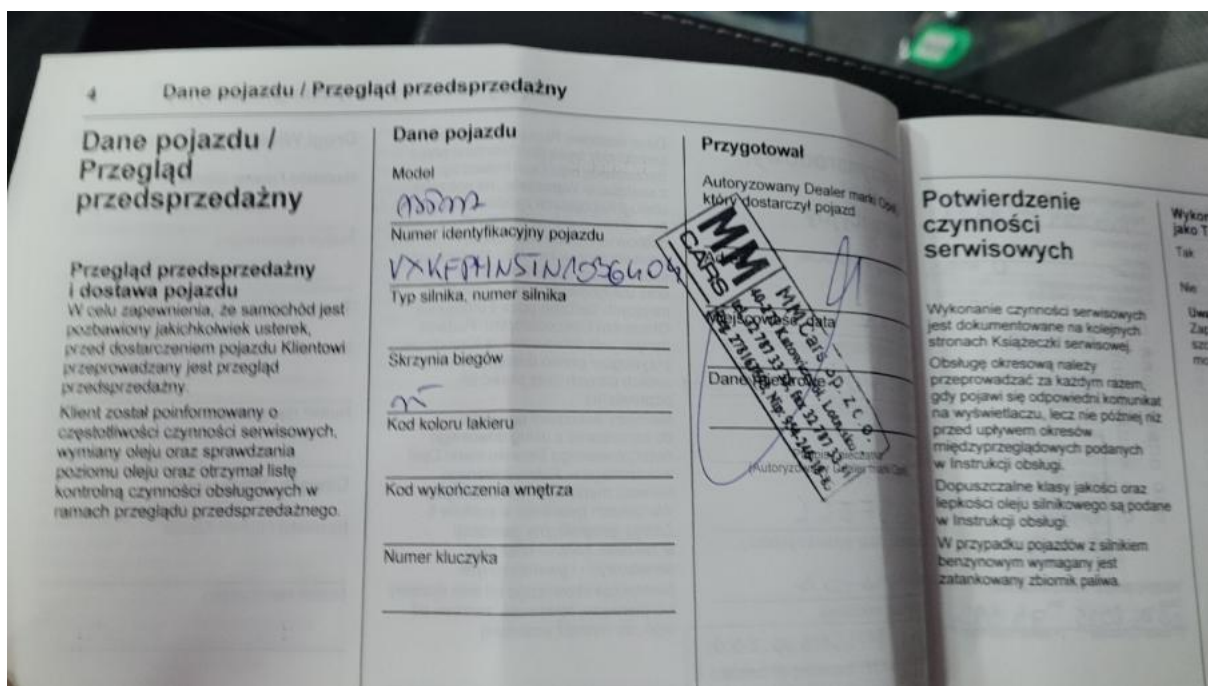

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

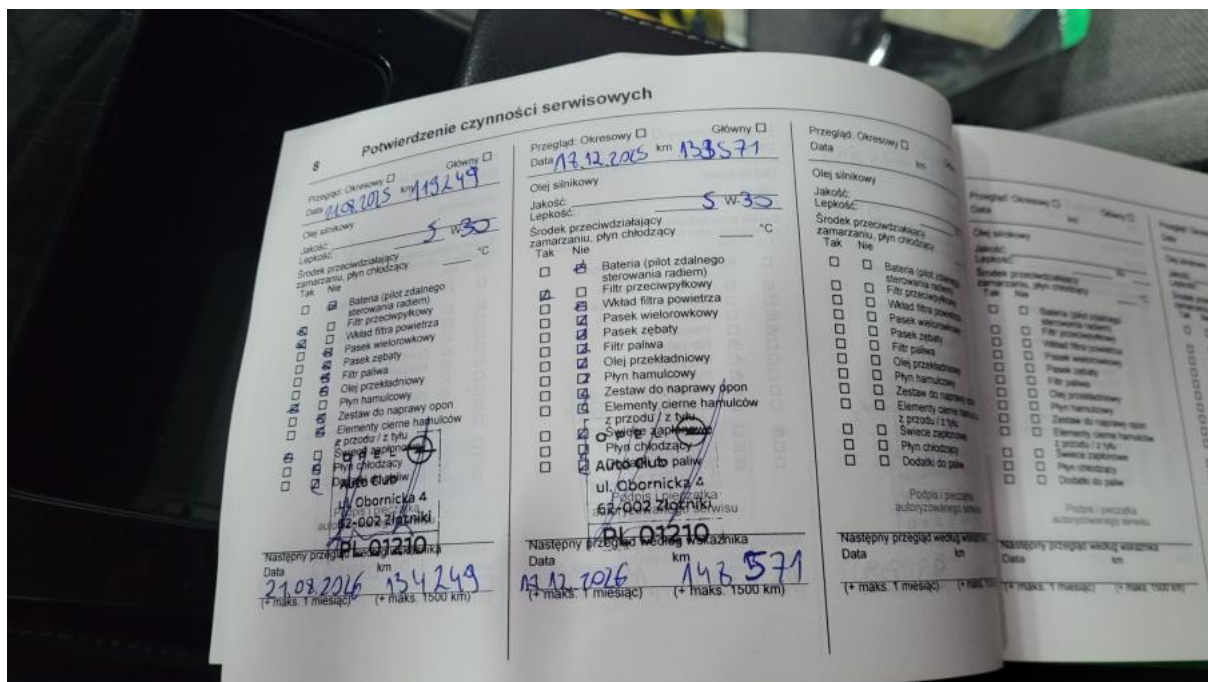

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Felga aluminiowa tylna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

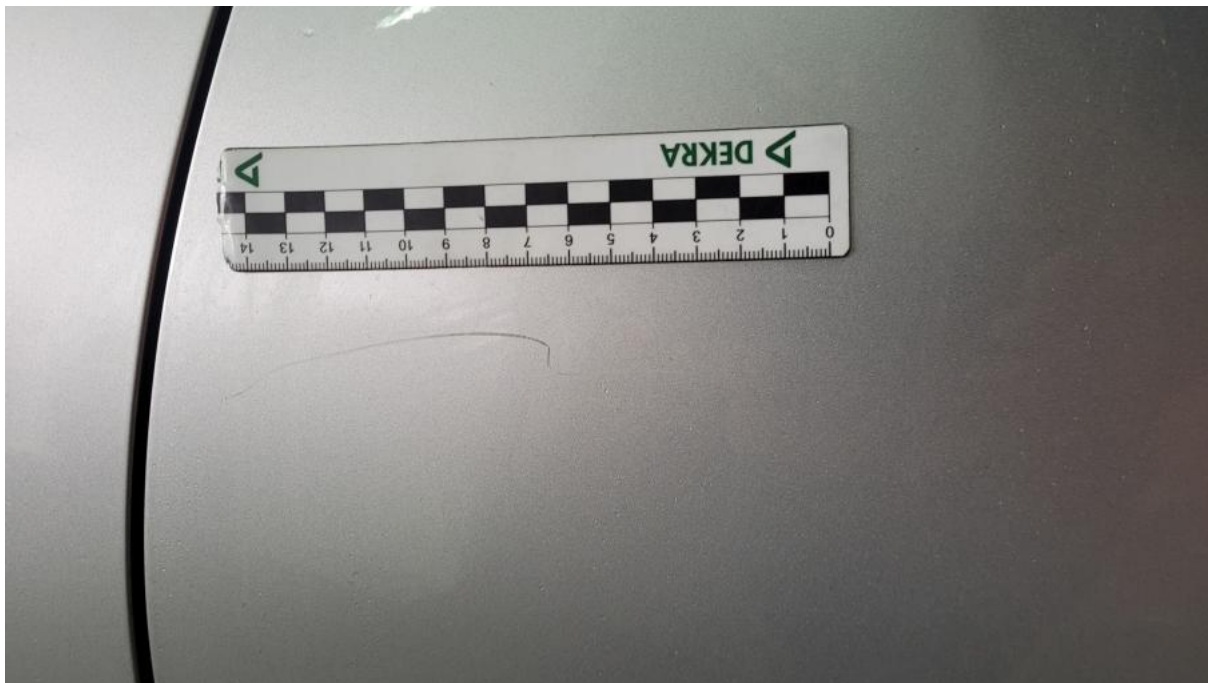

Fot. 35

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1