

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 218154/2/26-11401                              | Data raportu     | 06-02-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 05-02-2026                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/08744/26/02/03                    | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMAJD811DMJ067515</b>        |
| Marka, model                | HYUNDAI Tucson 20-24            |
| Typ, wersja                 | Tucson 1.6 T-GDi HEV Executi... |
| Numer rejestracyjny         | WD9530R                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1598 ccm/132 kW           |
| Stan licznika               | 103 844 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 13-12-2021/2021                 |
| Data nast. bad. techn.      | 19-12-2026                      |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                         |
| Lakier                      | szary/METALIK                   |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                    |



### Wposażenie pojazdu

ABS+ESC, Alarm, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent ruszania pod górę (HAC), Asystent stabilizacji przyczepy (TSA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada zdjęcie drzwi tylnych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dostęp bezkluczkowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gazetowniki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB (x2) dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, Gniazdo USB w konsoli centralnej, Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu, Głośniki w drzwiach, przód i tył, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna, składana za pomocą dźwigni od strony bagażnika, Kierownica pokryta skórą, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń, Ogranicznik prędkości, Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny z uchwytem na napoje, Port USB do ładowania, Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA), Relingi dachowe, Roleta przeszerzeni bagażowej, Schowek w podłodze bagażnika, Siatka zabezpieczająca bagaż, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10,25", DAB, Bluetooth, AppleCarPlay, AndroidAuto, System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy eCall, Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie atermiczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go, Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie, Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie, Wiązka do haka holowniczego, Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył, Zamek centralny, Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25", Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Łopatki do zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne, tył, Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania, Lakier metalizowany

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | NOKIAN, SNOWPROOF 2 SUV        | 215/65 17 103H | 5,5 mm           |
|          | lewe  | NOKIAN, SNOWPROOF 2 SUV        | 215/65 17 103H | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/65 17 99V  | 2,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/65 17 99V  | 2,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Słupki przedni lewy    | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni prawy   | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy lewy   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy prawy  | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 9    | Dach                   | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe   | do 150                                     |

|    |                                      |        |
|----|--------------------------------------|--------|
| 12 | Drzwi tylne lewe                     | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne prawe                    | do 150 |
| 14 | Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Łotnik przedni prawy                   | 150 - 200                                  |
| 2    | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200                                  |
| 3    | Pokrywa bagażnika                      | 150 - 200                                  |

#### **Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Pokrywa przednia                | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 1.2           |
| 2    | Dach                            | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 1.5           |
| 3    | Łotnik tylny R                  | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 0.8           |
| 4    | Pokrywa wlewu paliwa L          | niewłaściwe pasowanie                  | NA        | 0.2           |
| 5    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk                           |           |               |
| 6    | Oslona lusterka zewnętrznego L  | rysa/odprysk                           |           |               |
| 7    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |
| 8    | Rama drzwi, przód R             | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 9    | Rama dachu L                    | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

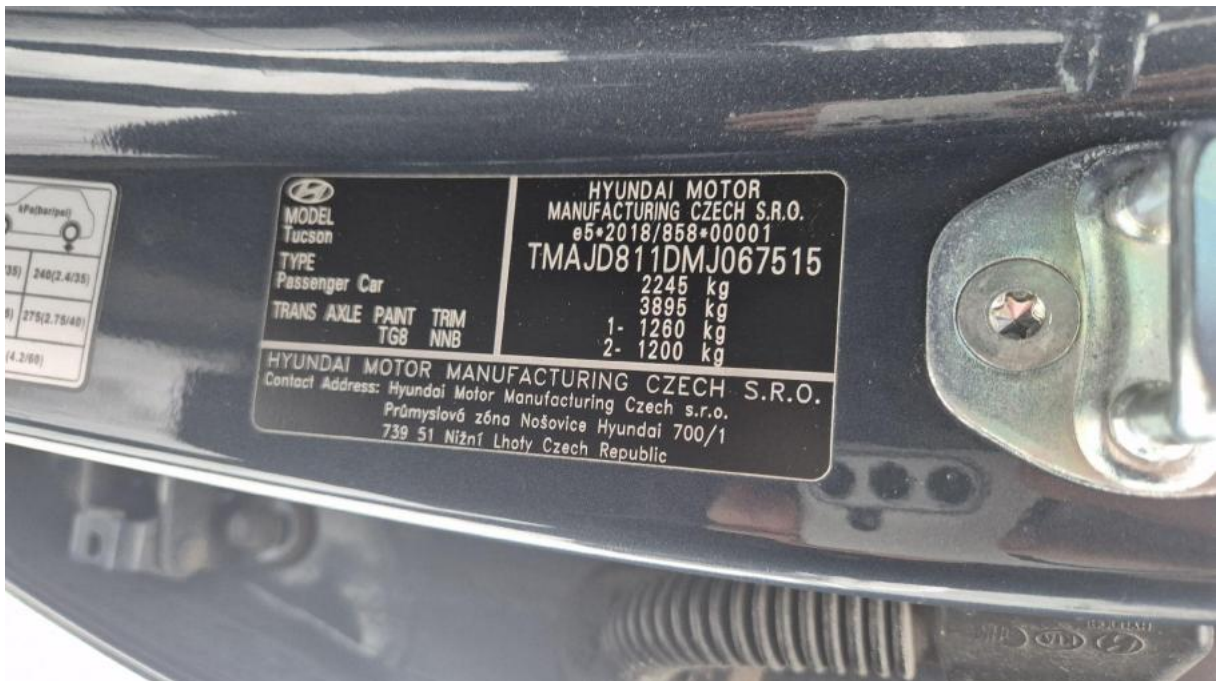

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

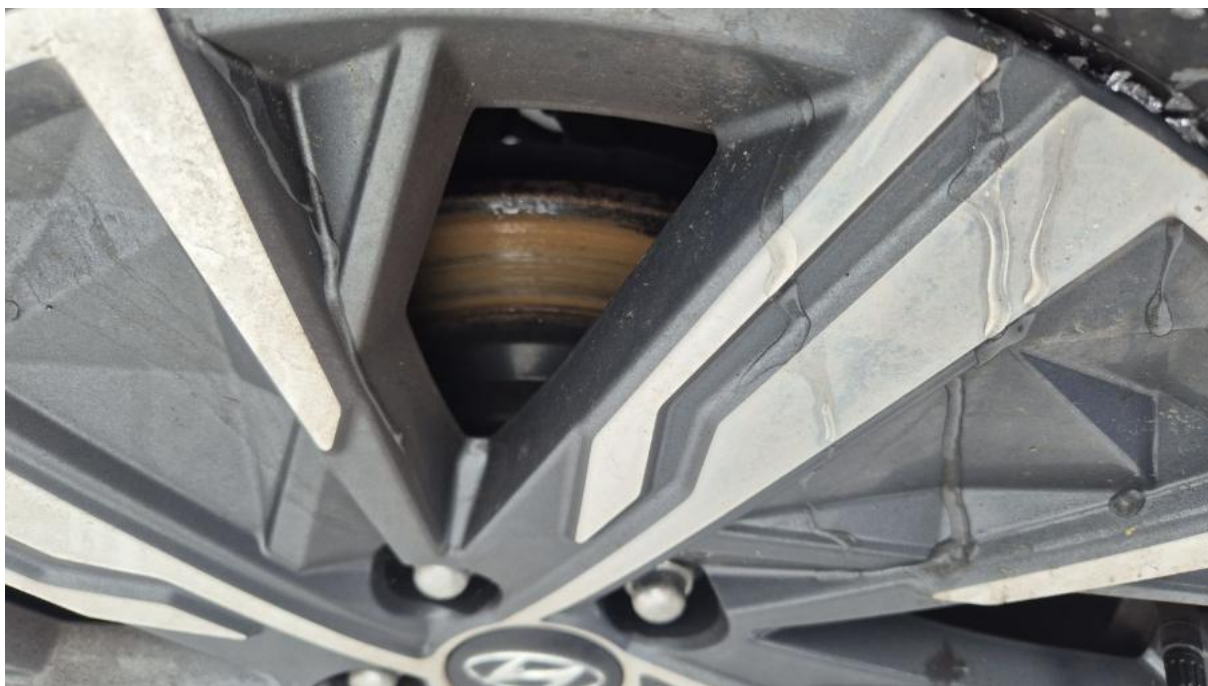

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**


Dowód rej. Str. 1



**Fot. 32**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

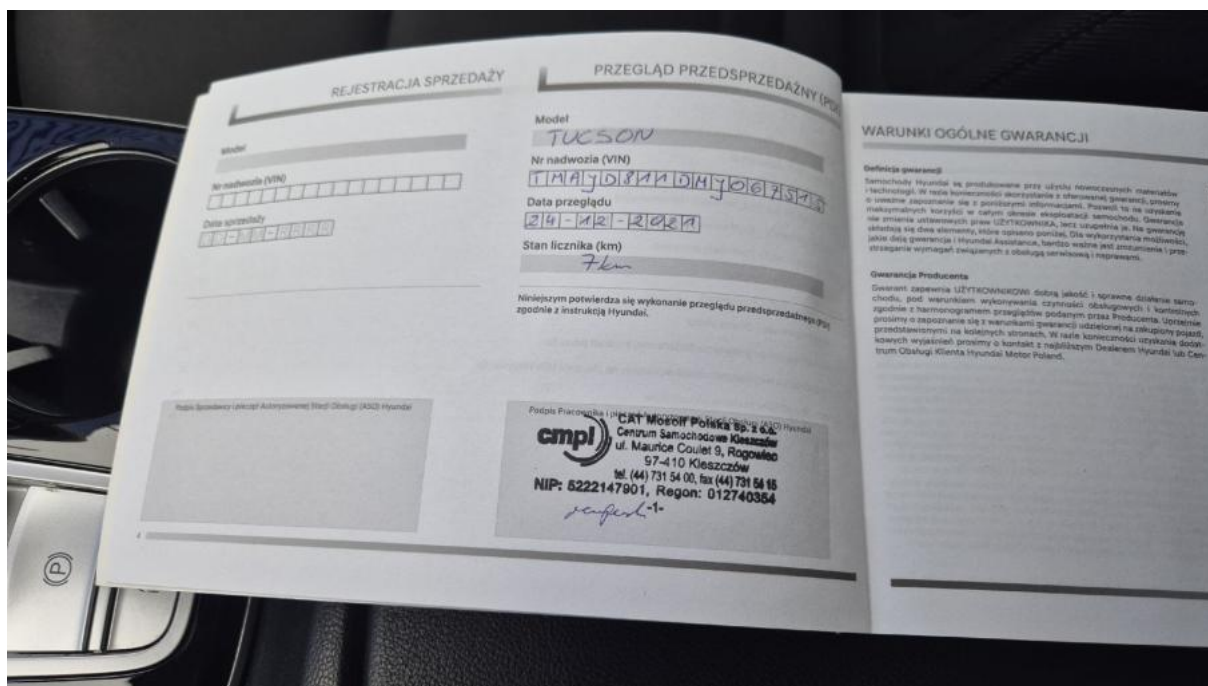

**Fot. 33**


Książka serwisowa – dane

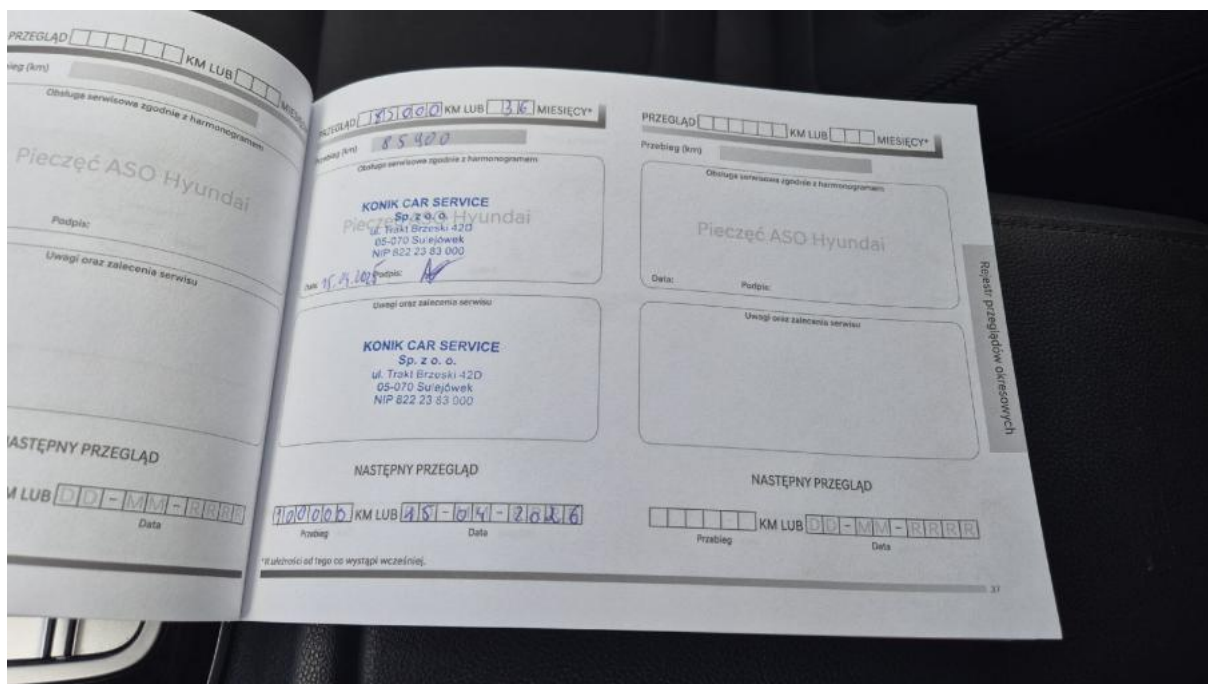

**Fot. 34**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

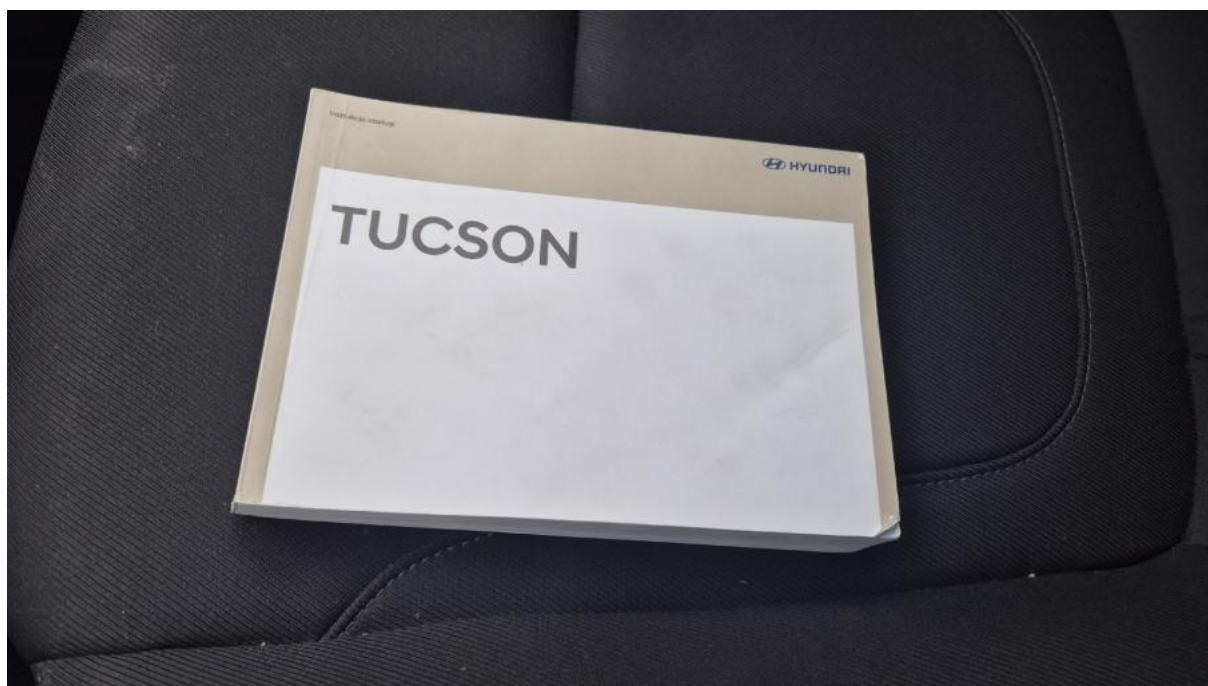

**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**


Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

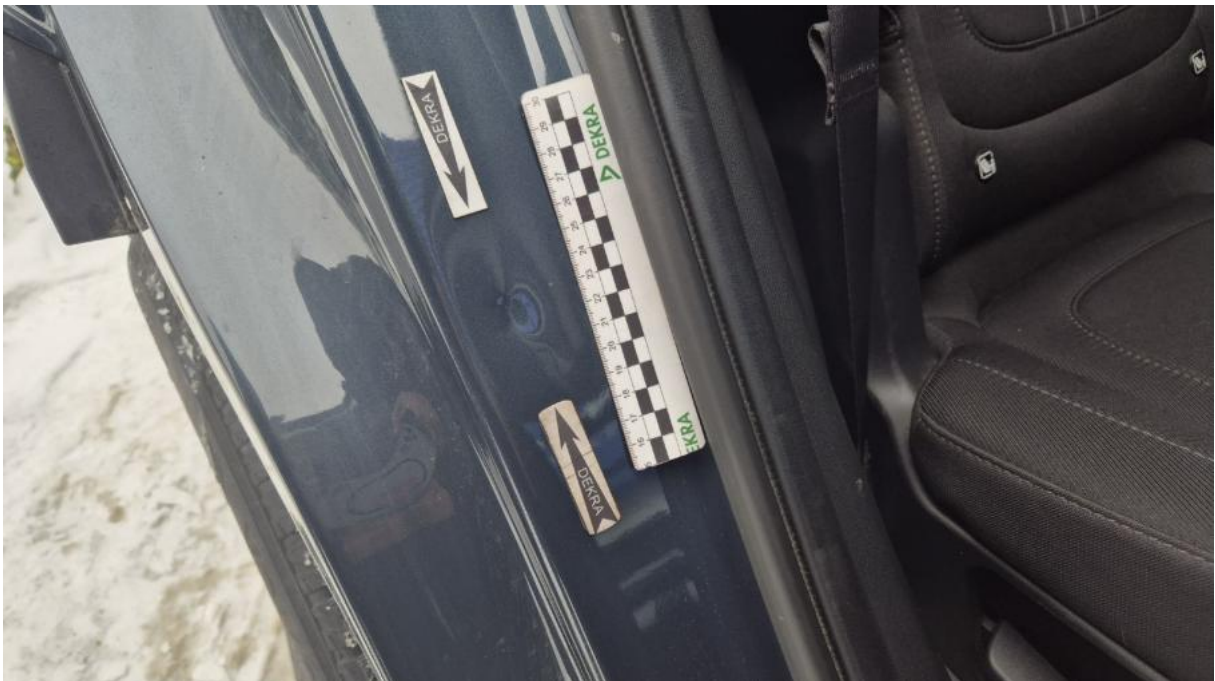

**Fot. 42**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Dach - Inne 1



**Fot. 44**

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Fotel prz. praw. - Inne 1