

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09992/2/26-15201	Data raportu	24-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12025/26/02/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EK8JG111307
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WD9022H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	173 318 km
Data 1. rej./rok prod.	18-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	01-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE	205/55 R16 91V	5,5 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE	205/55 R16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE	205/55 R16 91V	5,5 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE	205/55 R16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Dach	odpryski lakieru		
3	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
4	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
5	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie		
6	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
7	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle view of the underside of a vehicle. A large, rectangular, rusted metal component, possibly a fuel tank or battery, is the central focus. A curved metal pipe, likely part of the exhaust system, arches over it from the left. The surrounding chassis and suspension components are also visible, showing signs of wear and rust. The vehicle is parked on a paved surface, and other vehicles are partially visible in the background.

SAMOCHOÓ OSOBOWY	
IDENTYFIKACJA	
ROK PRODUKCJI	2018
DOPUSZCZENIA UŻYTKOWNOŚĆ	- - - -
MASY NETTO MOTORU [kg]	9,51 kN
MASA CAŁA POJAZDU	- - - -
SERIA DV/BAT 0636100	

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. D/WARSZAWA	
C.1.2 191888626	
C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. D/WARSZAWA	
C.2.2 191888626	
C.2.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
C	F ₁ 1865 kg F ₂ 1865 kg F ₃ 3365 kg
G	1275 kg J M1
K	e4*2007/46*0996*11
L 2 O ₁ 1500 kg O ₂ 650 kw	
P ₁ 1598,00 cm³ P ₂ 81,00 kW	
P ₃ D Q ---	
S ₁ 5 S ₂ ---	

SERIA DV/BAT 0636100

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA	
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICZA BIELANY UL. ŻEROMSKA 29 01-882 WARSZAWA	
Oрган Wytwórcy:	A WD 9022H
d.1 OEI d.2 S-K --CAPFBA12 --BAPFBUDS	D d.3 ASTRA
E WVVB06EK8JG111387	B 19.07.2018 19.02.2023 H ---

SERIA DV/BAT 0636100


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

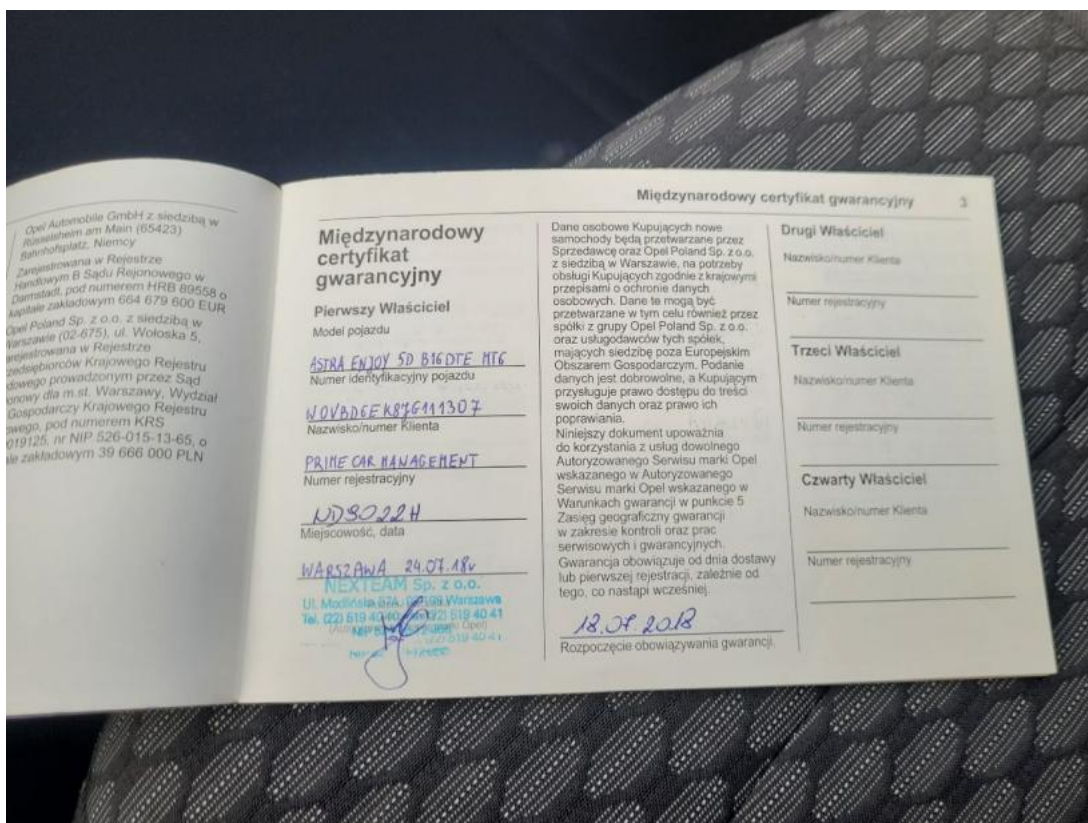

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

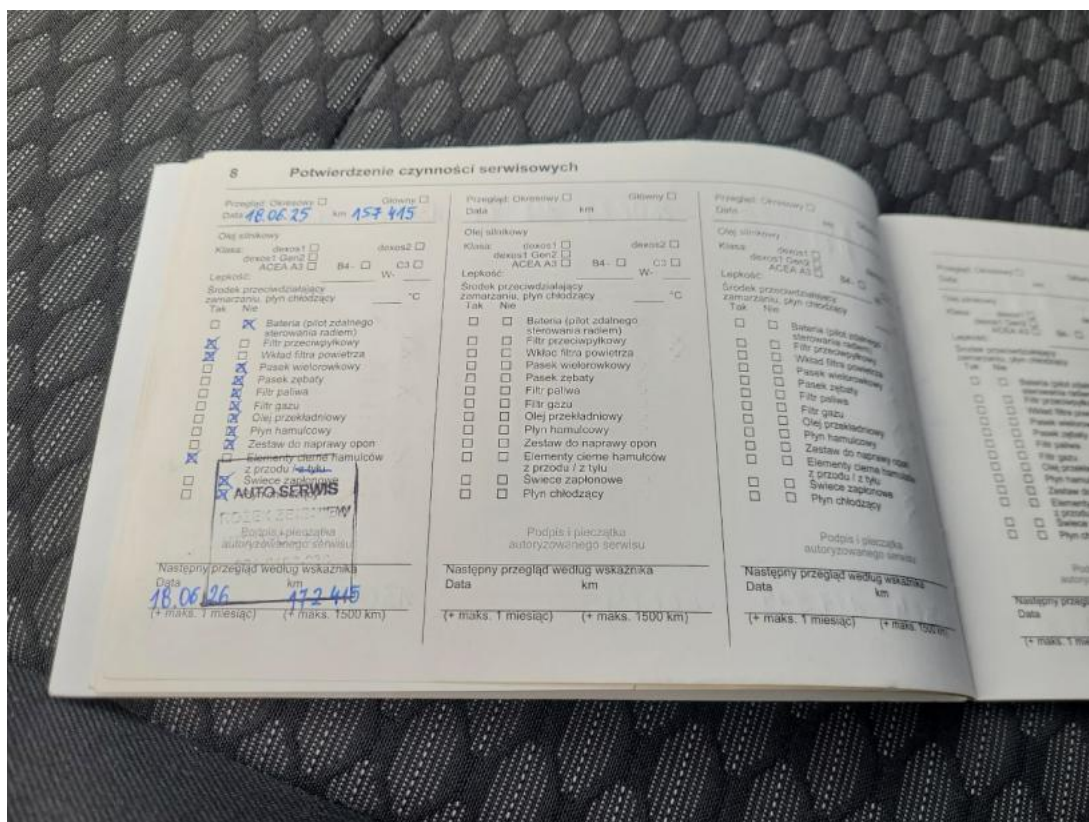

Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

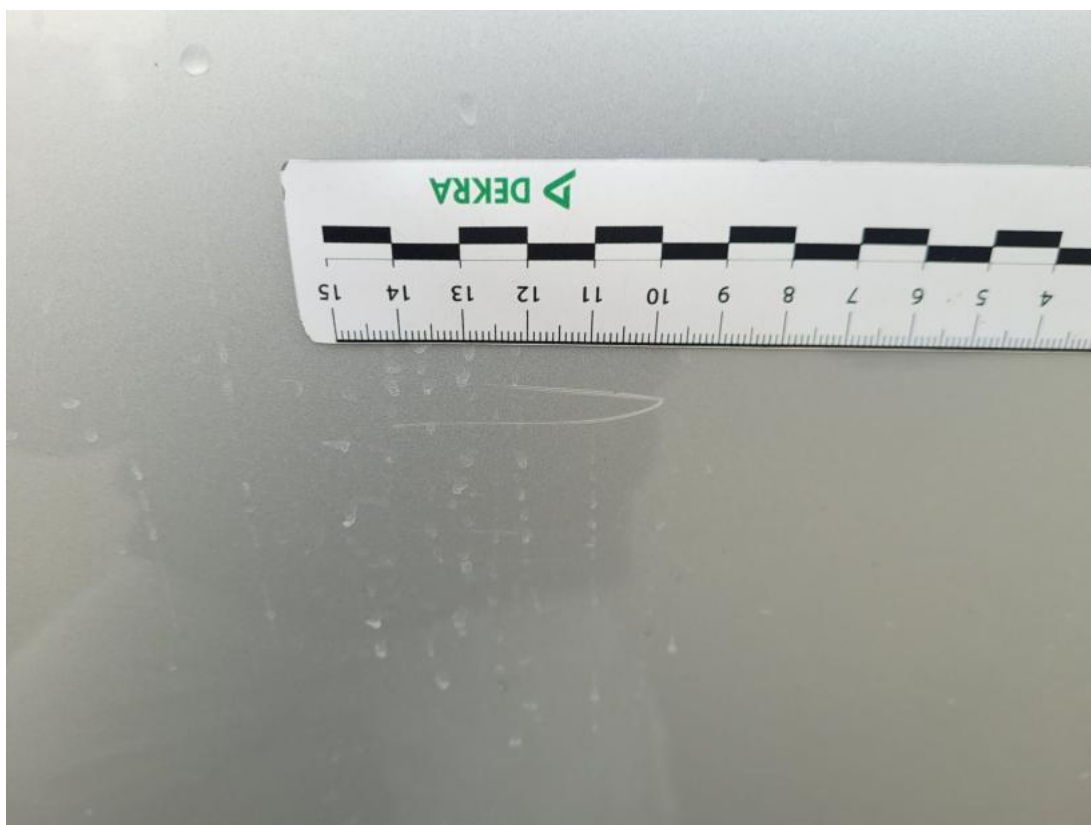

Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2

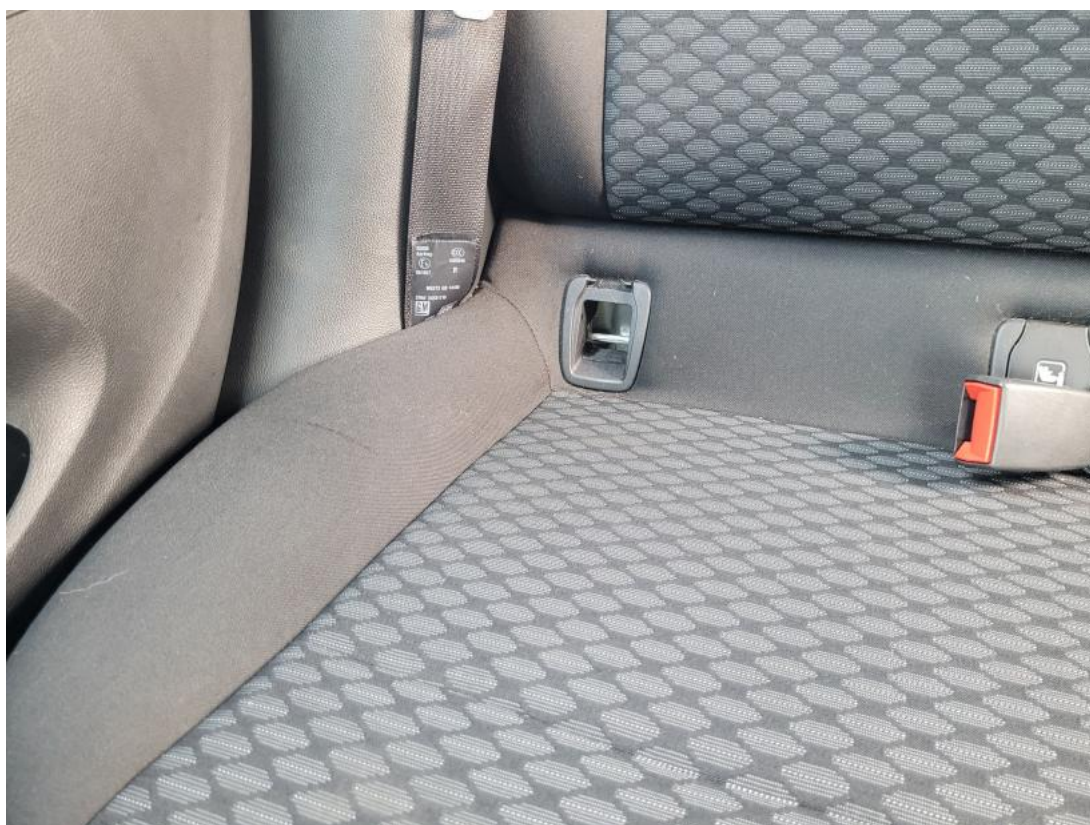

Fot. 48

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1