

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218199/2/26-11401	Data raportu	19-02-2026
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09840/26/02/06	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0LXXTACLG41855
Marka, model	FORD Tourneo Courier 14-18
Typ, wersja	Tourneo Courier 1.0 EcoBoost ...
Numer rejestracyjny	WD3739R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	226 957 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2016/2016
Data nast. bad. techn.	22-03-2026
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. HSA, ROM, EBA i EBD), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi aluminiowe 16 (wzór 7-ramienny) z ogumieniem 195/55, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, podłokietnikiem i szufladą oraz stoliki na oparciach foteli, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów skórzane, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Ogrzewana szyba tylna, Radio MyConnection z Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki z przodu, Relingi dachowe - srebrne, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Stacja dokująca MyFord Dock (zaw. gniazdo USB), Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Szyby barwione, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Lakier metalik, Szyba przednia ogrzewana, Instalacja LPG

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	205/55 16 91H	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	205/55 16 91H	2,5 mm
tylna	prawe	APLUS, A702	195/55 16 91H	3,5 mm
	lewe	APLUS, A702	195/55 16 91H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.1
2	Oslona lusterka zewnętrznego L	pęknięcie	WY	0.2

3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.8
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
6	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.3
7	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Listwa ochronna drzwi tylnych R	rysa/odprysk	NA	0.3
9	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
10	Światnik tylny, część dolna R	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a dark, textured metal plate. The plate is positioned horizontally and features embossed text that reads "WFOL XTAC LCC 1950". The text is arranged in a single line, with "WFOL" on the left, "XTAC" in the middle, and "LCC 1950" on the right. The plate is resting on a light-colored, possibly white, surface. A small, dark, circular mark is visible on the plate to the left of the text. The lighting is somewhat uneven, with a brighter area on the right side of the plate.

COURIER
 TITANIUM
 1.0 EcoBoost
 100PS STG 6
 STC D
 SEC B
 DO
 EN
 H
 B5
 A W (mm) 2489 L (mm) 3472 a (mm) 1495
 WFO LXX1ACJEC1855
 VIN: *WFO LXX1ACJEC1855*

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1

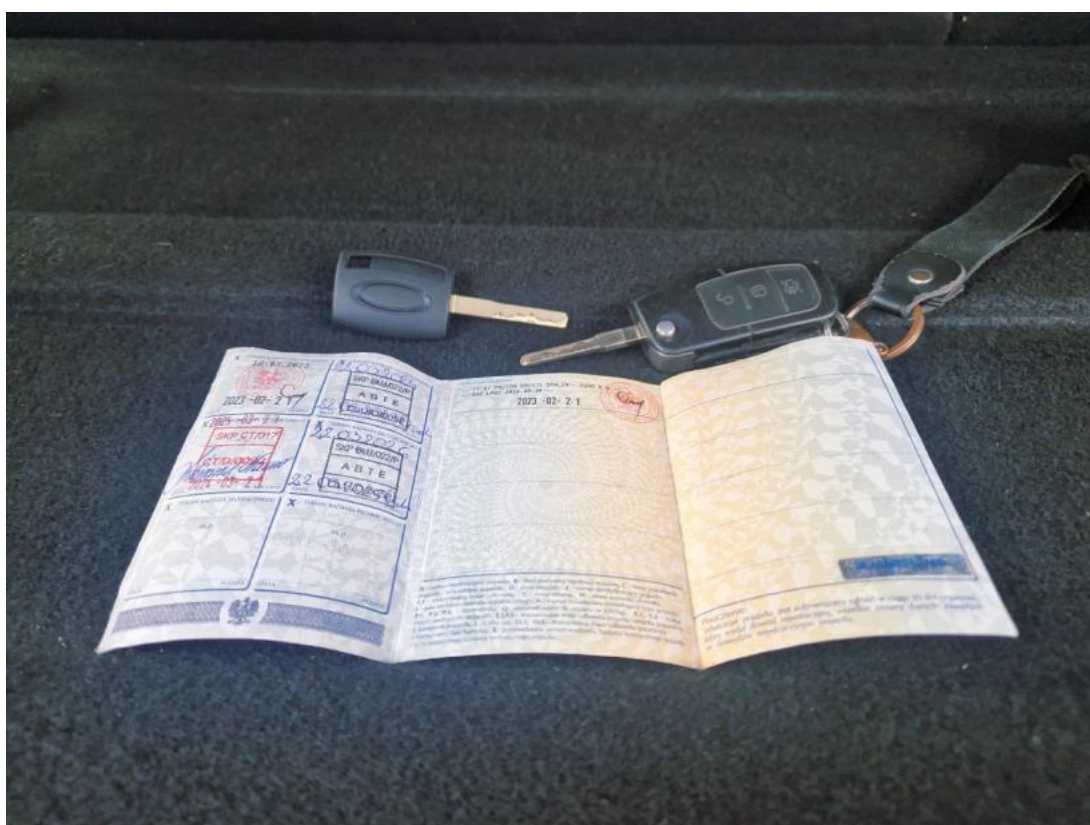

Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dokumentacja instalacji gazowej

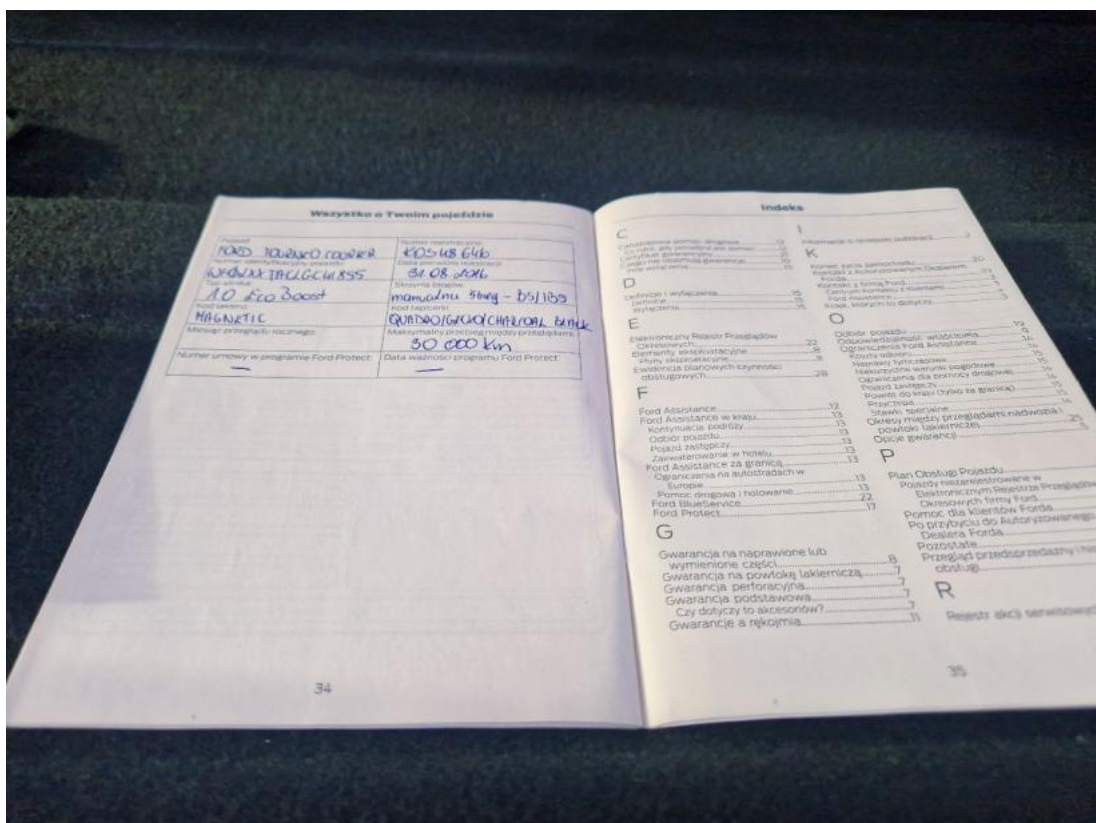

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

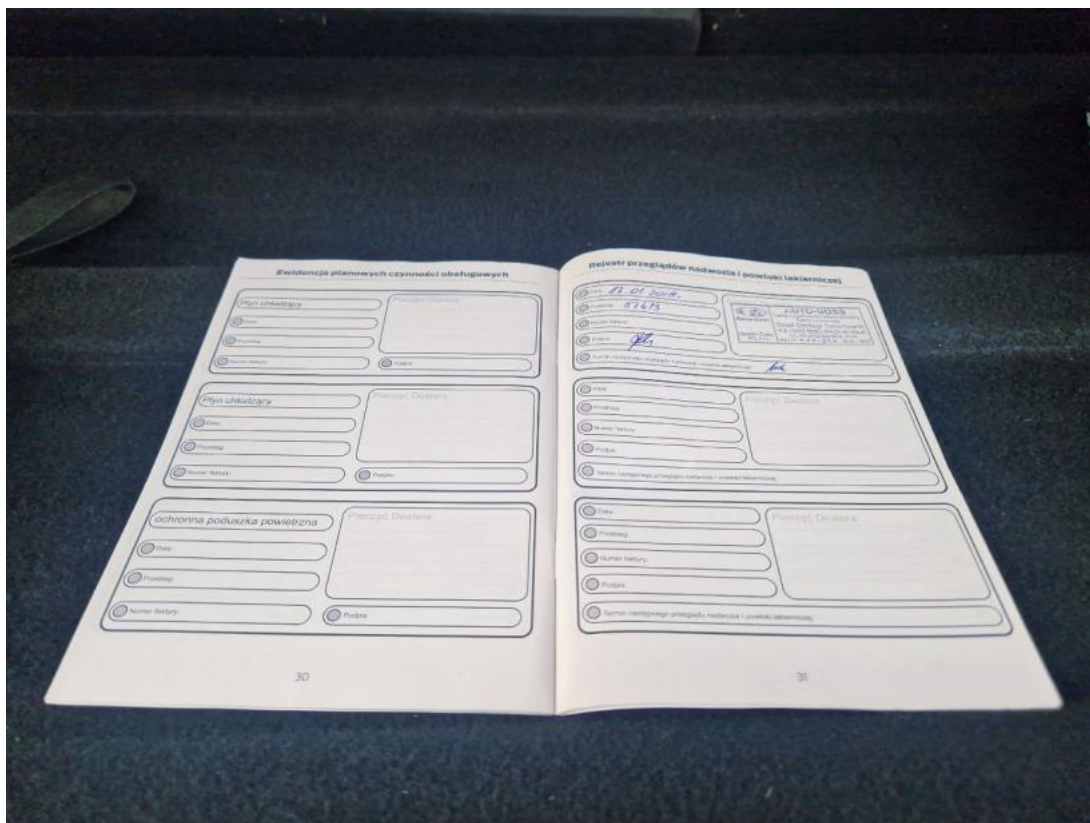

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

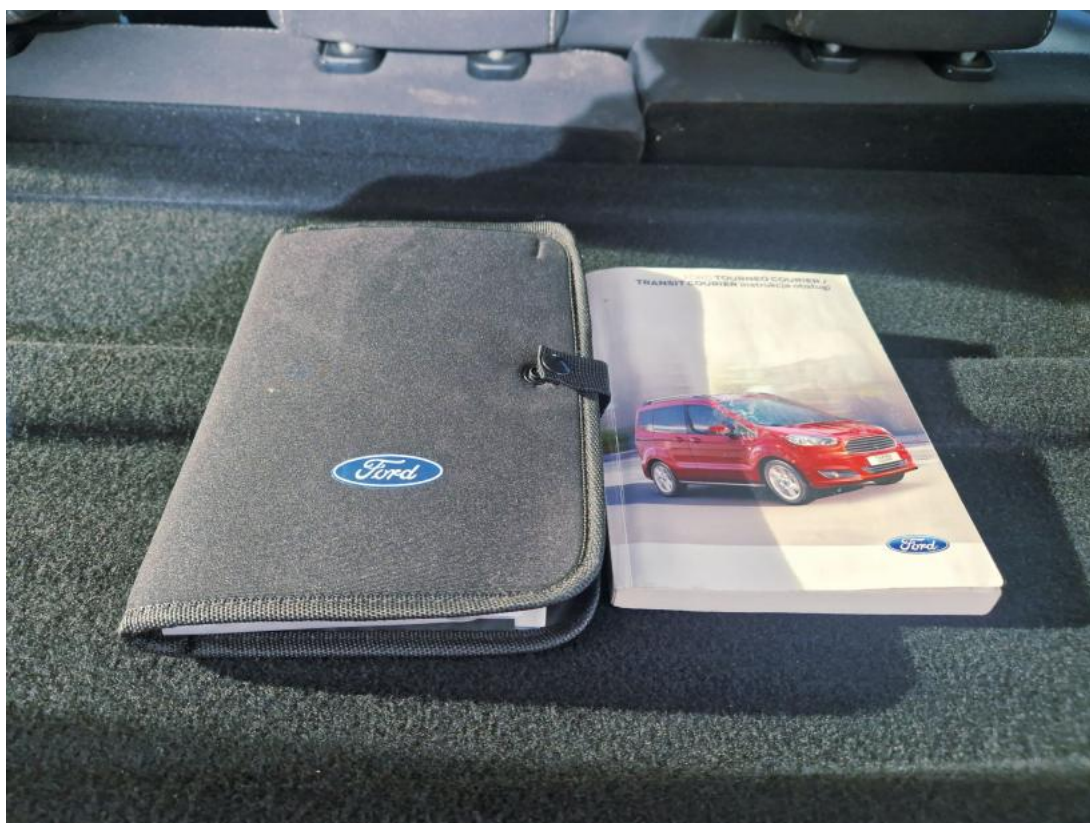

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zapalona kontrolka TPMS.



Fot. 38
Przebieg pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Uszkodzona mata wygłuszająca pokrywę silnika.



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52


Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2

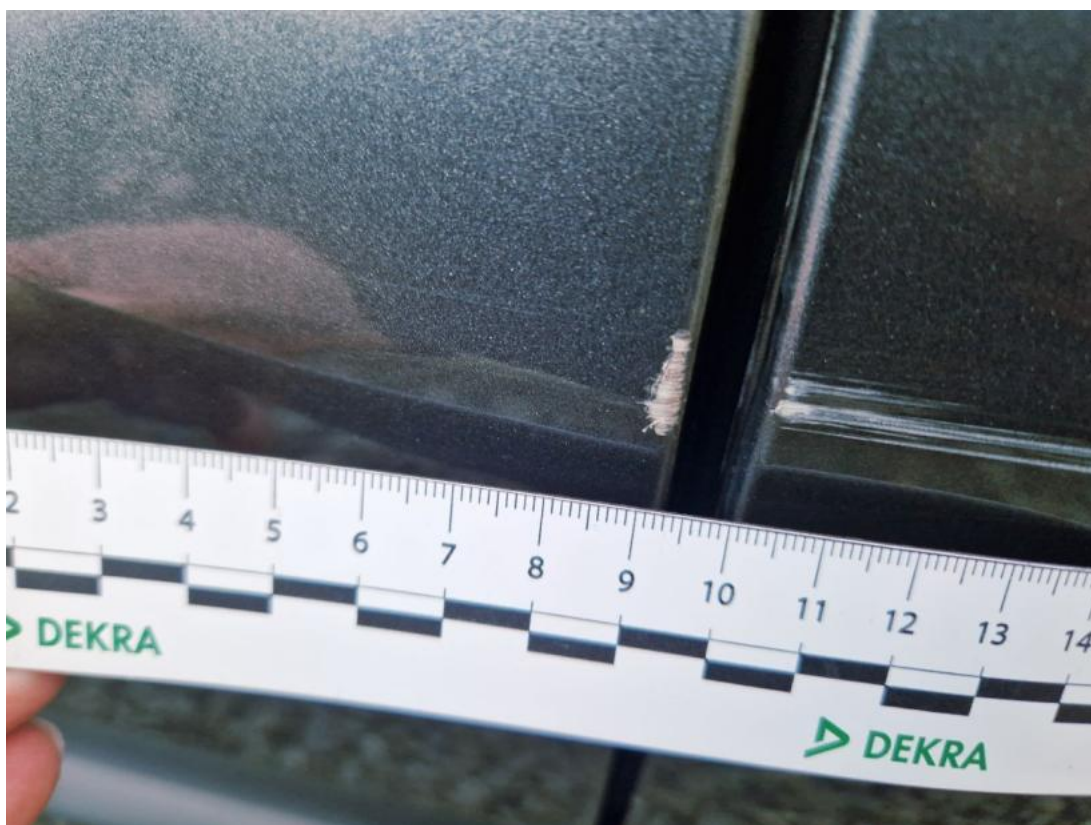

Fot. 54

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 74

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podsufitka - Inne 1