

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218191/2/26-11401	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08407/26/02/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TSMNZC72S00655513
Marka, model	SUZUKI Swift 13-17
Typ, wersja	Swift 1.2 Comfort
Numer rejestracyjny	WU9156C
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/69 kW
Stan licznika	156 570 km
Data 1. rej./rok prod.	20-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	04-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, BAS - asystent układu hamulcowego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Gniazdo USB, Immobilizer, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Radio CD/MP3 z 2 głośnikami, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu, System kontroli trakcji, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło stop, Tylnie oparcie składane, dzielone (60:40), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagiłki przednich foteli z funkcją ochrony odcinka szyjnego kręgosłupa, Zamek centralny z pilotem, Lakier metalik

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	200 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła tył R	brak	WY	0.1

2	Oslona przeciwsloneczna L	uszkodzony mechanizm	WY	0.2
3	Blotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Dach	slady korozji	NA	0.3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, slady korozji	NA	2
6	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
7	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.8
8	Blotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
9	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
10	Ramię wycieraczki L	utlenienie		
11	Lusterko wsteczne kpl.	rozwarstwienie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Próg L	rysa/odprysk		
14	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

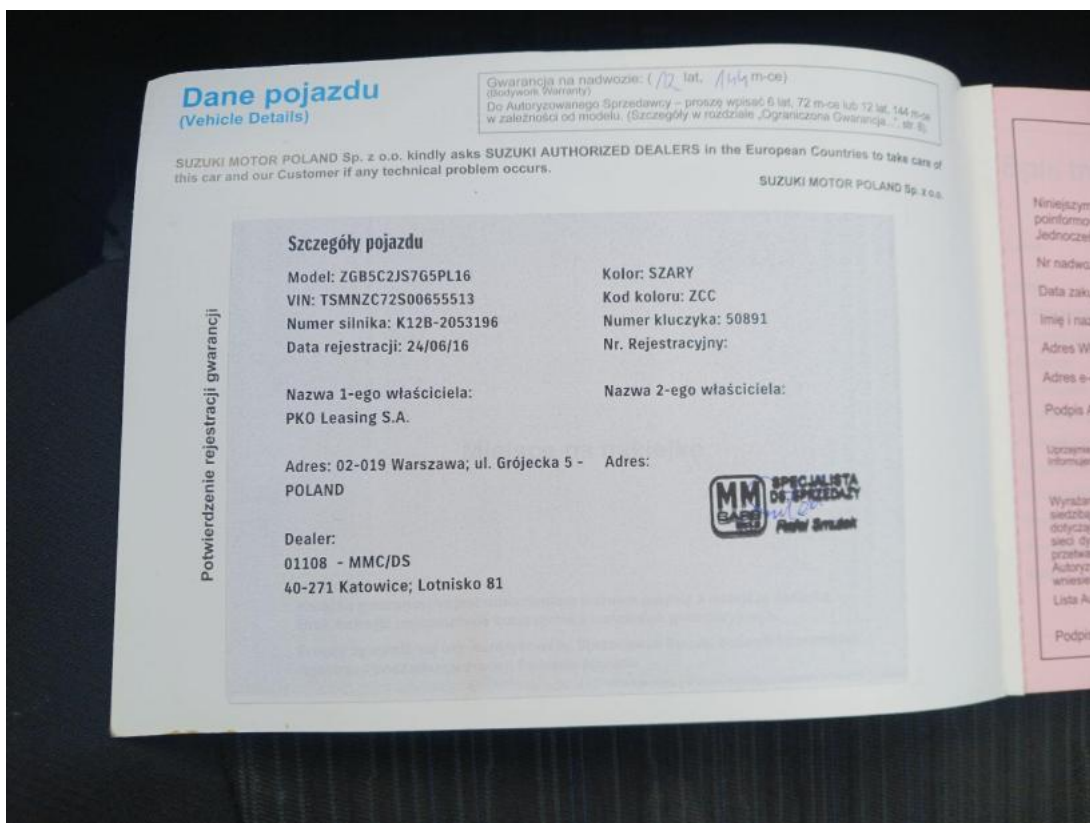

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

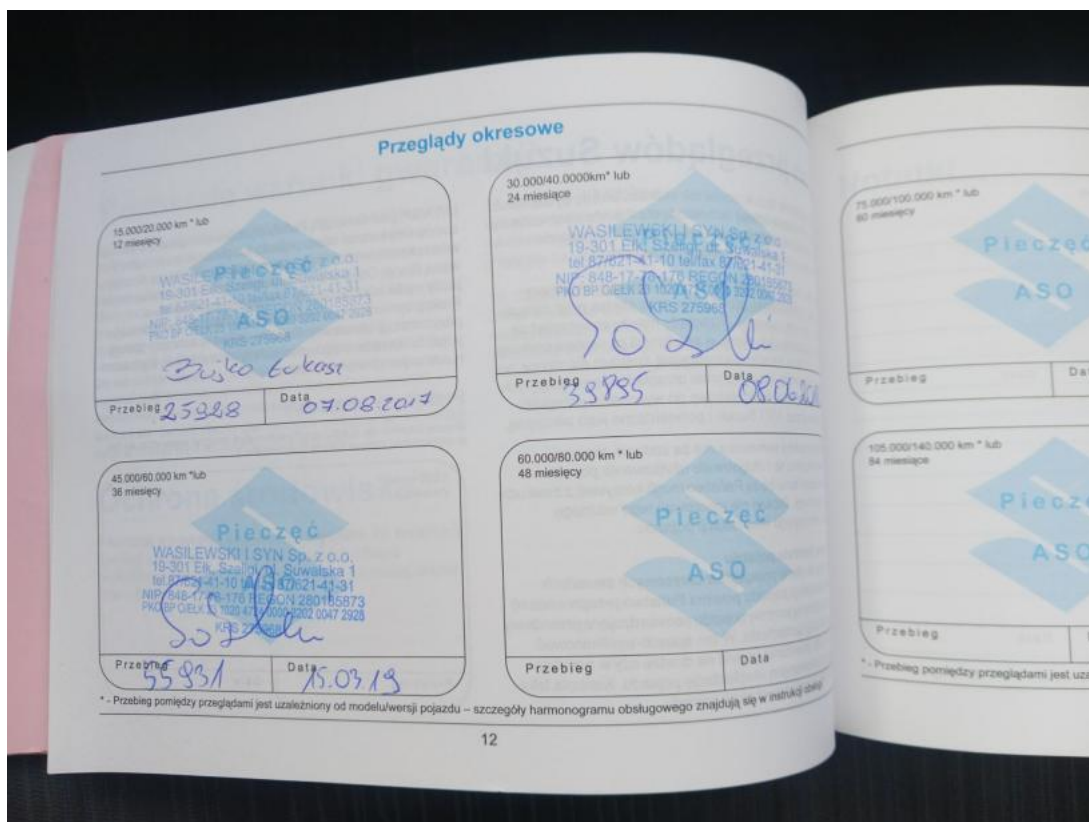

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Ramię wycieraczki L - Inne 1



Fot. 34

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Inne 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Lusterko wsteczne wew - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 56

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Półka/roleta tylna - Inne 2