

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422768/2/26-9528	Data raportu	20-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	17-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10762/26/02/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA5L11020G718493
Marka, model	BMW Seria 5 Touring [F11] 13-17
Typ, wersja	518d aut
Numer rejestracyjny	GD109NR
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	175 109 km
Data 1. rej./rok prod.	20-06-2017/2017
Data nast. bad. techn.	04-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Felgi aluminiowe 17 V-Spoke 236 z ogumieniem, Immobilizer, Kierownica sportowa, skórzana, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy ozdobne, czarne o wysokim połysku, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka zewnętrzne - asferyczne, Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat), Oświetlenie ambientowe, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Radio BMW Professional, Reflektory biksenonowe ze spryskiwaczami, Roleta przestrzeni bagażnika, Servotronic, Szyba tylna otwierana (w kłapie bagażnika), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z asystentem ruszania, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Pakiet BMW ConnectedDrive Advanced, Pakiet Polski, Relingi dachowe, satynowane aluminium, System alarmowy sterowany pilotem, Tapicerka skórzana Dakota, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	225/55 R17 97H	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	225/55 R17 97H	7,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 R17 97H	5,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 R17 97H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Kierunkowskaz boczny L	pęknięcie	WY	0.1
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	rozerwanie	WY	0.3
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	ubytki materiału, na krawędzi	WY	0.7
4	Słupek przedni (A) z progiem L	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.3
5	Oslona przeciwsłoneczna L	nieprawidłowe zamocowanie	NA	0.3
6	Blotnik przedni R	odpryski lakieru		
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, długość 2.00 cm		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony

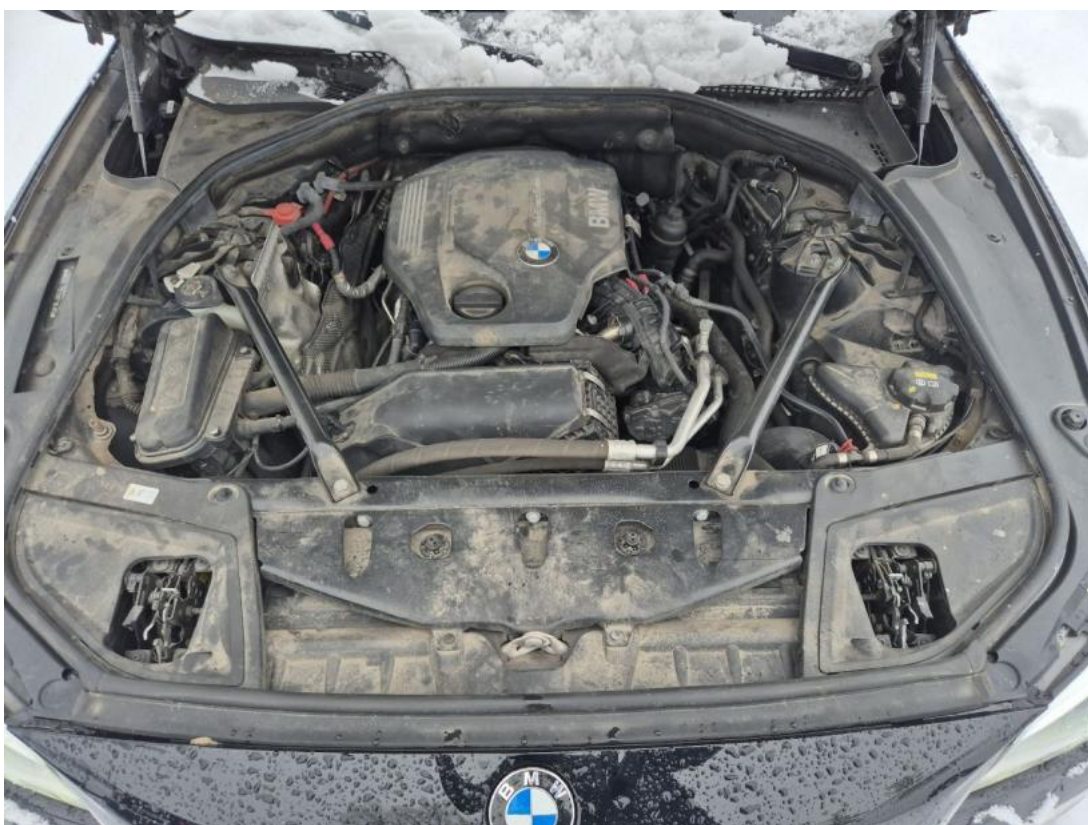

Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Łótnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1