

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217364/12/25-11401	Data raportu	05-12-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92702/25/11/27	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF6ES7LG058340
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T GS Line S&S
Numer rejestracyjny	PY1955A
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	123 769 km
Data 1. rej./rok prod.	29-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	29-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Reflektory przeciwmgielne, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	205/55 16 91V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
11	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot of the underside of a dark-colored vehicle. The primary focus is a large, horizontal, cylindrical metal component, likely a catalytic converter or a section of the exhaust pipe, which shows significant rust and surface degradation. Below this main component, a smaller, curved metal pipe is visible. The surrounding chassis and suspension parts are dark and appear worn. In the background, the lower portions of several wheels and tires are visible, suggesting the vehicle is parked on a paved surface. The lighting is bright, casting shadows that emphasize the textures of the metal and the surrounding environment.

RODZAJ KRAJOWY		C.1.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S. A.		WSPOLNOTA EUROPEJSKA	
SAMOCHOD OSOBOWY		O/POZNAN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	
POZNACZENIE		C.1.2 19188862600064		Dokumentacyjny	
---		C.1.3 61-655 POZNAN		Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna	
MURAWA 12-18		C.2.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S. A.		Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna	
O/POZNAN		C.2.2 19188862600064		Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna	
C.2.3 61-655 POZNAN		C.2.3 61-655 POZNAN		Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna	
MURAWA 12-18		C.2.3 61-655 POZNAN		Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna	
C		F.1 1805 kg		F.2 1805 kg	
F.3 3150 kg		G 1231 kg		J M1	
K e4*2007/46*0996*21		L 2		O.1 1350 kg	
O.2 620 kg		P.1 1199,00 cm ³		P.2 96,00 kW	
P.3 P		Q ---		S.1 5	
S.2 ---		S.3 ---		S.4 ---	
SERIA DR/BAU 2781218		SERIA DR/BAU 2781218		SERIA DR/BAU 2781218	
PREZYDENT MIASTA POZNANIA		PL. KOLEGIACKI 17		61-841 POZNAN	
DOKUMENT WYDANY		A PY 1955A		B 29.09.2020	
D.1 OPEL		D.2 B-K		D.3 ASTRA	
-CARZT7D012		-SW1BAUKDAS		W0VBF6ES7LG0858340	
B 29.09.2020		17.06.2024		H ---	

strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

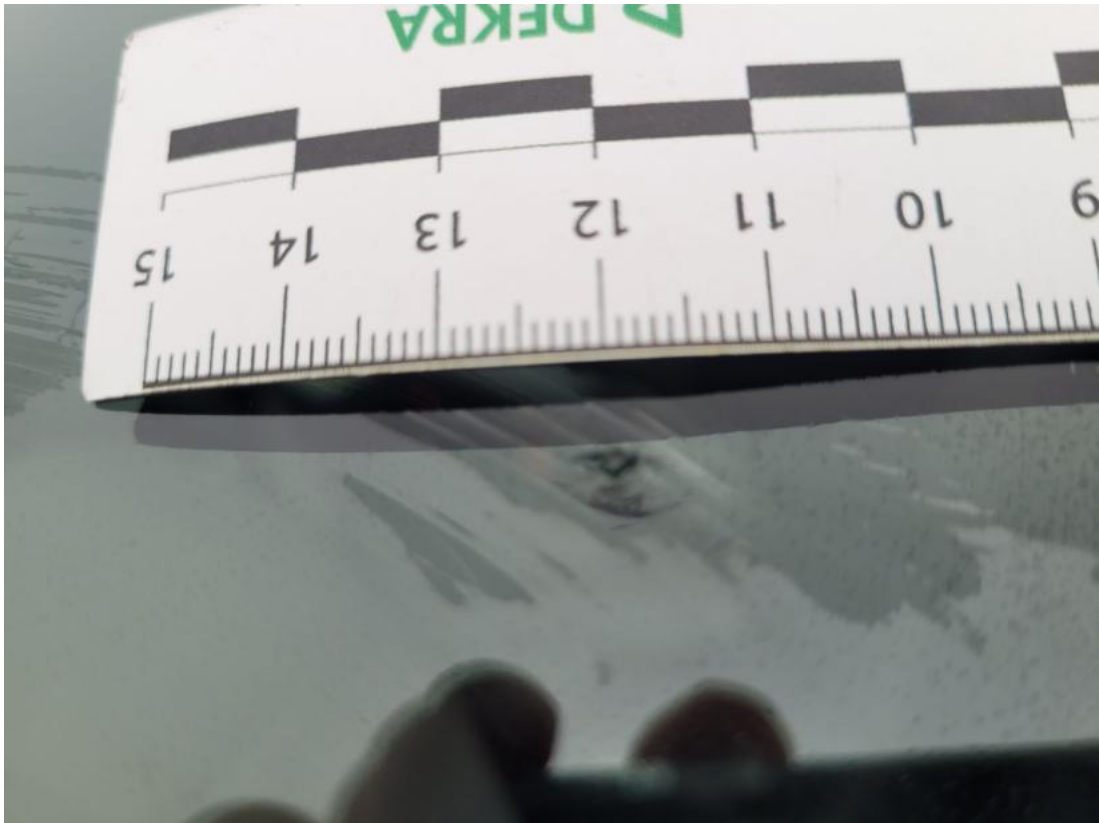

Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1