

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08174/11/25-15201	Data raportu	05-11-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	31-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/83071/25/10/28	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJJ7NE3L0187589
Marka, model	SKODA Octavia III Kombi 17-20
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI SCR Ambition
Numer rejestracyjny	WD7119N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	137 878 km
Data 1. rej./rok prod.	07-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	01-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzonym, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lakier uni, Light and rain assist, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing SD, USB, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby tylnej, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, KESY - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Pakiet Amazing, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SPORTBLURESPONSE	205/55 R16 91V	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, SPORTBLURESPONSE	205/55 R16 91V	5,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORTBLURESPONSE	205/55 R16 91V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORTBLURESPONSE	205/55 R16 91V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	300 - 500
2	Drzwi tylne lewe	200 - 500
3	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie, wgniecenie	WY	1.2
2	Uchwyt czujnika odstępów tylnego L		WY	
3	Uchwyt czujnika odstępów tylnego R		WY	
4	Uchwyt czujnika odstępów tyln., wew. L		WY	
5	Uchwyt czujnika odstępów tyln., wew. R		WY	
6	Łotnik tylny L	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie	NA	2.5
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		
10	Pokrywa tylna	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

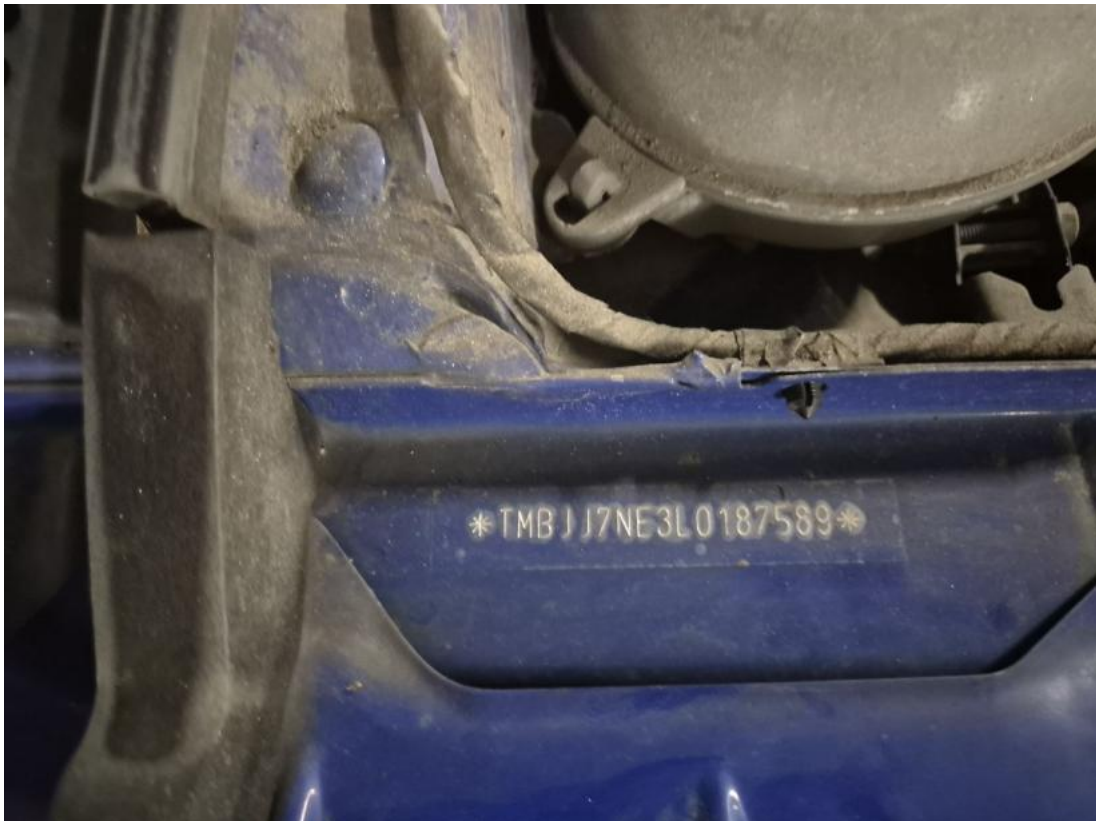

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

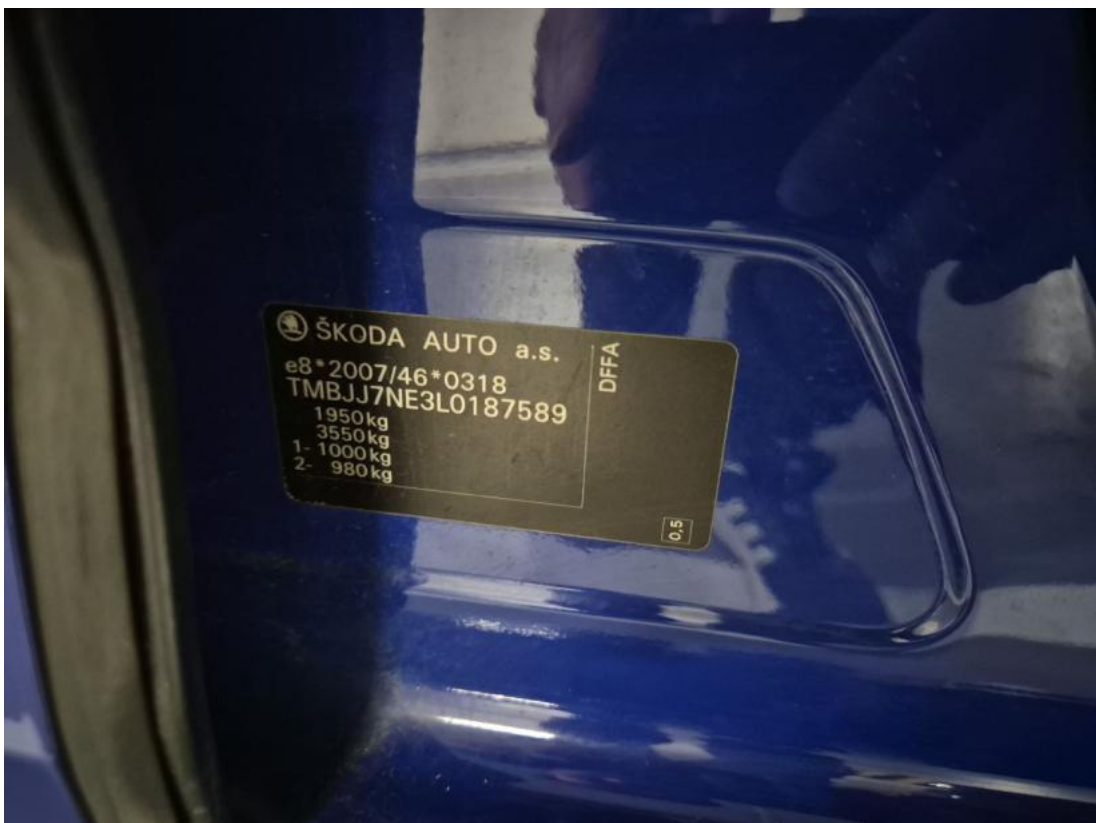

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

ROZDZIAŁ IV SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 19188626 C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PRZEKAZNIK ---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.2.2 19188626 C.2.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIEŁANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA	
MIAŁO REZERWUJĄCE 2020		C.3.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.3.2 19188626 C.3.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		ORGAN WYDAJĄCY	
OKUPACJA KRAJOWA ---		C.4.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.4.2 19188626 C.4.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WD 7119N	
WARTOŚĆ OKUP. KRAJOWA 9,00 PLN		C.5.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.5.2 19188626 C.5.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		A.1 SKODA A.2 BE -ACDFAXH -NPREFNSQZ0254BFTVLYN187A	
SERIALNY NUMER AAD1843837		C.6.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.6.2 19188626 C.6.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		D.1 OCTAVIA	
		C.7.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.7.2 19188626 C.7.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		E.1 TMBJ37NE3L8187589	
SERIA DV/BAG 3029310		C.8.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.8.2 19188626 C.8.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		B.1 87.08.2020 18.08.2020 H ---	
		C.9.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.9.2 19188626 C.9.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		SERIA DV/BAG 3029310	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kanapa tyl. - Inne 1