

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216430/9/25-11401	Data raportu	22-09-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/67812/25/09/10	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHLN41EENU359573
Marka, model	HYUNDAI Elantra 21-23
Typ, wersja	Elantra 1.6 Executive CVT
Numer rejestracyjny	PY08280
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/90 kW
Stan licznika	108 462 km
Data 1. rej./rok prod.	20-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-09-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent jazdy po autostradzie (HDA), Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz Junction Turning, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Asystent świateł drogowych (HBA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Cyfrowe zegary z 10.25" kolorowym wyświetlaczem, zintegrowane z wyświetlaczem multimedialnym, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dostęp bezkluczkowy, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne - ogrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetownik w oparciu fotela pasażera, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, Głośnik centralny i wzmacniacz, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Hamulec postojowy elektryczny, z funkcją Auto Hold, Hamulec ręczny pomocniczy, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, specjalny, Listwa ozdobna na desce rozdzielczej, czarna błyszcząca, Listwy okienne chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane i podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przedniego schowka, Podświetlenie kierownicy, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje, Port USB do ładowania, Port USB w konsoli centralnej, Reflektory LED (mijania i drogowe), System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System Premium Audio Bose, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System multimedialny z 10,25" kolor. ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna, system Bluelink, AA, ACP, System podążania na pasie ruchu (LFA), System ratunkowy E-CALL, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie barwione, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne barwione, Tapicerka materiałowa Tricot, Tempomat inteligentny, z funkcją Stop&Go, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wybór trybu jazdy, Wyciszenie maski, Zagiłki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zderzaki z chromowanymi listwami ozdobnymi, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne, LED, Światła przeciwmgielne LED, tylne, Światła tylne LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 17 94V	5,0 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 17 94V	5,0 mm
tylna	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 17 94V	4,0 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 17 94V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Łotek przedni lewy	do 150
5	Łotek przedni prawy	do 150
6	Łotek środkowy lewy	do 150
7	Łotek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia	pęknięcie	WY	2.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	0.9
4	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.2
5	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.2
6	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
7	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.1
8	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
9	Spoiler czołowy	nietrwały montaż	NA	0.3
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
15	Błotnik przedni L	zabrudzenie		
16	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
17	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
19	Pasek ozdobny zderzaka tylnego, boczny L	zarysowanie		
20	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	zarysowanie, zabrudzenie		
21	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
22	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

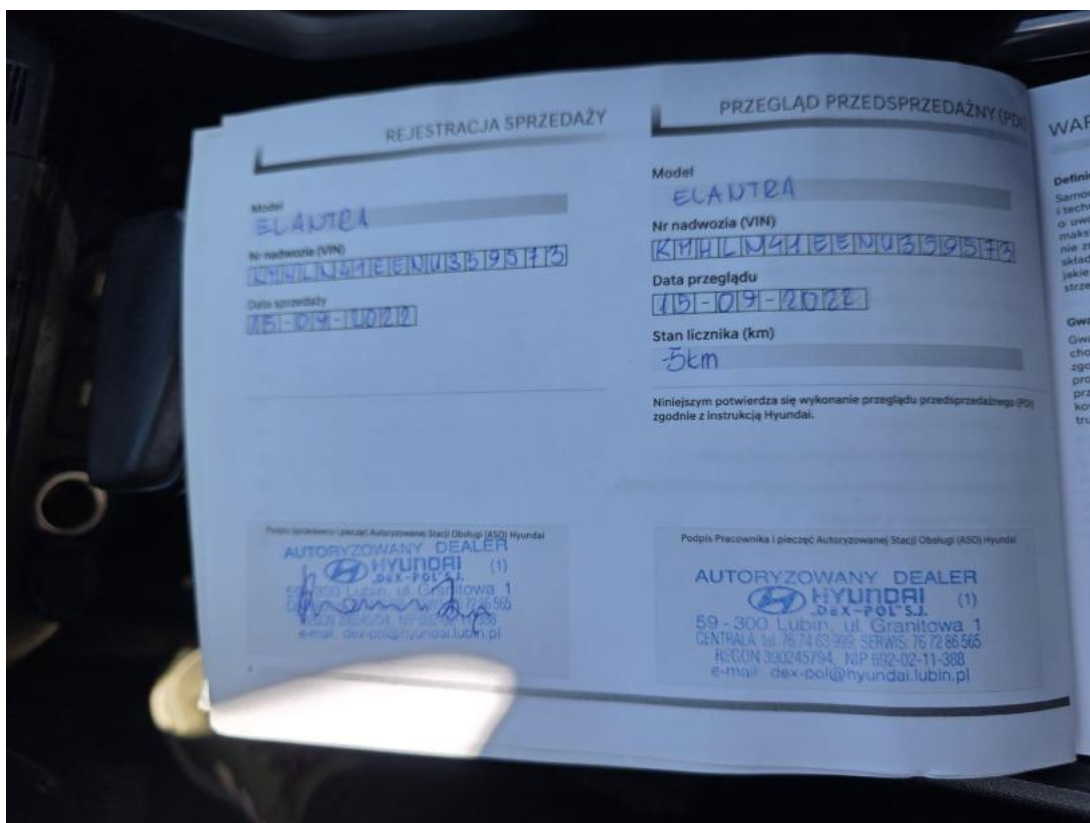

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

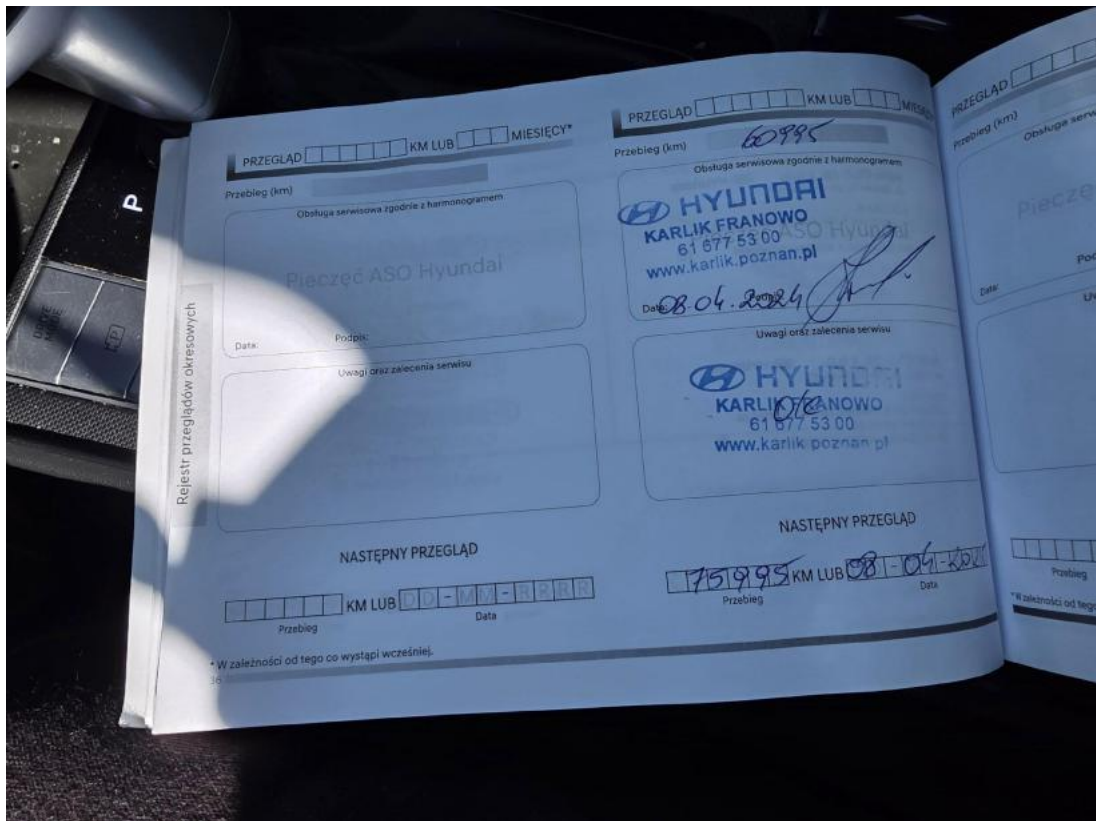

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

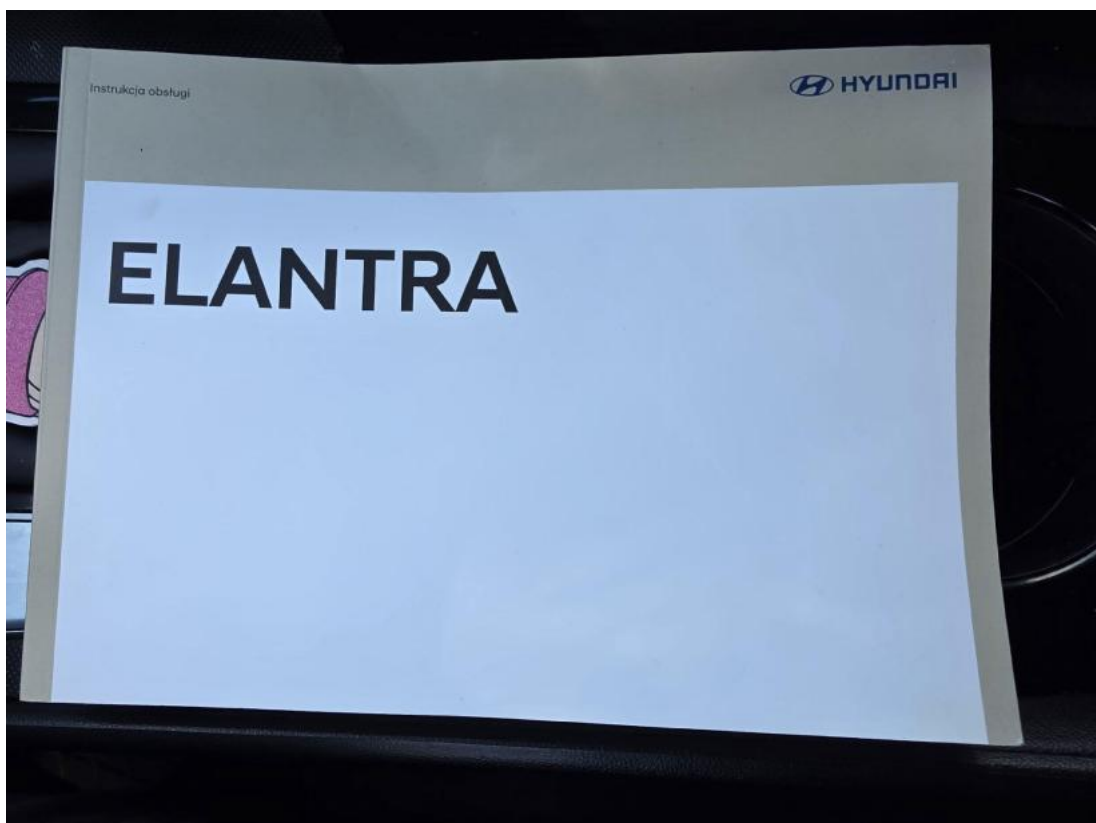

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Spoiler zderzaka przedniego() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Kółko przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85


Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 86

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

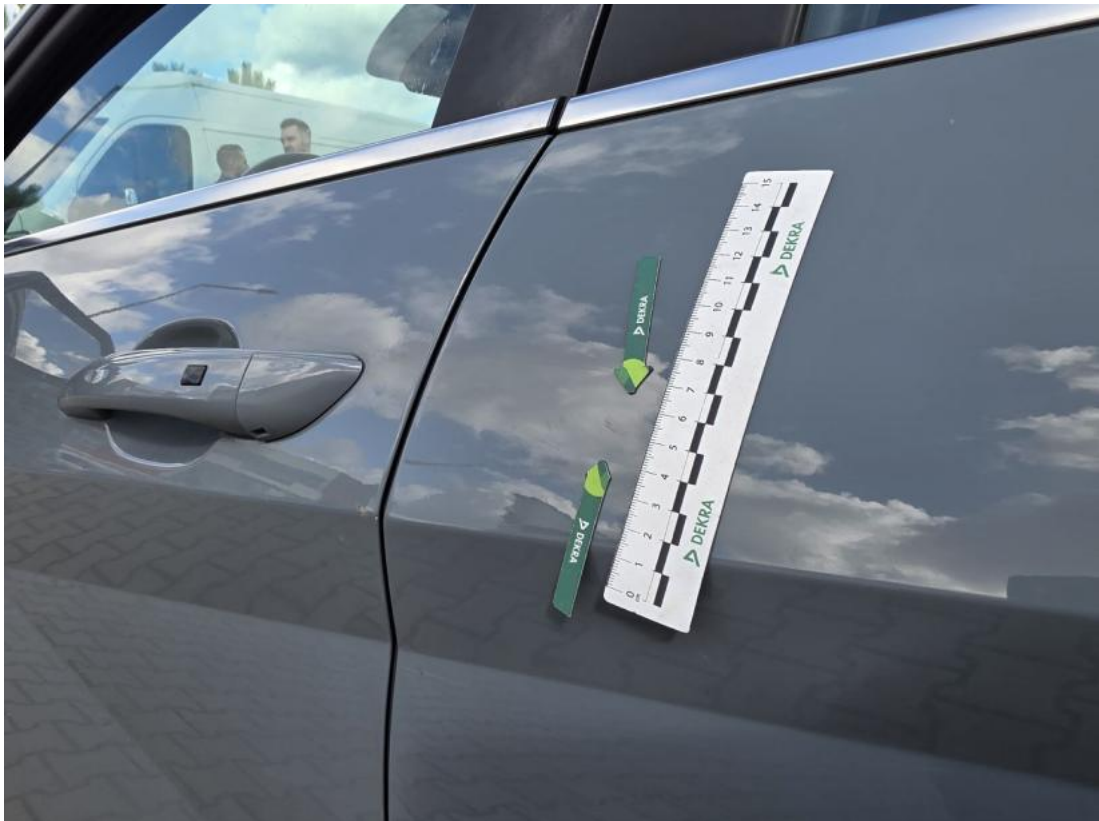

Fot. 87

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88

Łotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 90

Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 92

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1