


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002260136
Besichtigt am: 07.01.2026 12:43
Berichts-Nr: 9800855
FIN: VSSZZZ5F1R6523261

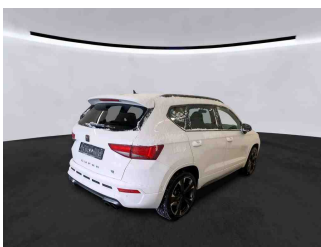Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	02.01.2024
Laufleistung:	29.817 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dynamiklenkung
4 Türen	ECO-Funktion
4 Zyl. Ottomotor 2,0 L Aggr. 06Q.C 888evo4	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr zweiflutig	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Allradantrieb	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillen-Ablage/Halter	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drei.-Automatikgurte vorn	Keine Aktionsausführung
Drei.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurhalteassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne UNECE CS&SU
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV Ateca 5-Türer	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zus.Warnleuchten
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent
Ohne Alu/Chrom-Paket	Privater Notruf
Ohne Anhängervorrichtung	Radabdeckung Mitte
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Handbremshebelgriff	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Individualeinbau	Schalthebelknopf Sport
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ladeboden	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundaufstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Deformiert	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F1R6523261

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(07.01.2026 12:42)

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt und nass/vereist. Schadensausweitung möglich.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

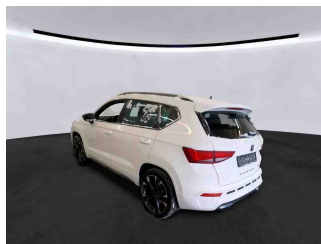

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

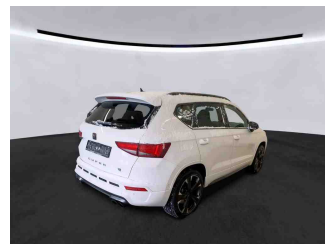


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

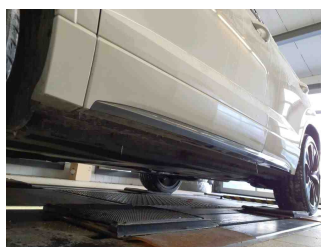

Seitenansicht - Schweller links

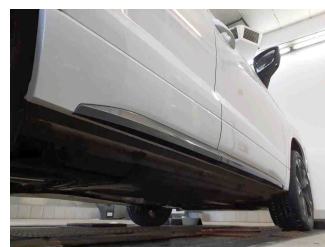


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

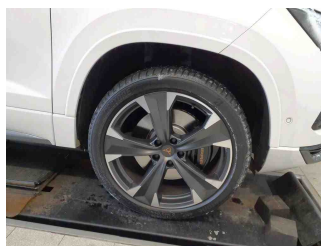

Räder - Rad montiert vorne
rechts

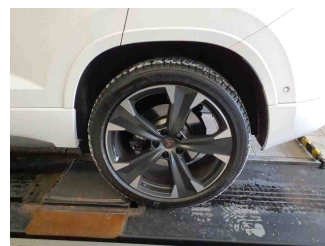

Räder - Rad montiert hinten
links

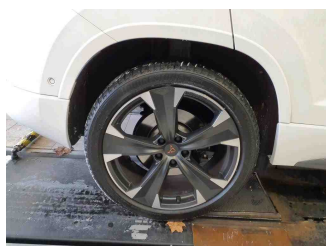


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

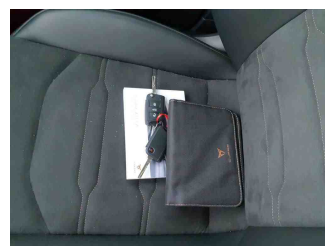

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026




Innenraum - Kofferraum

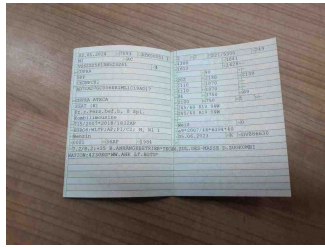


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

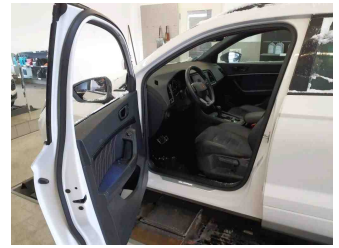


Innenraum - vorne

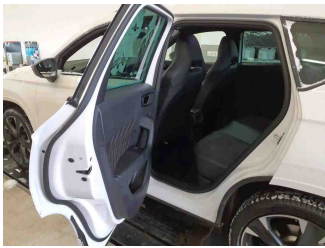

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

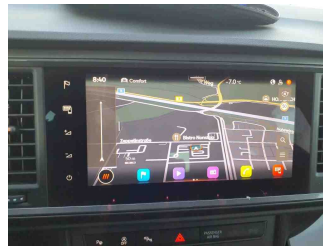

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9800855
vom: 08.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Deformiert - Ersetzen

Kommentar


Aufnahme gebrochen



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

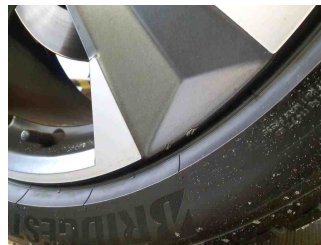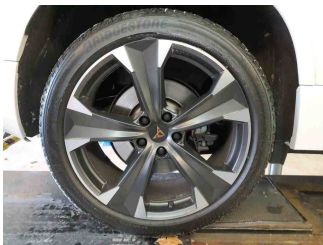

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

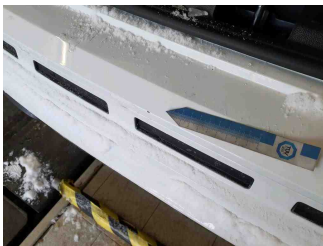

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

