

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002276131
Besichtigt am:	19.01.2026 11:00
Berichts-Nr:	9862925
FIN:	TMBEP6NJ1LZ109489

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / ASR
Erstzulassungsdatum:	24.08.2020
Laufleistung:	63.499 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT"

2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.D

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist:
TJ4/TC5/T26/T0M

4 Lautsprecher (passiv)

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 DG

Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)

Ablagekästen im Kofferraum

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Care Connect

Care Connect 1 Jahr

Dachantenne

Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2

Dachspoiler

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "BASKET NARBE GREY"

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und
Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile
--

Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-

Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber, mechanisch

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Standard

Gewichtsbereich 1 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfachklappe, mit Leuchte (ohne Schließzylinder)

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse verstärkt

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Innenleuchte (Ausf.1)

Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und
Tachometeranzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen

Klimaanlage für EU+

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad PUR 3-Speichen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Make-up-Spiegel, links	Ohne Regenschirm(e)
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelkonsole (Satin schwarz fñr Monte Carlo)	Ohne Schmutzfänger
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Schriftzugsatz
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Seitenschutzleiste
Nicht Heissland	Ohne Sitzheizung
Normal-Lackierung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne 2. Batterie	Ohne Sprachsteuerung
Ohne Ablagekasten	Ohne Spurwechselassistent
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Steckdose
Ohne Adapter	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne Trennwand
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Aufkleber und Embleme	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Ohne Bedienelement	Ohne Überführungsausrüstung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne besondere Sitzeinstellung	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Ohne CD/DVD für Navigation	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Ohne Einparkhilfe	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne farbabhängige Teile	Plattformgruppenklasse 3
Ohne Feuerlöscher	Privater Notruf Emergency Call
ohne Frontassist/ohne City-ANB	Radio "SWING/SWING PLUS"
Ohne Fußmatten	Radschrauben Standard
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Radstand
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Radvollblenden
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Grundträger	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Halter	Reifen 185/60 R15 84H Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Individualeinbau	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Reifendruckkontrolle
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Ladeboden	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne umlegbar
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Lichtassistent	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Mittelarmlehne vorn	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Ohne Navigationsgerät	

Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht, Linkslenker
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder 6J x 15" - 4Stk. Gewichtsoptimiert
Stahlreserverad, Bordwerkzeug Wagenheber
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Staub- und Pollenfilter
Stoßfänger lackiert
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel mit Eiskratzer
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremse hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zentralverriegelung mit Funkfernbed. (ohne Safe-Funktion); 2x
klappbarer Schlüssel mit Funkfernbedienung
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 3.985,80
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.985,80

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6NJ1LZ109489

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

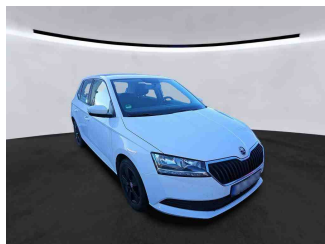

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

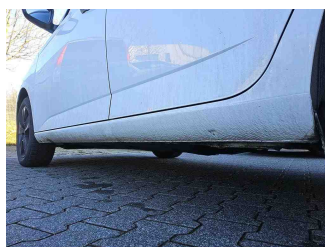
 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

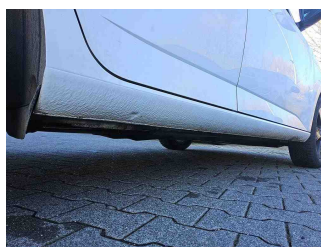
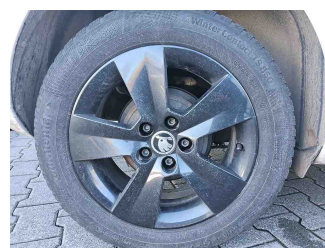
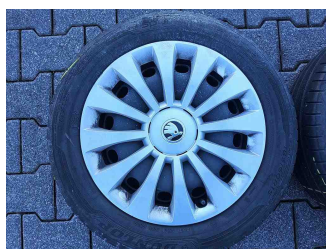
Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

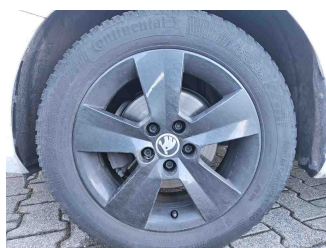
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links


 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

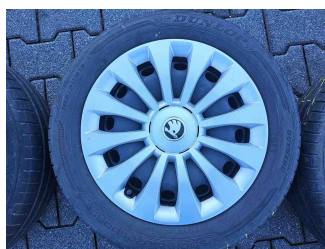 Räder - Rad montiert hinten
rechts


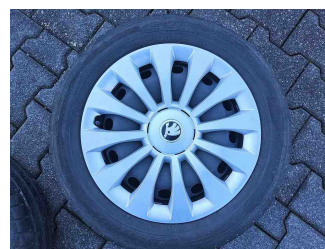
Räder - Rad beiliegend #1

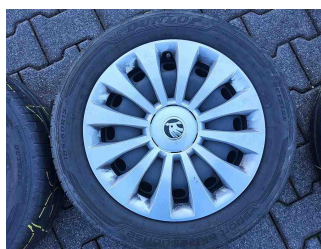

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

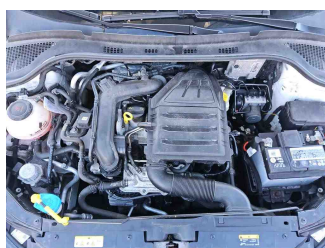


Fahrzeug - Motorraum offen

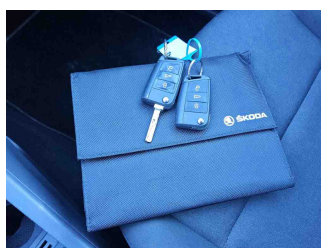
 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

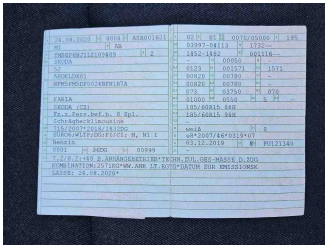

Fahrzeug - abgegebene ZB1

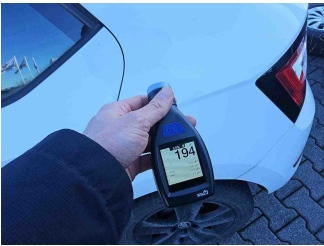


Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

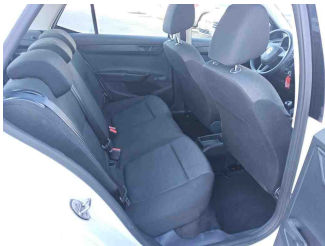

Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Riss - Ersetzen

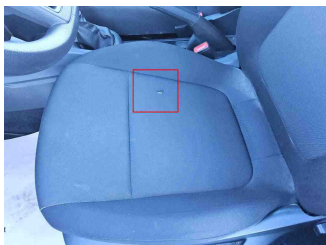

2 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen

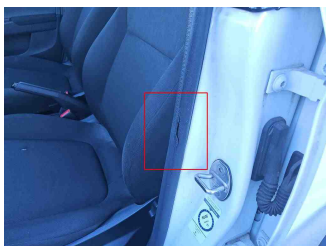

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

