



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002276811
Besichtigt am: 23.01.2026 11:11
Berichts-Nr: 9905832
FIN: TMBLN7NS3N8022150

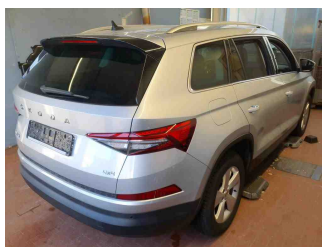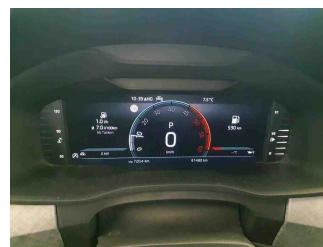Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	25.10.2022
Laufleistung:	81.480 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten,Basis 1
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen
3-Zonen Klimaanlage	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraßer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablageschale am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Fahrerkniefairbag
Allradantrieb	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
AM Tour DE	Fertigungsablauf Standard
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Feststellbremse
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Ausstattungspaket Columbus	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Gepäckraumleuchte
Batterie 380A (68Ah)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Berganfahrassistent	Halbleiter
Besondere Innengeräuschkämpfung	Hero Cars
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrompaket	Kältemittel R1234yf
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersicherung, manuell
Dachreling, blank	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

Komfortausstattung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladeboden
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannens-Set
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelschlussleuchte	Radvollblenden
Netztrennwand	REAR VIEW CAMERA MID
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 235/50 R19 99V
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Alu/Chrom-Paket	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfand Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten blank
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschdämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
4	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.650,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.650,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	174,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS3N8022150

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

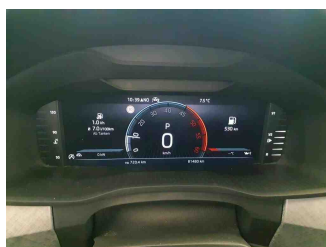

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

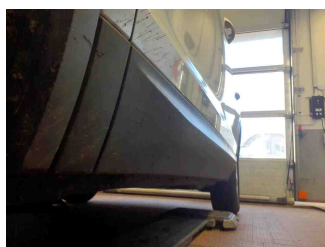


Seitenansicht - Schweller links

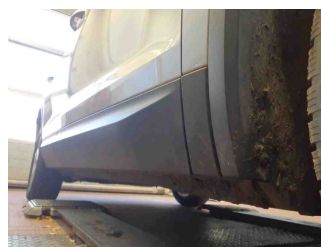


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

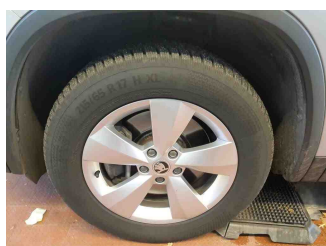

Räder - Rad montiert vorne links

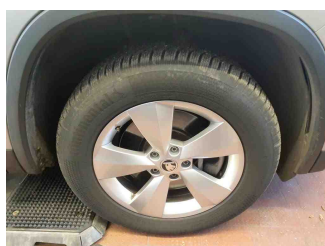

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

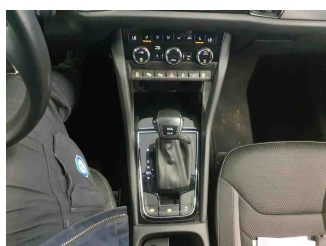

Innenraum - Mittelkonsole

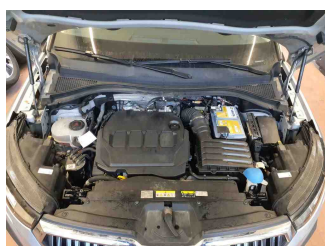

Fahrzeug - Motorraum offen

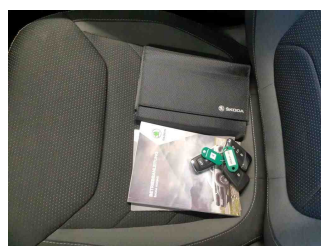

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

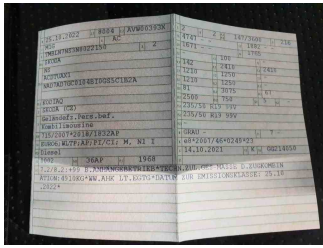

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

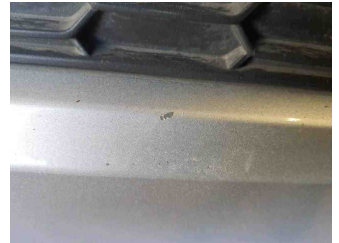
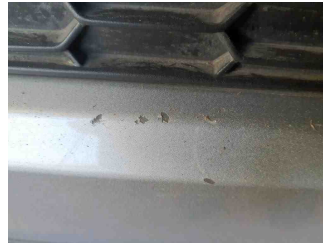
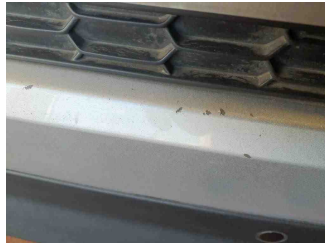


2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

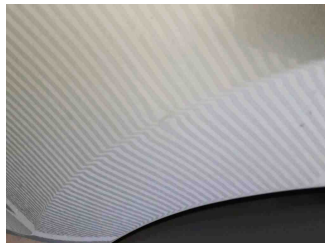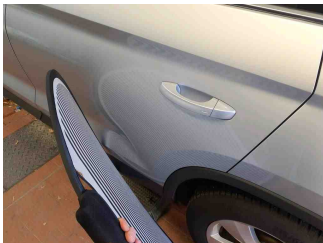

4 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

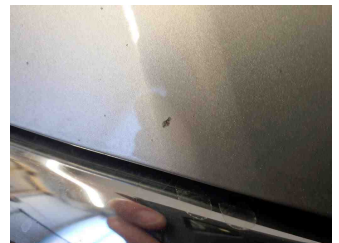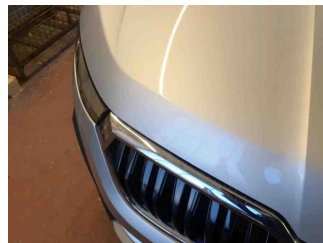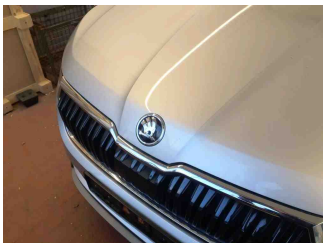

5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905832
vom: 25.01.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

