

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218342/26-11401	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09864/26/02/06	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZM8EP2M1012804
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Business Edi...
Numer rejestracyjny	PO1TH74
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	233 440 km
Data 1. rej./rok prod.	09-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	06-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Listwa w linii dachu srebrna, czarna matowa listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Parallax, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka wewnętrzne światłoczułe (automatycznie przyciemniane), Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia Navi, kolorowy ekran dot. 7", USB, AUX, Bluetooth, AppleCarPlay, AndroidAuto, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne, Tapicerka materiałowa, Billy 2, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Światła do jazdy diennej LED, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 17 101V	7,4 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO	225/55 17 101V	8,1 mm
tylna	prawe	ZEETEX, WH1000	225/55 17 97HV	7,3 mm
	lewe	ZEETEX, WH1000	225/55 17 97HV	6,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	nieszczelność	WY	0.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Słupki przed A z progiem wym.czes L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of the internal components of a centrifugal pump. The image shows the impeller, which is a circular metal disk with a central hub and a flange. The impeller is mounted on a shaft. The pump housing is visible, showing the inlet and outlet ports. The image is taken from a low angle, looking into the pump. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces. The background is dark and out of focus.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
opony



Fot. 38
usterka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
nawigacja



Fot. 40
Przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

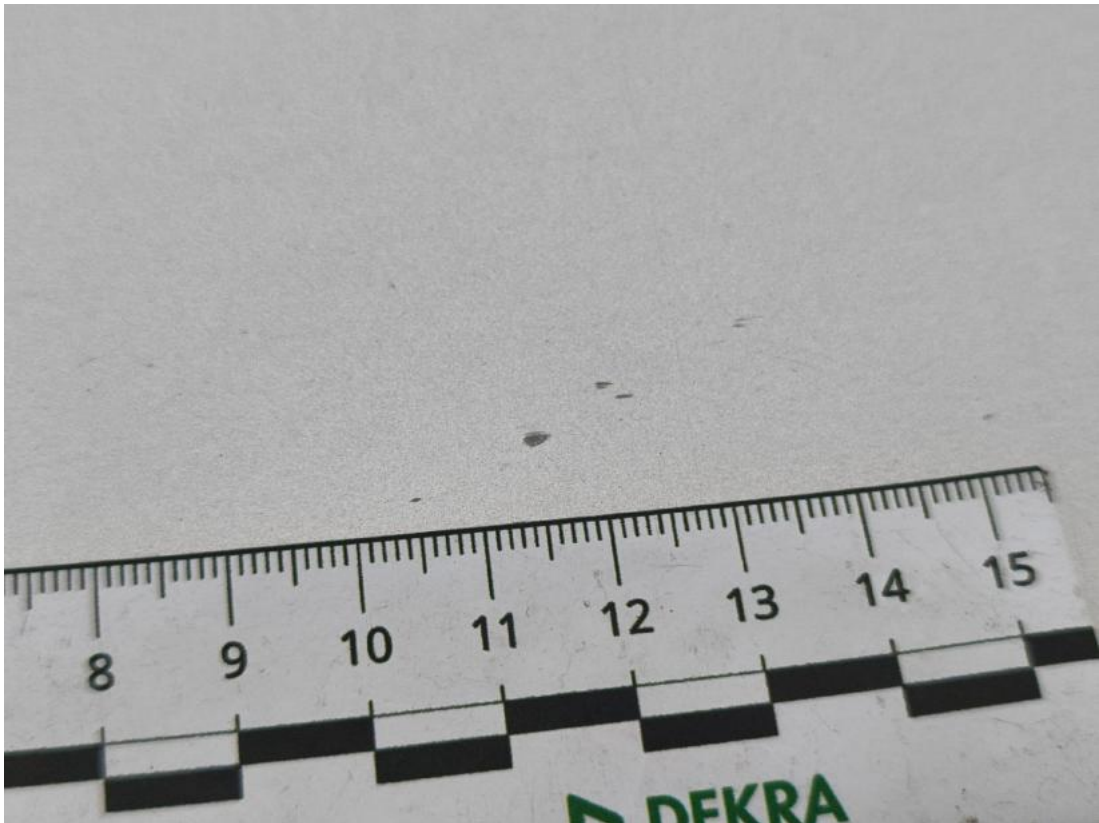

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

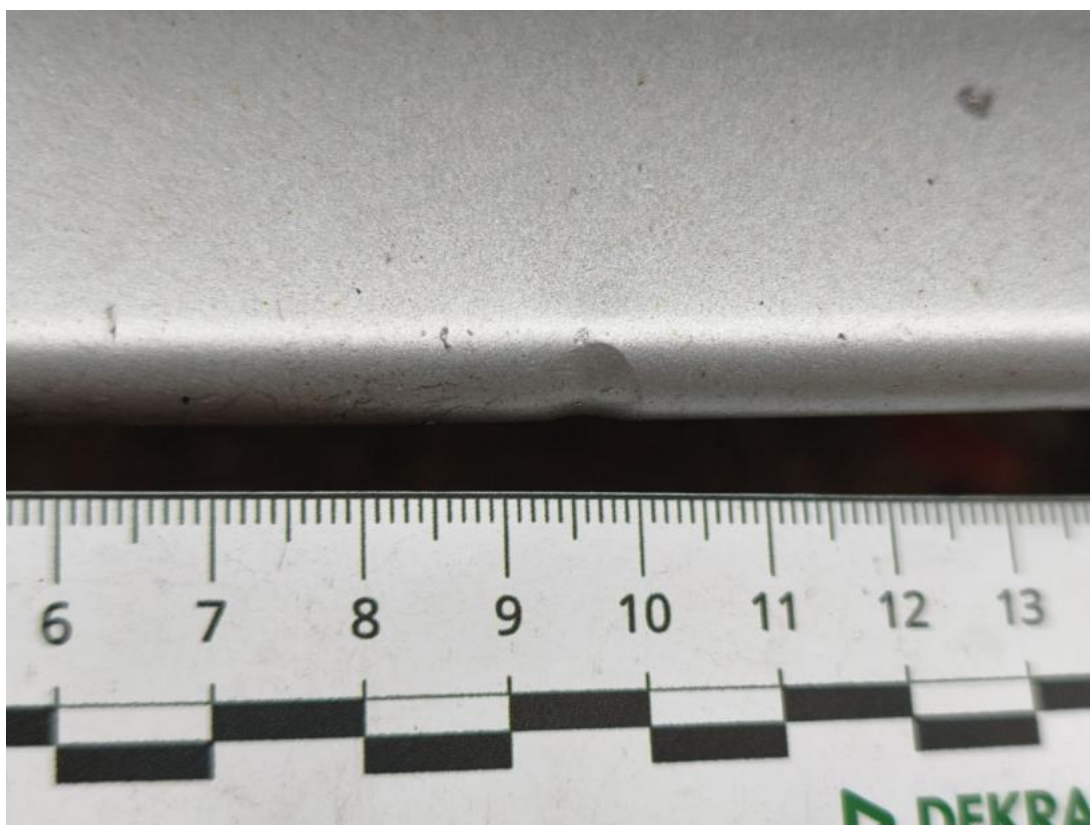

Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2

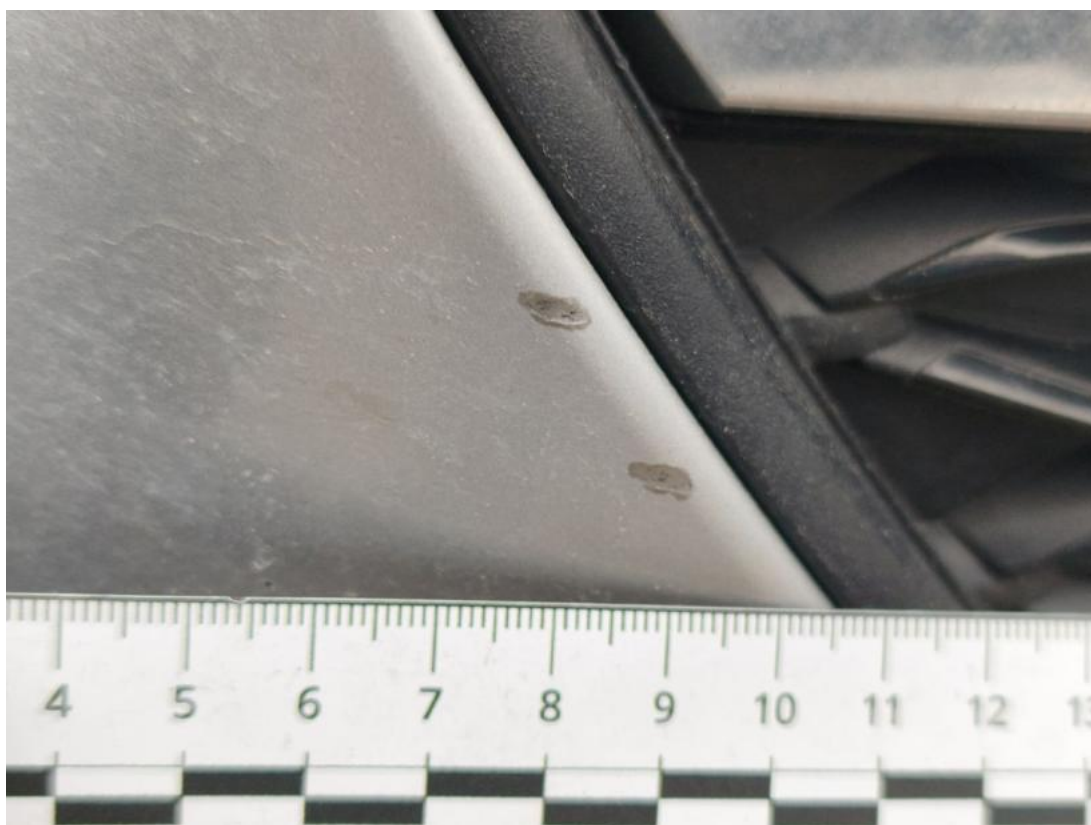


Fot. 48

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Reflektor P - Inne 1

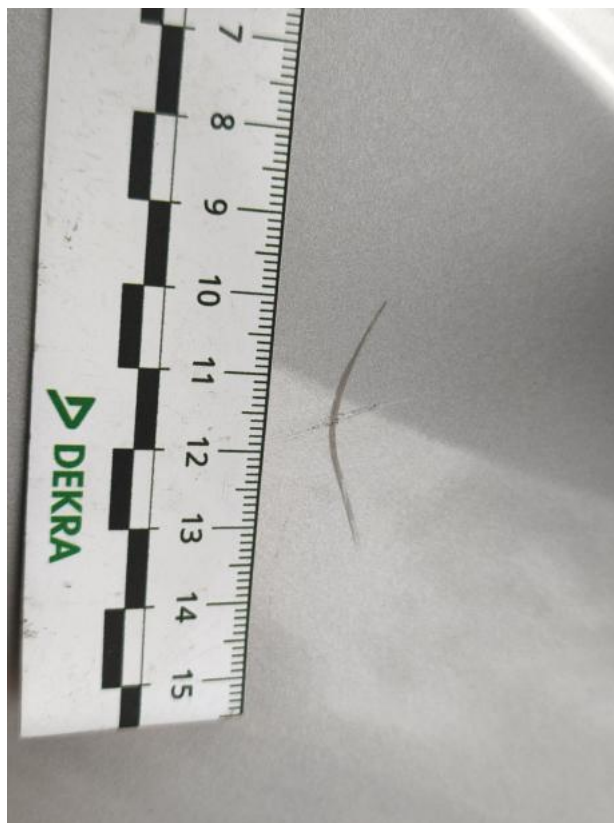

Fot. 50
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

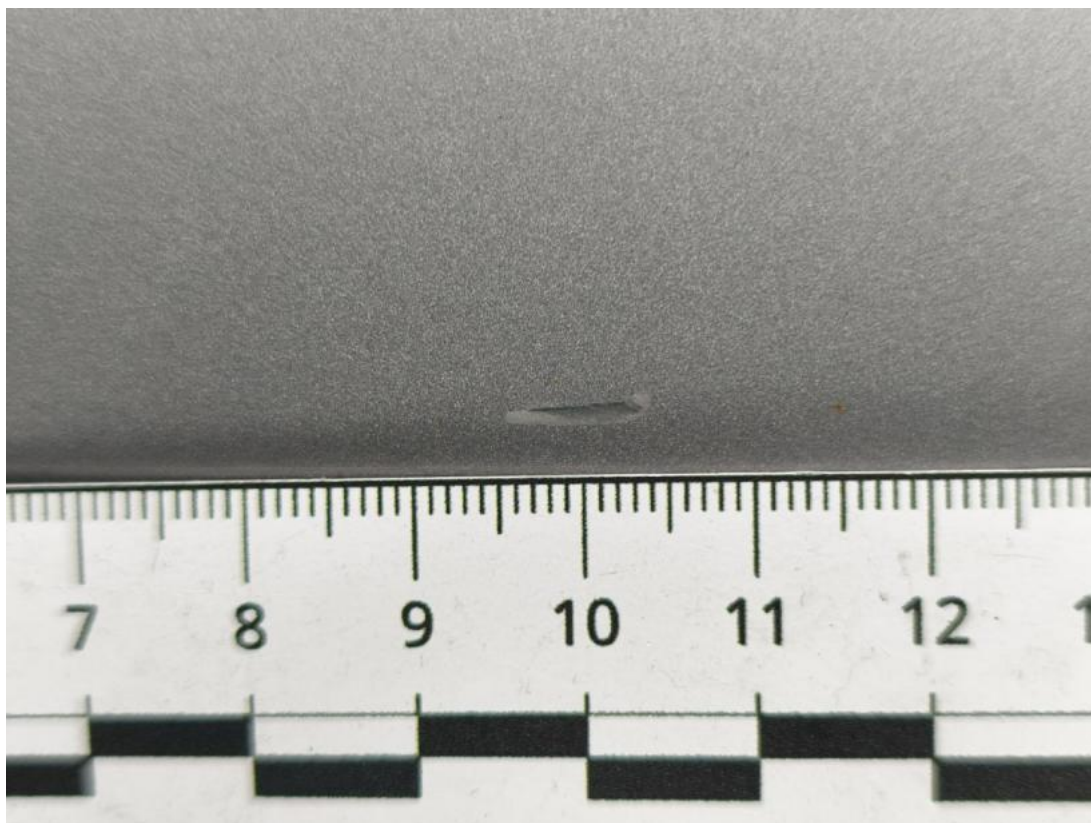

Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

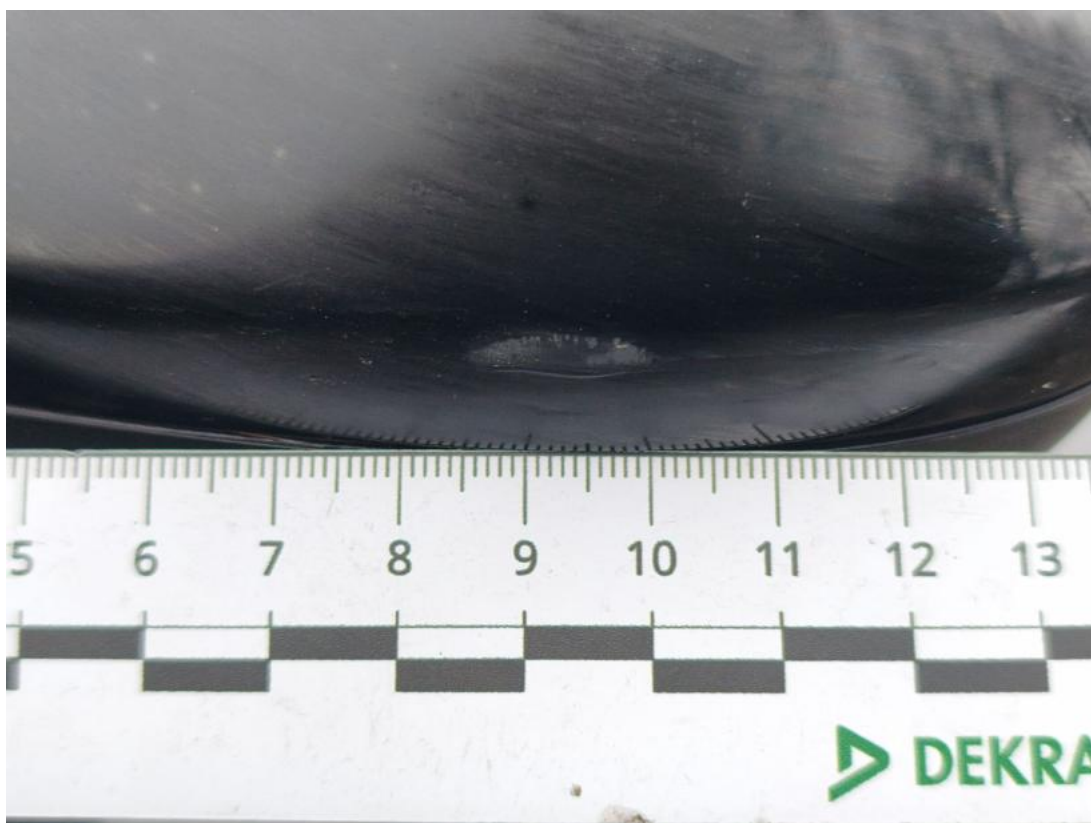

Fot. 60


Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

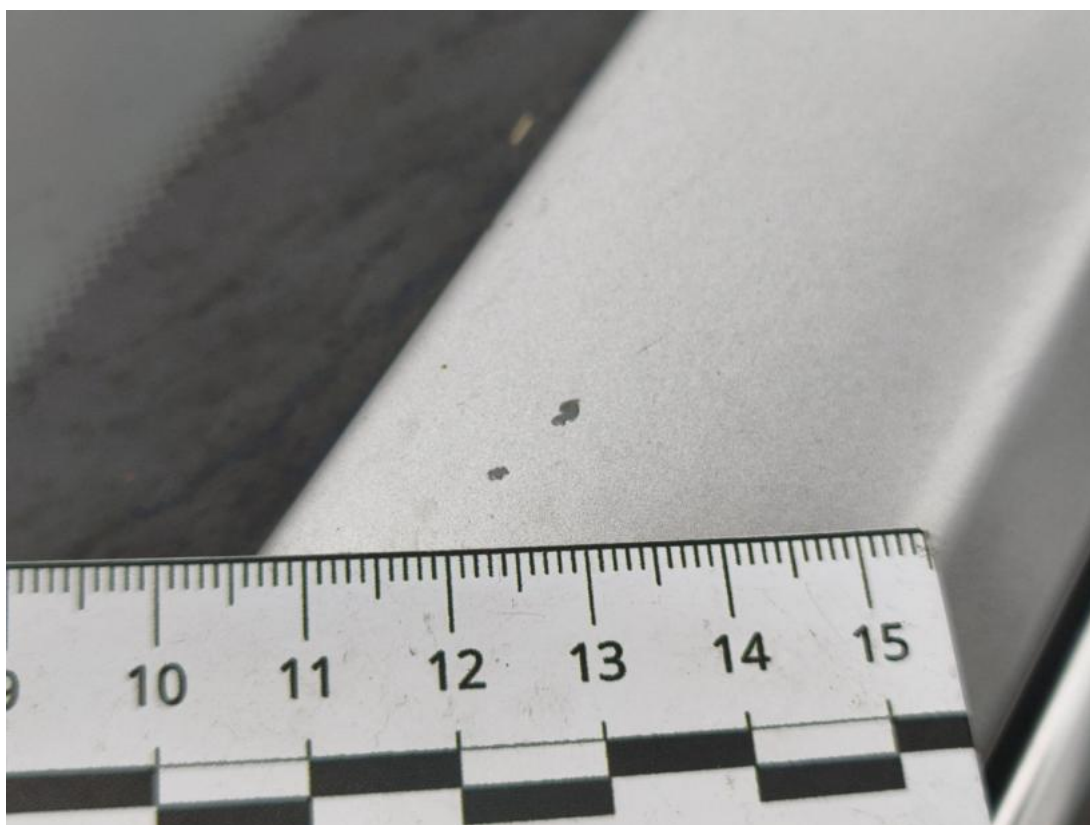

Fot. 62

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1