

Nr zlecenia: 29/20/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	Z C F C 2 7 0 C 1 0 5 0 9 0 0 5 4
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny:	RT47518
Model pojazdu:	70C17 Daily HI-MATIC MR`14 E5 7.0t	Nr Info-Ekspert:	142-06285
Wersja:		Rok produkcji:	2016
Wskaźnik drogowości	481769 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/08/09		
Data ważności badania technicznego	2026/10/17		
Rodzaj zabudowy	chłodnia z agregatem		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkowita / Ładowność	7000 kg / 2160 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna		
Rozstaw osi	4350 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 125kW (170KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Srebrny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 +Drukarka
- 3 Fotel kierowcy regulowany
- 4 +Kierownica wielofunkcyjna
- 5 Koło zapasowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Poduszka powietrzna kierowcy
- 8 Przygotowanie do montażu radia
- 9 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 11 +Tachograf

6 Kosz na koło zapasowe 12 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Klimatyzacja automatyczna
 2 +Radioodtwarzacz
 3 +Zawieszenie tylne pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,0
Przednie prawe:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,0
Tylne LZ:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,5
Tylne LW:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,5
Tylne PZ:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,5
Tylne PW:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
WARTOŚĆ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Rzecznawca: Mateusz Wasilewski

Opiekun: Szymon Mróz

Badanie UDT ważne do 07/2026r

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Ogniska korozji		
2	Dach		Ogniska korozji		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

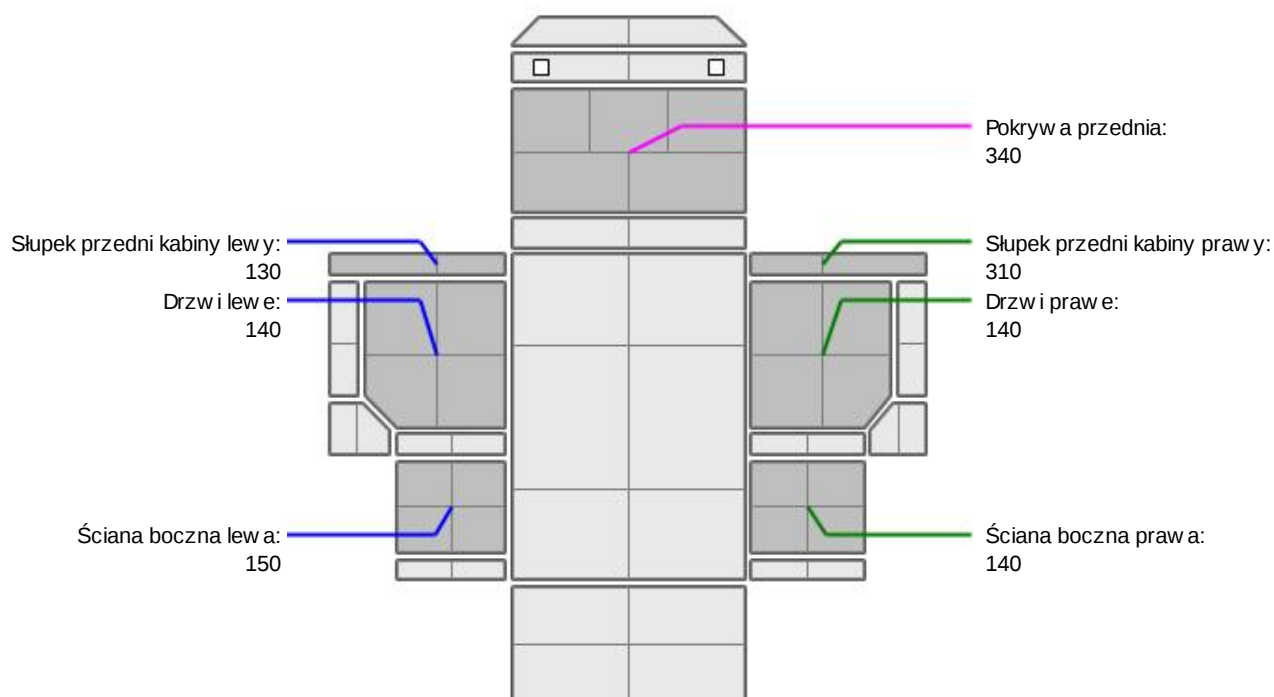

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		340	
2	Słupek przedni kabiny	L	130	
3	Drzwi	L	140	
4	Ściana boczna	L	150	
5	Słupek przedni kabiny	P	310	
6	Drzwi	P	140	
7	Ściana boczna	P	140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		
4	Światło obrysowe lewe przednie górne		Spękane		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Ślady nieprofesjonalnej naprawy, brak pokrętła regulacji		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania, otwory		
3	Dywanik gumowy kierowcy		Rozerwany		
4	Listwa wewnętrzna drzwi LP		Pęknięta		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ściana boczna zabudowy	L	Rozerwana		
2	Narożnik zabudowy prawy przedni górny		Pęknięty		
3	Narożnik zabudowy prawy przedni dolny		Zdeformowany		
4	Narożnik tylny lewy zabudowy		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Sprowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

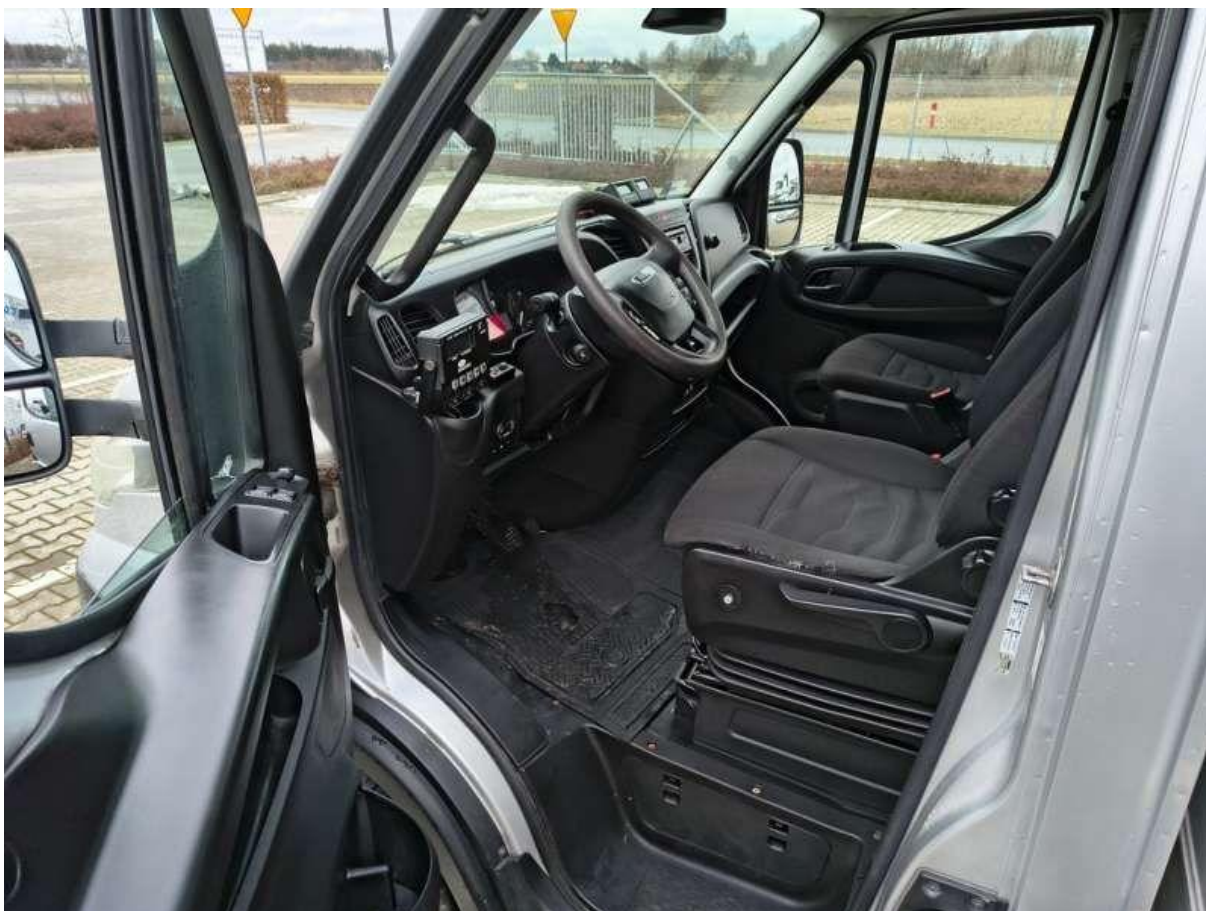

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30

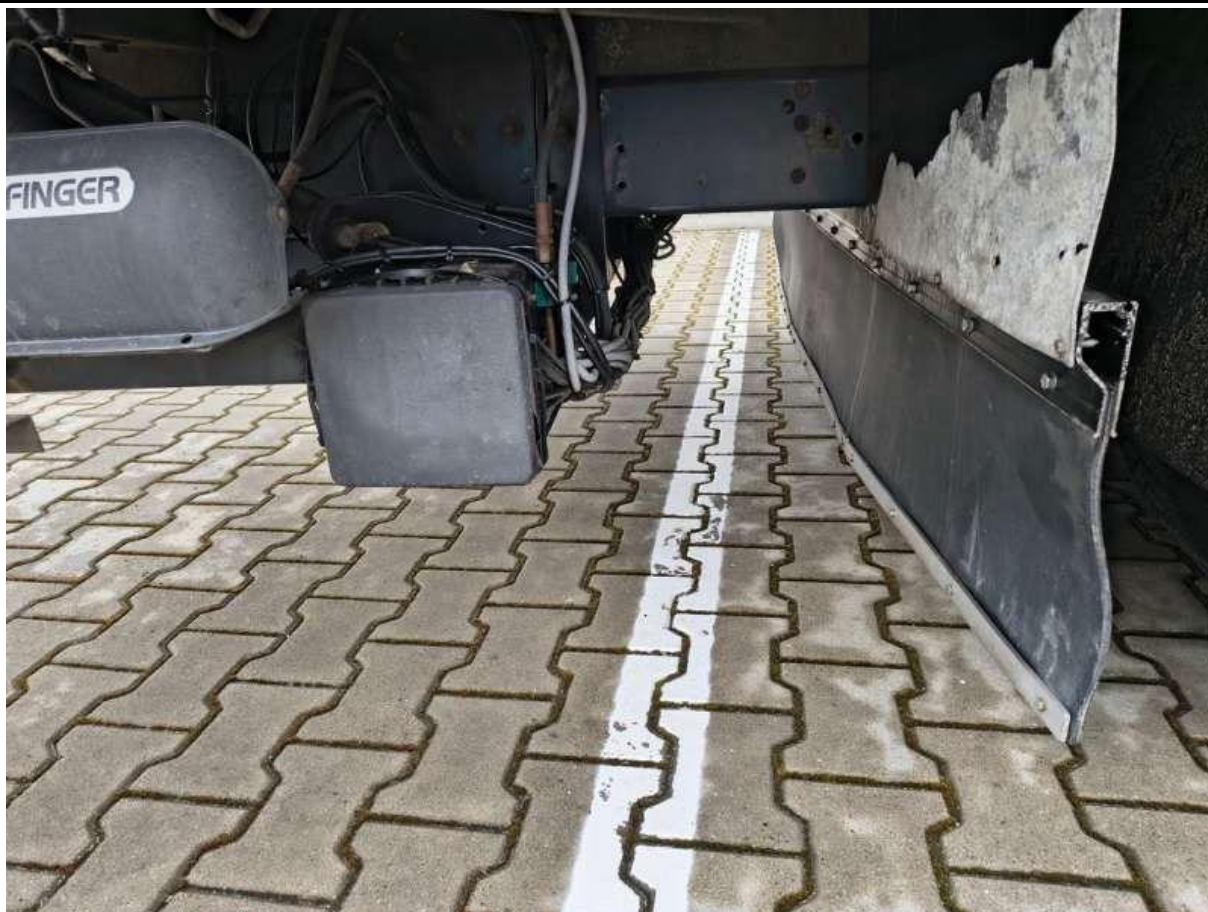


Fot. nr 31



Fot. nr 32

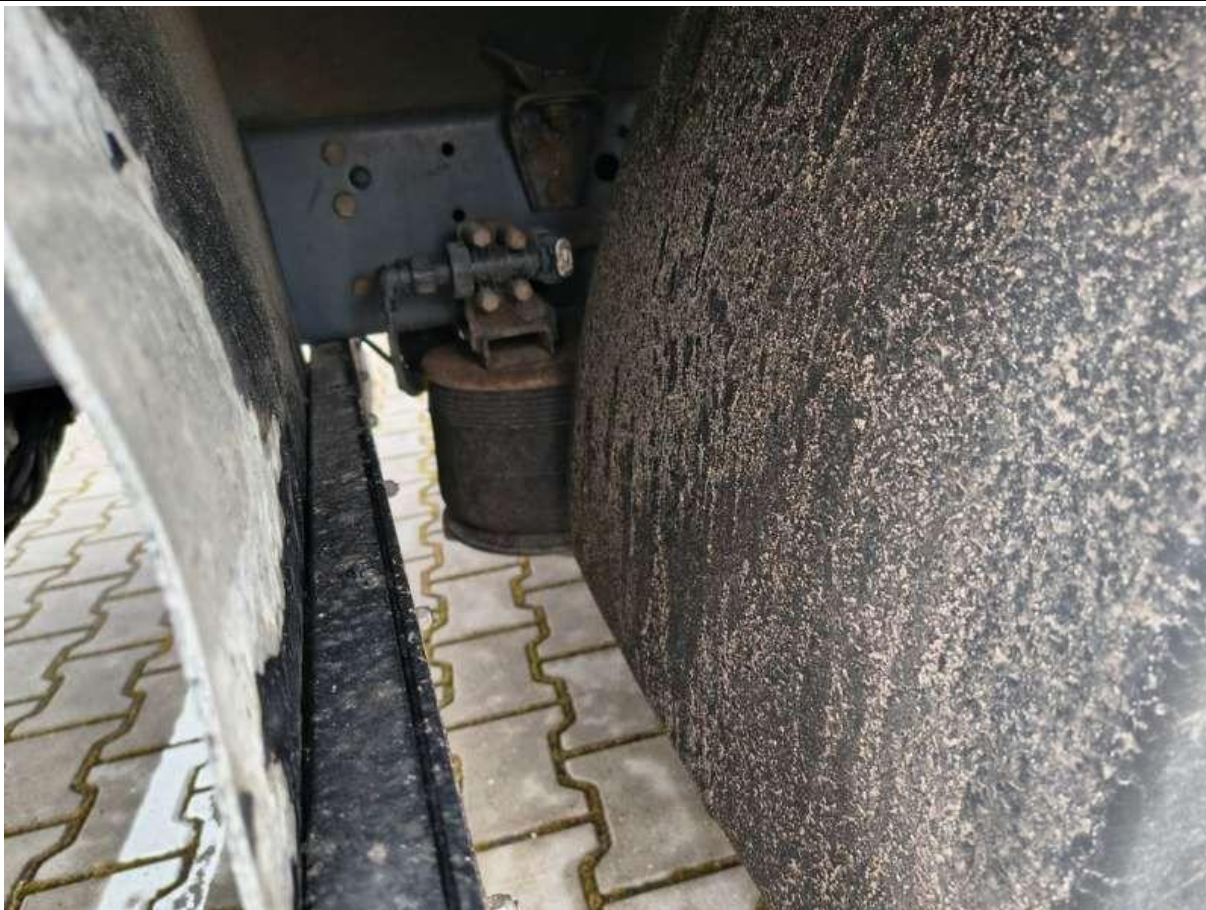

Fot. nr 33

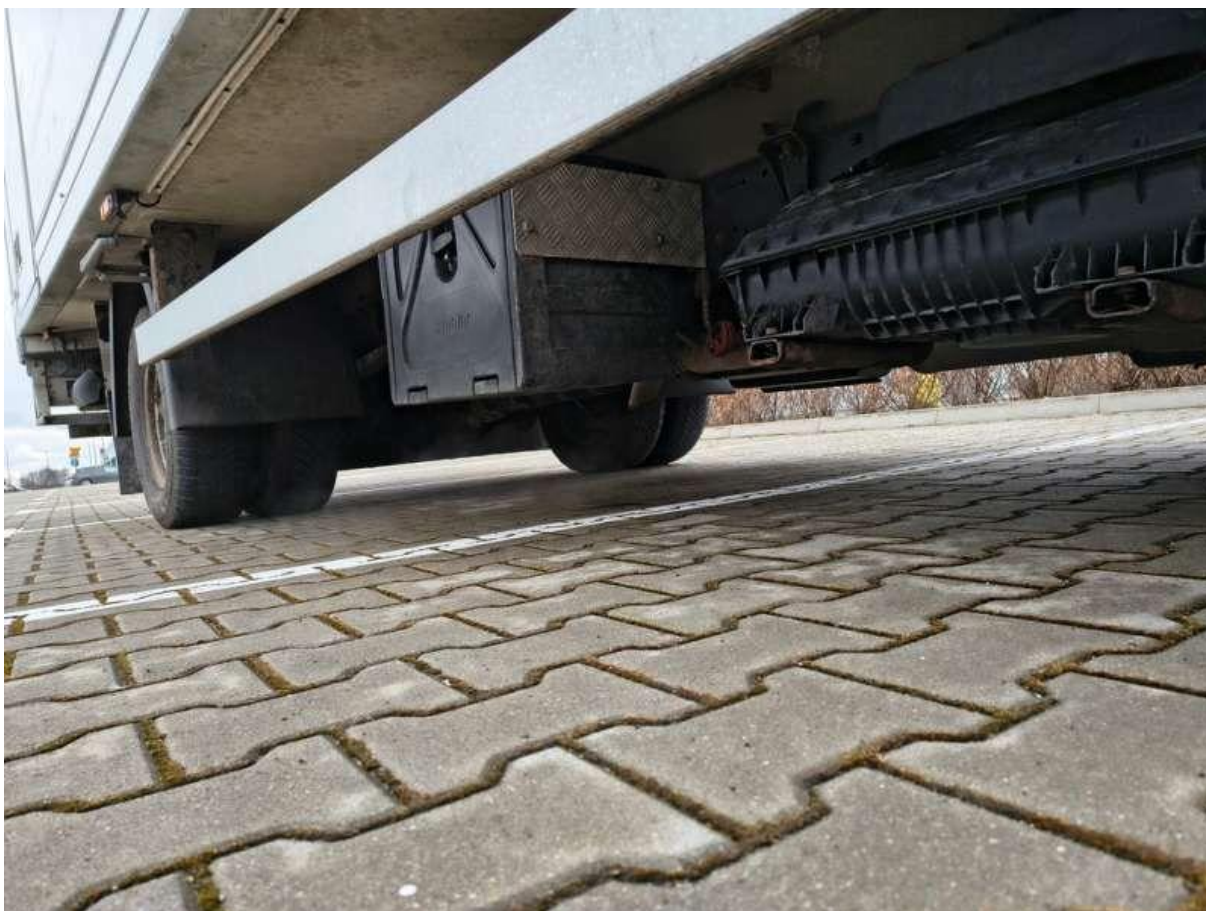

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

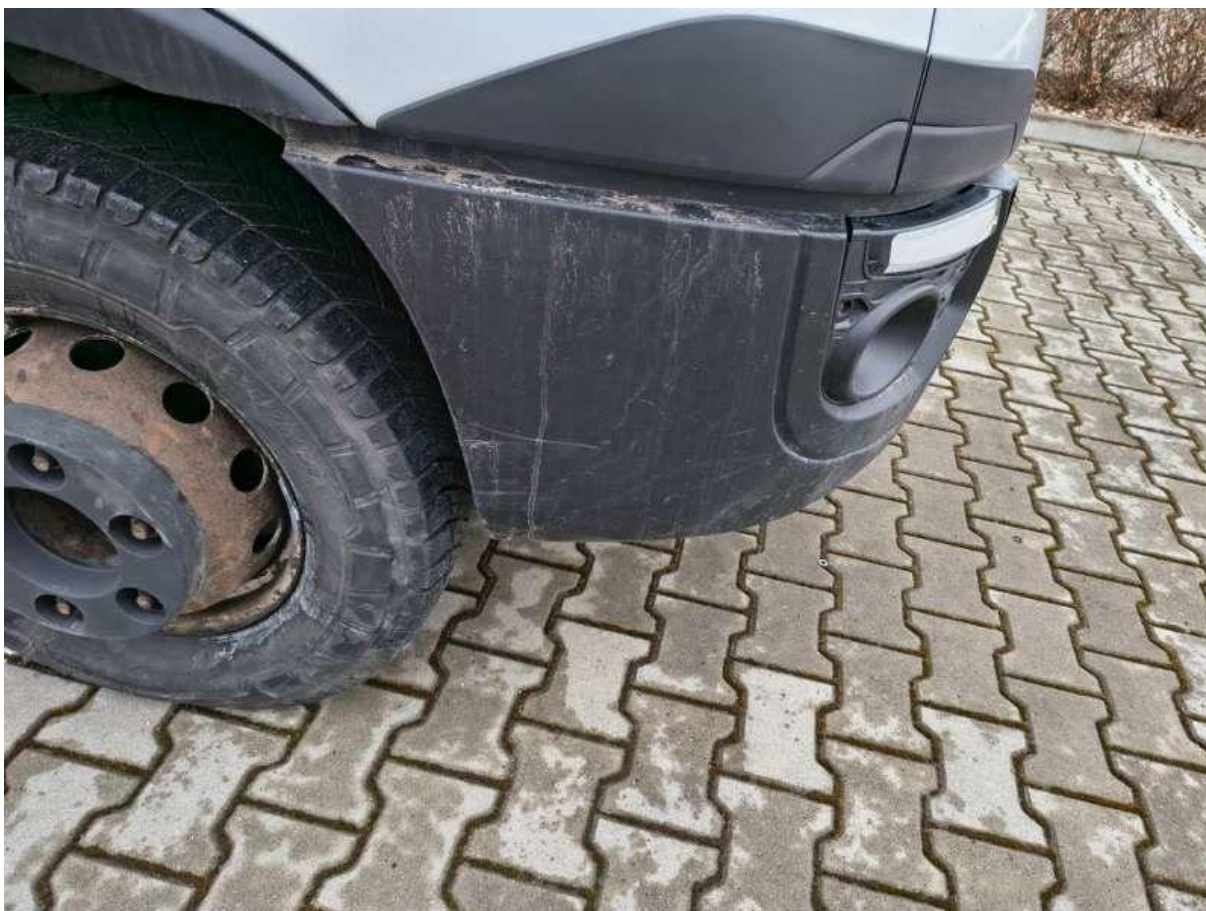

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

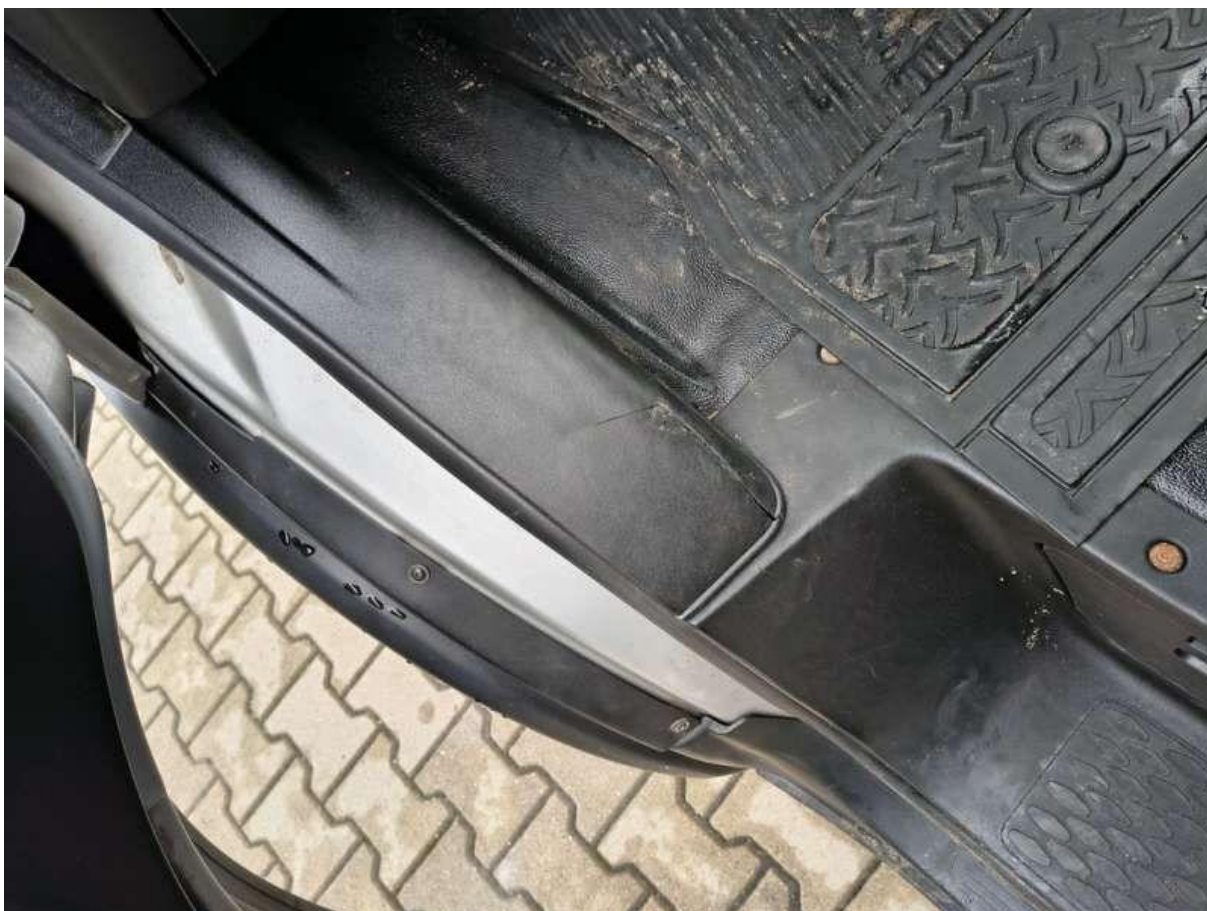

Fot. nr 66



Fot. nr 67

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania: 28.07.2023

Oddział terenowy w Lublinie

Eksploatujący: 8342224 OHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LITEWSKA 10 39-400 TARNOBRAZEG	Urządzenie: PODEST RUCHOMY Typ: MBB C 1000 S Wytwórca: MBB PALFINGER GMBH Numer ewidencyjny: 8722003567 Numer fabryczny: 83533379 Rok budowy: 2016 Ciężar: 1.000 t Nr VIN: ZGFC270C105090054
---	---

Miejsce wykonania badania:
ŚWILCZA 147P

Dokumenty odniesienia:
Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514)/rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTS

Wykonano badanie:
badanie doraźne - kontrolne
Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zastrzeżenia, niezgodności:
Przebiegła się o konieczności rejestracji przebiegu eksploatacji UTS oraz monitorowania stopnia wykorzystania zasobów urządzenia.

Termin następnego badania: lipiec 2026


Marcin Paruch
Osoba upoważniona przez Dyrektora

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
INSPEKTOR
ZBIGNIEW BARLIK
DT 2236

* Niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwie.
Szczegółowy zakres wykonanych sprawdzeń, badań i prób jest dostępny poprzez internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego «UDT»

Strona 1/1

Fot. nr 68

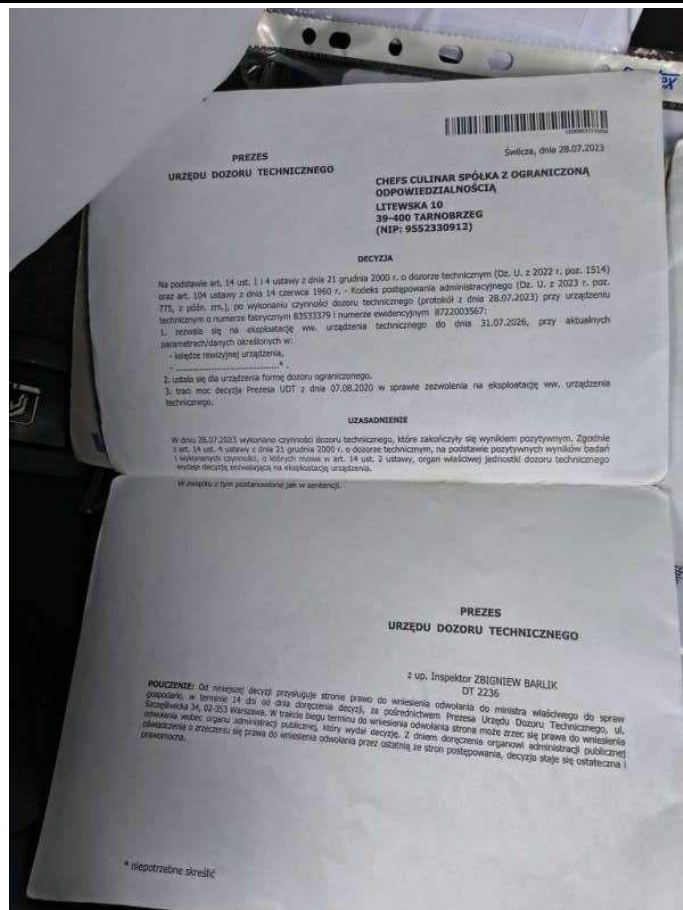

Fot. nr 69



Fot. nr 70

Strona 1/1

Urząd Dozoru Technicznego

Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania: 07.08.2020

Oddział terenowy w Lublinie Biuro w Rzeszowie

Eksploatator: P1P1224
CHEFS CUDOWA - Z.O.O.
LITEWKA
39-400 IAP-RO: XEG

Urządzenie: PODESIŁACZ
Typ: MBH C 1000 S
Wydawca: MPF PAUF-INGER GMBH
Numer ewidencyjny: 83933379
Numer seryjny: 83933379
Rok budowy: 2016
Ciężar: 1.000 t
Nr VIN: ZKFCZ70C105090054

Miejsce wykonania badania:
ŚWILCZA 147

Dokumenty odwołania:
Ustawa z 11.12.2000 (Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.) oraz Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB

Wykonano badanie:
badanie doraźne - kontrolne
Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zastrzeżenia, niezgodności:
Przypomina się o konieczności wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rezerwu urządzenia, w terminie napędzającym do następnego wyznaczonego badania.

Termin następnego badania: sierpień 2023

Potwierdzam wykonanie badania:
Mateusz Słopa


URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
INSPEKTOR
JERZY PAPIERNIK
DT 2237

Strona 1/1


Fot. nr 71



Fot. nr 72

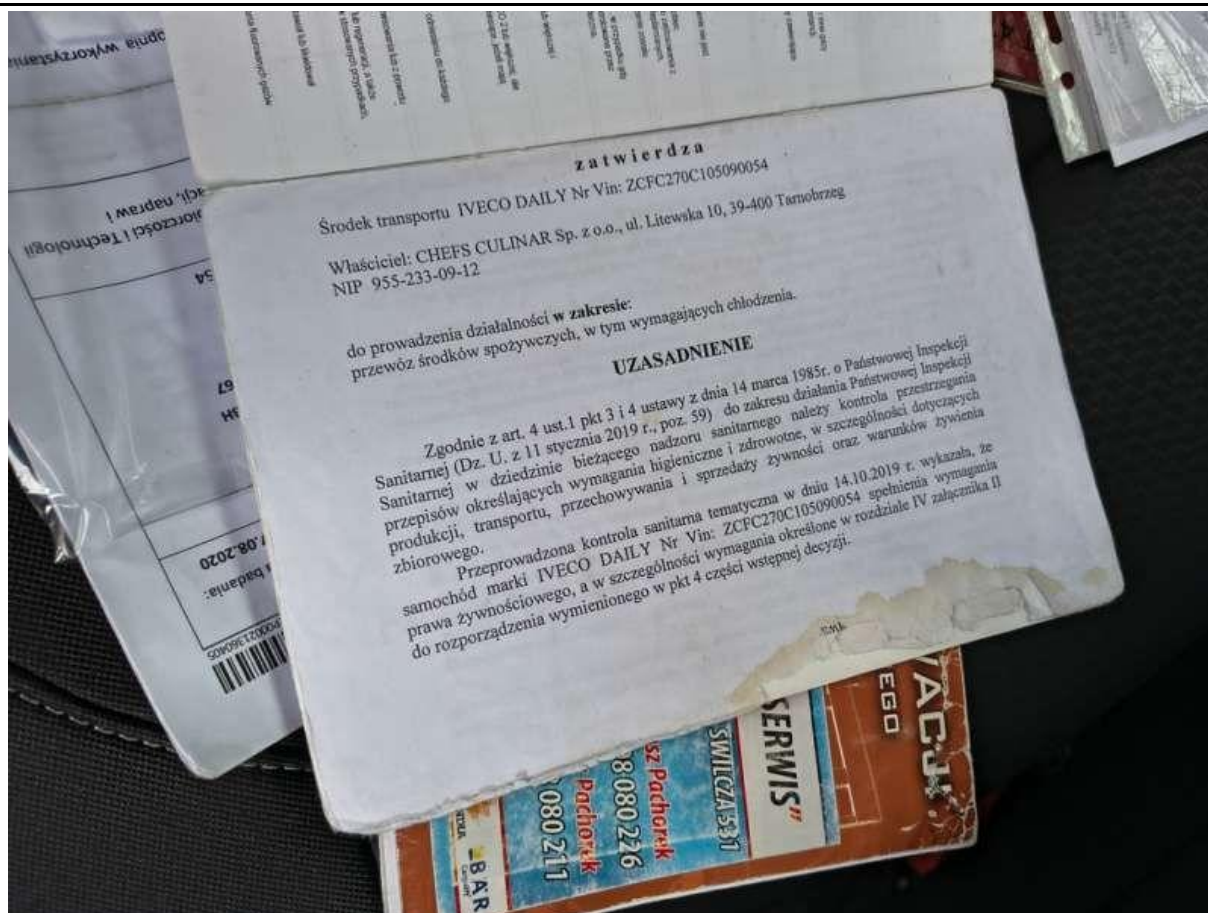

Fot. nr 73

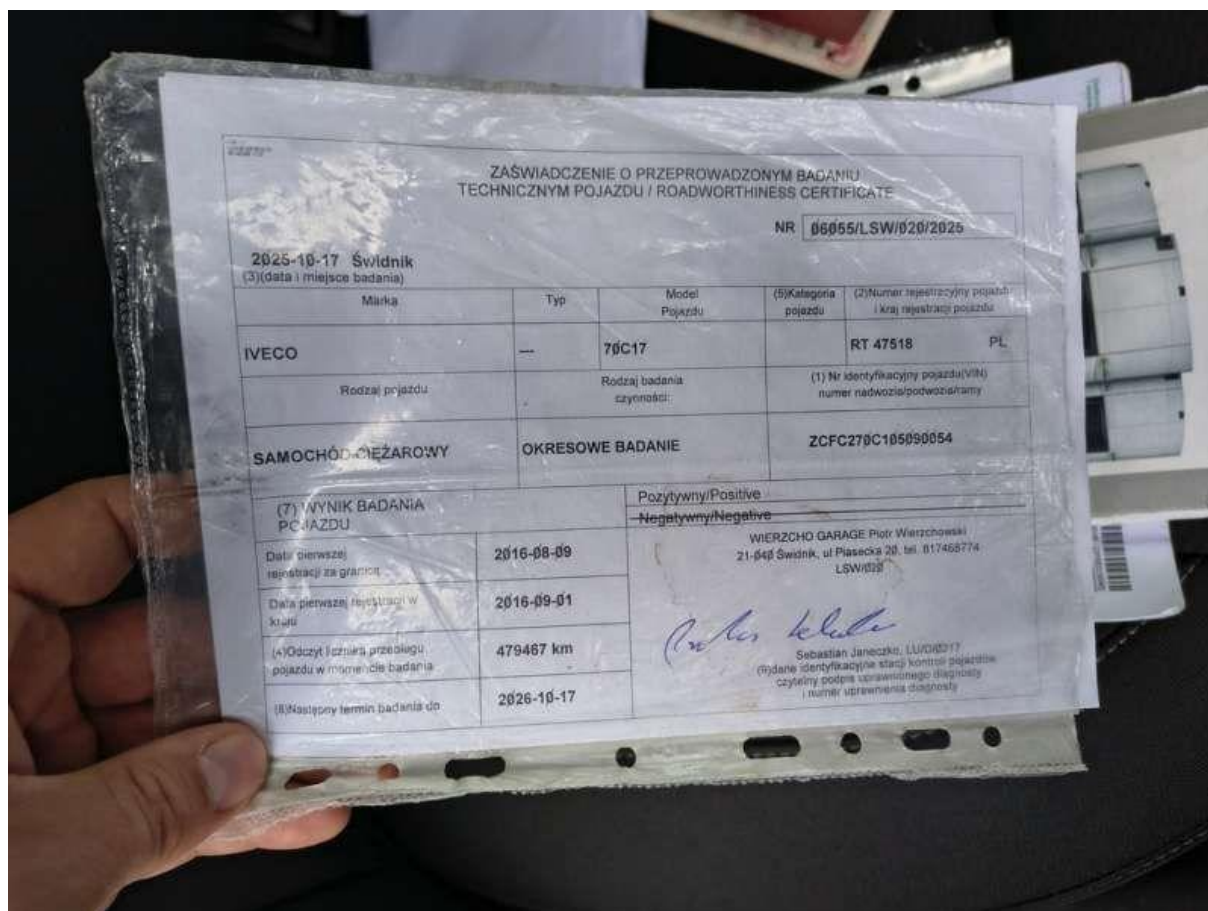

Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu