

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218322/2/26-11401	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10848/26/02/10	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8X11070BH24940
Marka, model	BMW Seria 3 Gran Turismo [F...
Typ, wersja	318d Advantage aut
Numer rejestracyjny	WU8883G
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	122 065 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	21-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny tylny spoiler, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Funkcja Follow-Me-Home, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obrazowania szyb - czarne, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Przelącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Roleta przestrzeni bagażnika, Servotronic, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tylne oparcie dzielone i składane asymetrycznie (60/40), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wejście AUX-IN, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zamek centralny z pilotem, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Sruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dodatkowe schowki, Felgi aluminiowe 17 V Spoke 395 z ogumieniem, Kamera cofania, Kierownica sportowa, skórzana, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie przednich foteli, System nawigacji satelitarnej Business, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	225/55 17 101W	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	225/55 17 101W	6,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	225/55 17 101W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	225/55 17 101W	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
5	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
6	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

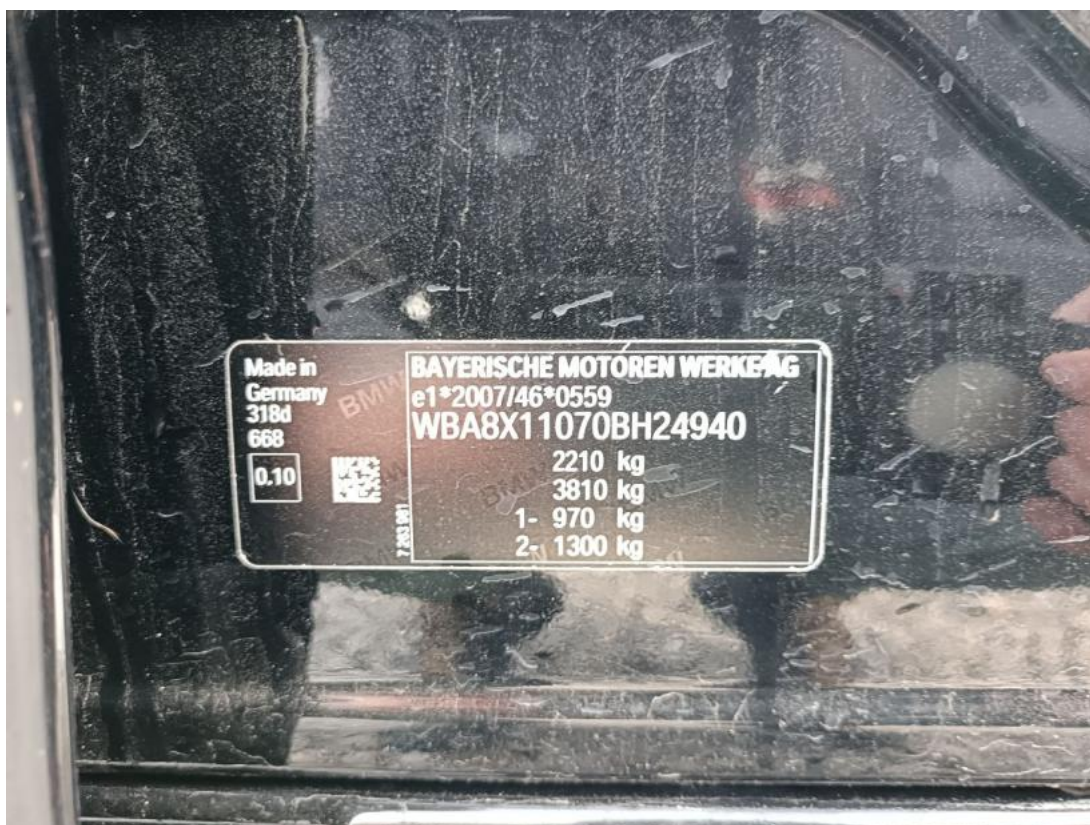

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zdjęcie do protokołu



Fot. 54

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

opony, cztery sztuki z 2016 roku



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 72

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3