

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218371/2/26-11401	Data raportu	27-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11370/26/02/12	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68J4392301
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	WD1215M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/66 kW
Stan licznika	96 673 km
Data 1. rej./rok prod.	19-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Kierownica trójramienna pokryta skórą z przyciskami sterowania, tempomat, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane ele. i ogrze., obudowy lusterek w kolorze nadwozia wsporniki czarne, Radio R 3.0 BT z CD, Bluetooth oraz wejściami Aux-In i USB, Sterowanie radiem z kierownicy, Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	7,2 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	7,2 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	7,4 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/65 15 88T	7,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód R	połamana(y)	WY	0.1
2	Dach	zabrudzenie		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
5	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
6	Kolpak koła przód L	rysa/odprysk		
7	Kolpak koła tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

The image shows the instrument cluster of a car. On the left is a tachometer with a scale from 0 to 8,000 RPM. In the center is a digital display showing the following information: 'Paleno' (likely the car's name or model), '0.6 ltr' (fuel consumption), '276 km' (trip distance), and '96673 km' (odometer). On the right is a speedometer with a scale from 0 to 220 km/h. The steering wheel is visible in the foreground, featuring a 'MENU' button and directional controls.

Zestaw wskaźników - przebieg



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

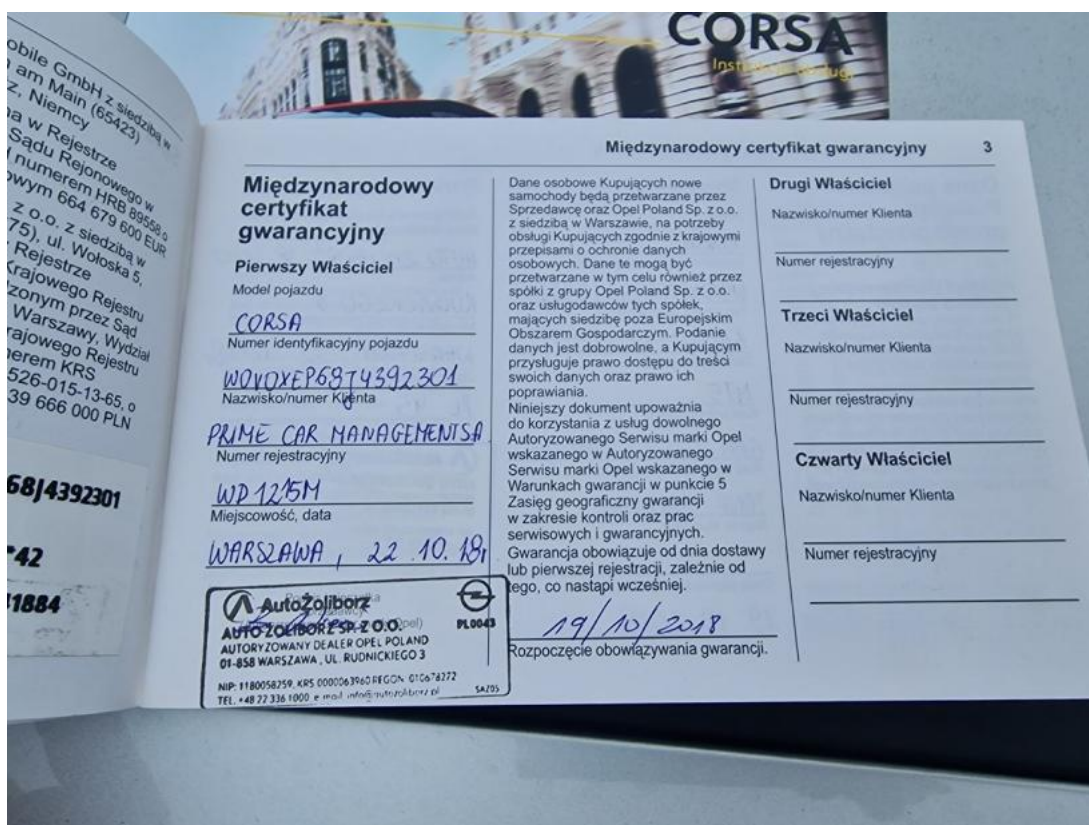

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

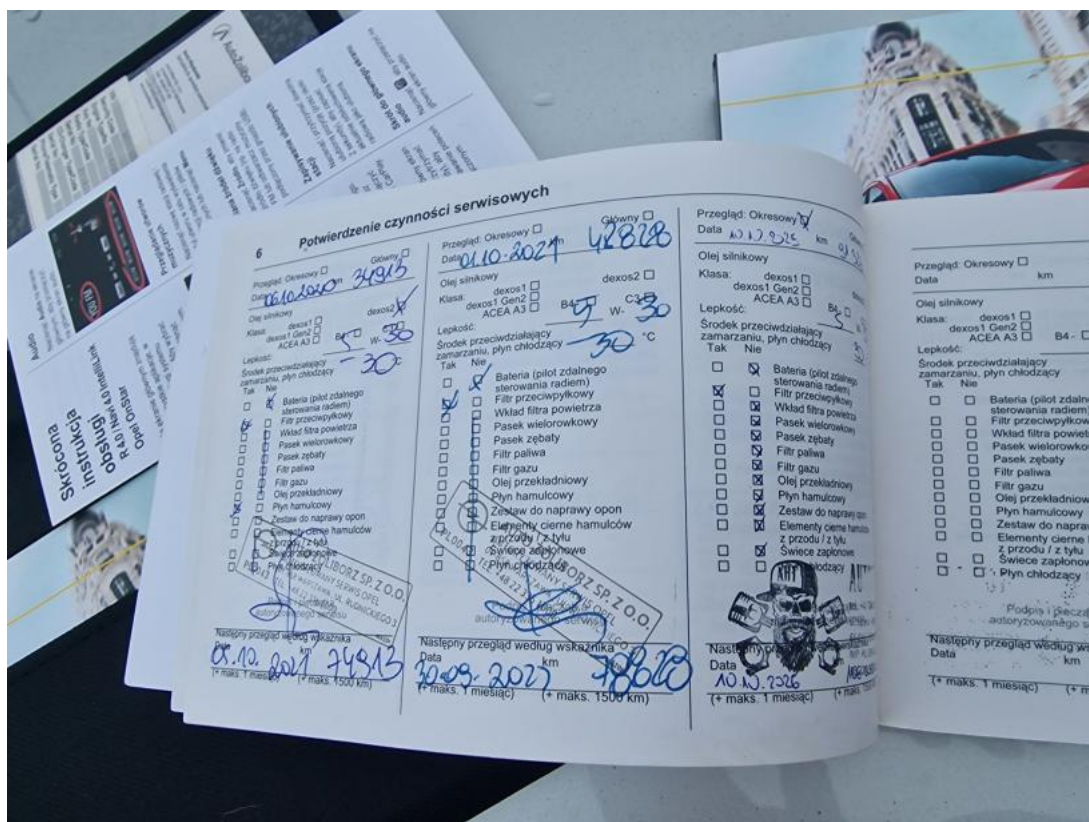

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Inne 1



Fot. 44

Kółko tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1