

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002278348
Besichtigt am: 29.01.2026 12:28
Berichts-Nr: 9944907
FIN: WAUZZZFY9N2072399



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

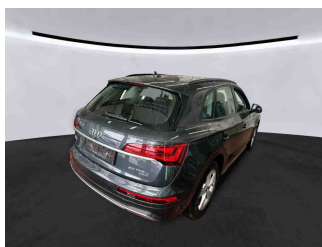

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BY1
Erstzulassungsdatum:	20.05.2022
Laufleistung:	64.986 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	27.03.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	50.241 km



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T4H	Einparkhilfe plus
8 Lautsprecher	Einsatz für bleifreie Betankung
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwahl Audi phone box	Elektromechanische Servolenkung
Abwicklung Serie	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 220KW Aggr.0ED.D
advanced	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Akzentflächen schwarz matt	Federung Standard
Assistenzpaket Tour	Fernlichtassistent
Audi active lane assist	Fertigungsablauf Standard
Audi adaptive cruise control	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Halteassistent
Basis	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckspoiler
Becherhalter	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kategorie 0
Datenmodul Europa	Kein Selbstabholer
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

Kindersicherung, manuell	Ohne Kennzeichenträger vorn
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Klarglas	Ohne Kompensor
Kofferraumbodenmatte	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffbehälter	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Spurwechselassistent
Ladeboden	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladedose AC Typ 2	Ohne Trittstufe
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Wandhalterung
Ländergruppe A	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Warnleuchten
LED-Scheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ottomotor
Linkslenker	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	quattro
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro mit ultra Technologie
Mittelarmlehne vorn	Räder der Serie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagepaket	Reifen 235/55 R19 101W
Ohne AdBlue-Tank	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Belederung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rekuperation
Ohne Car2X	Rücksitzbank plus
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S tronic (für Allrad)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Generator	Serienfahrwerk
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzheizung vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Standklimatisierung
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	8,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachgepäckträger	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY9N2072399

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.01.2026 12:24)

- vorbehaltlich folgekosten möglich-Hebebühne eingeschränkter hub-besichtigungs Bedingungen
bedingt durch Licht und Schmutz- Fzg zeigt dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende
Gebrauchsspuren auf

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

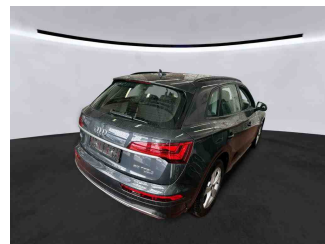


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

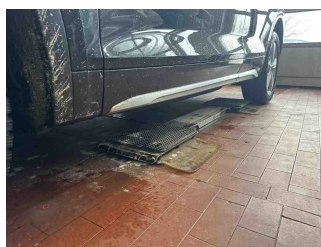


Seitenansicht - Schweller links

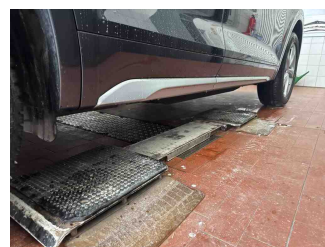


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

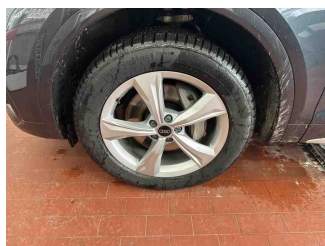


Räder - Rad montiert vorne
links

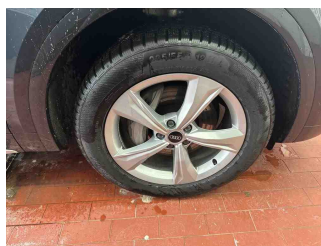

Räder - Rad montiert vorne
rechts

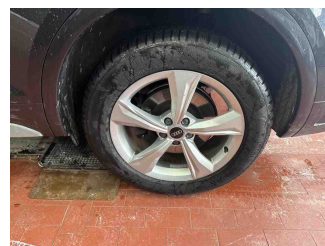

Räder - Rad montiert hinten
links

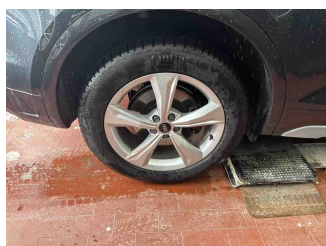

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9944907
vom: 30.01.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

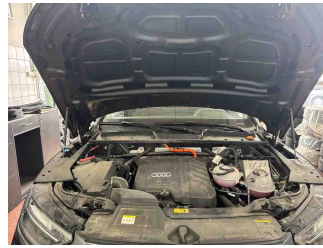


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

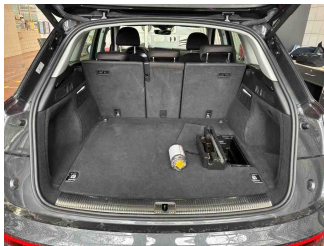

Innenraum - Kofferraum

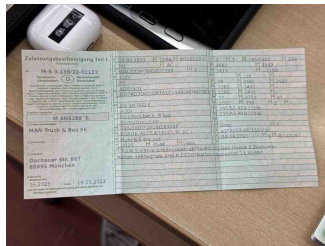


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment

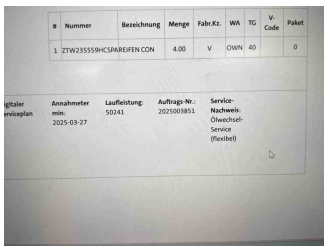

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

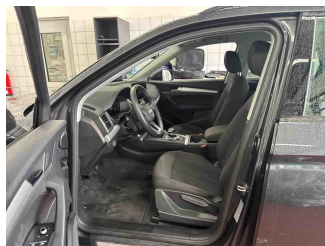

Innenraum - vorne

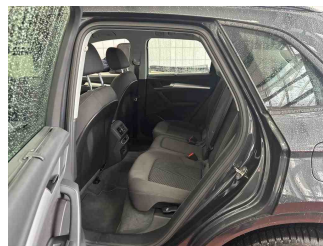

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken


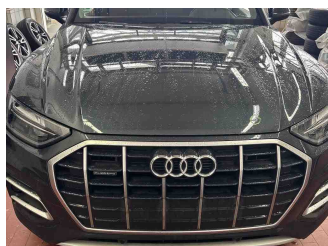


3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Dachgepäckträger - Fehlt - Ersetzen



2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

