

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218381/2/26-11401	Data raportu	27-02-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16740/26/02/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TSMLEYE21S00462353
Marka, model	SUZUKI Vitara 15-18
Typ, wersja	Vitara 1.6 Premium 4WD
Numer rejestracyjny	WD7844H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1586 ccm/88 kW
Stan licznika	153 848 km
Data 1. rej./rok prod.	22-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa, BAS - asystent układu hamulcowego, Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi, Błotniki przednie wykończone w kolorze szarym, EBD-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy + TC - kontrola trakcji, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, z ogumieniem 215/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie, ogrzewane, Funkcja montowania fotelika ISOFIX, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Immobilizer, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica wielofunkcyjna skórzana, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne, podgrzewane, Nawiew na nogi pasażerów tylnych siedzeń, Obrotomierz, Ogrzewanie tylnej szyby, Osłona chłodnicy w kolorze szarym, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi (fotele przednie), Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Podłokietniki w drzwiach - wstawki materiałowe, Przelącznik napędu ALLGRIP tryby pracy: AUTO - SPORT - SNOW - LOCK, RBS - Radar Brake Support (funkcja wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD/MP3/4 głośniki, Relingi dachowe - srebrne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód i tył, System ENG A-Stop - System Auto Stop Start, System audio z 7 calowym ekranem, radiem AM/FM/USB/SD + kamera z tyłu, System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, System wspomagający jazdę ze wzniesienia, System wyjmowanej podwójnej podłogi, Szyby atermiczne, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa (srebrny ścieg ozdobny), Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Termometr zewnętrzny, Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty do mocowania bagażu, Uchwyty na kubki, przód, Wskaźnik ciśnienia w kołach TPMS, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (Hill Desecent Control), Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze srebrnym, Wykończenie wnętrza (tapicerka drzwi) - wstawki materiałowe, Wyświetlacz wielofunkcyjny, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 98V	7,5 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 98V	8,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 98V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Słupka przedni prawy	do 150
5	Słupka środkowy lewy	do 150
6	Słupka środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika L	zarysowanie	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Słupek przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

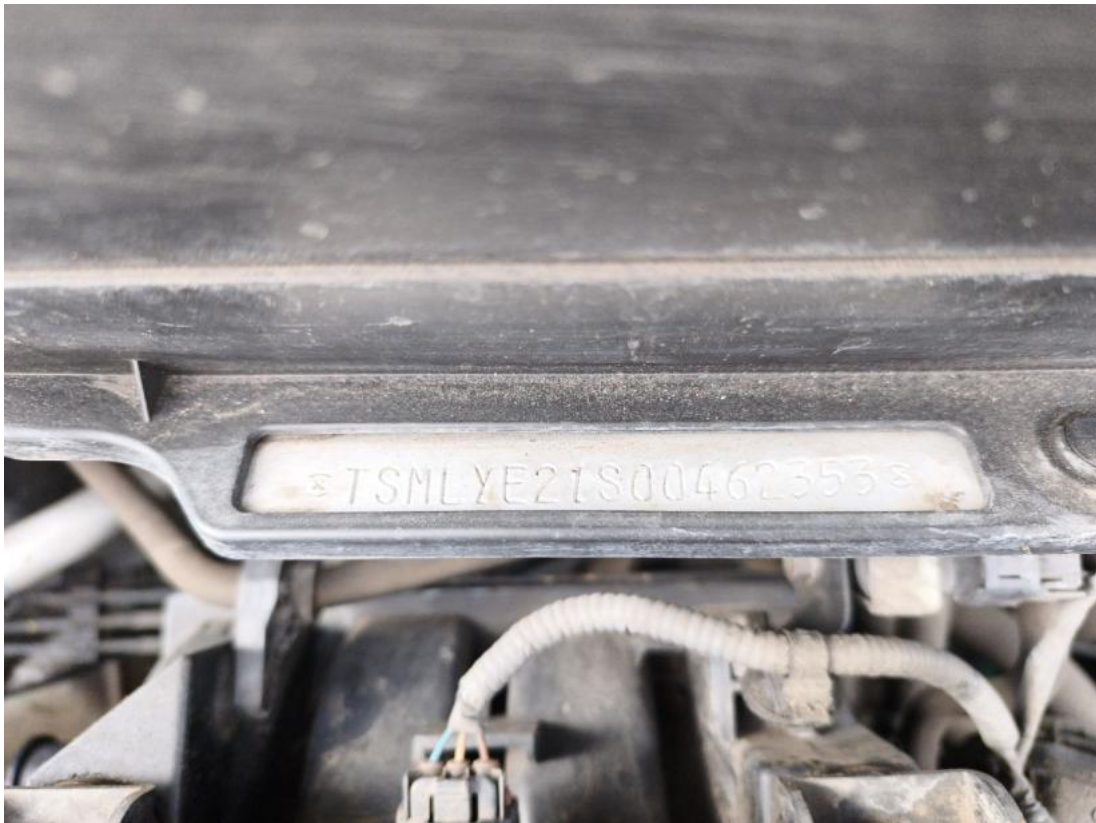

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

A photograph of a car's trunk, which is cluttered with various items. A spare tire is the central focus, with a yellow first aid kit box resting on top of it. To the right of the tire, there is a blue frisbee and a red spray can. Other items scattered around include a white mesh bag, a blue bag, a red bag, and a blue bag. The trunk's interior is lined with a dark, textured material.

A close-up photograph of the underside of a vehicle, focusing on the rear section. The image shows a dark, perforated metal floor pan with numerous circular holes. Below the floor pan, the rear suspension components are visible, including a coil spring and a shock absorber. The vehicle is parked on a gravel surface, and a red-painted curb is visible in the background.

strona 15

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

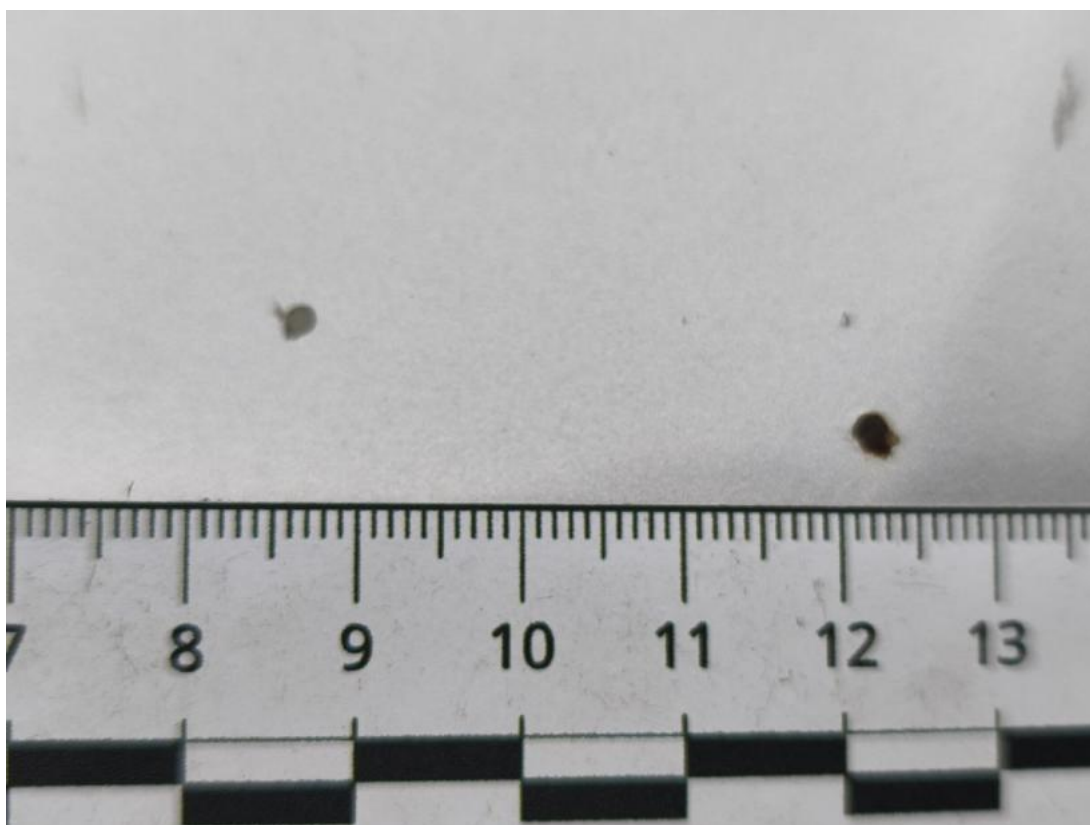

Fot. 38

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Słupiek przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1