

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217569/12/25-11401	Data raportu	22-12-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97611/25/12/10	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF8EG7K8038492
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Dynamic aut
Numer rejestracyjny	GD2G515
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	190 577 km
Data 1. rej./rok prod.	29-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	07-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tapicerka materiałowa czarna (fotele przednie typu Sport), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdny Sport, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Pakiet Kierowcy Plus, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznymi światłami drogowymi oraz tylnymi lampami LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA ER300	225/45 17 91W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA ER300	225/45 17 91W	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1EVO 2	225/45 17 91W	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1EVO 2	225/45 17 91W	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Ośłona przeciwsłoneczna L	pęknięcie	WY	0.3
2	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Próg R	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
14	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie, ubytki materiału		
15	Pokrywa schowka	zarysowanie		
16	Nakładka słupka D góra L	zarysowanie		
17	Nakładka słupka D góra R	zarysowanie		
18	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
20	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1

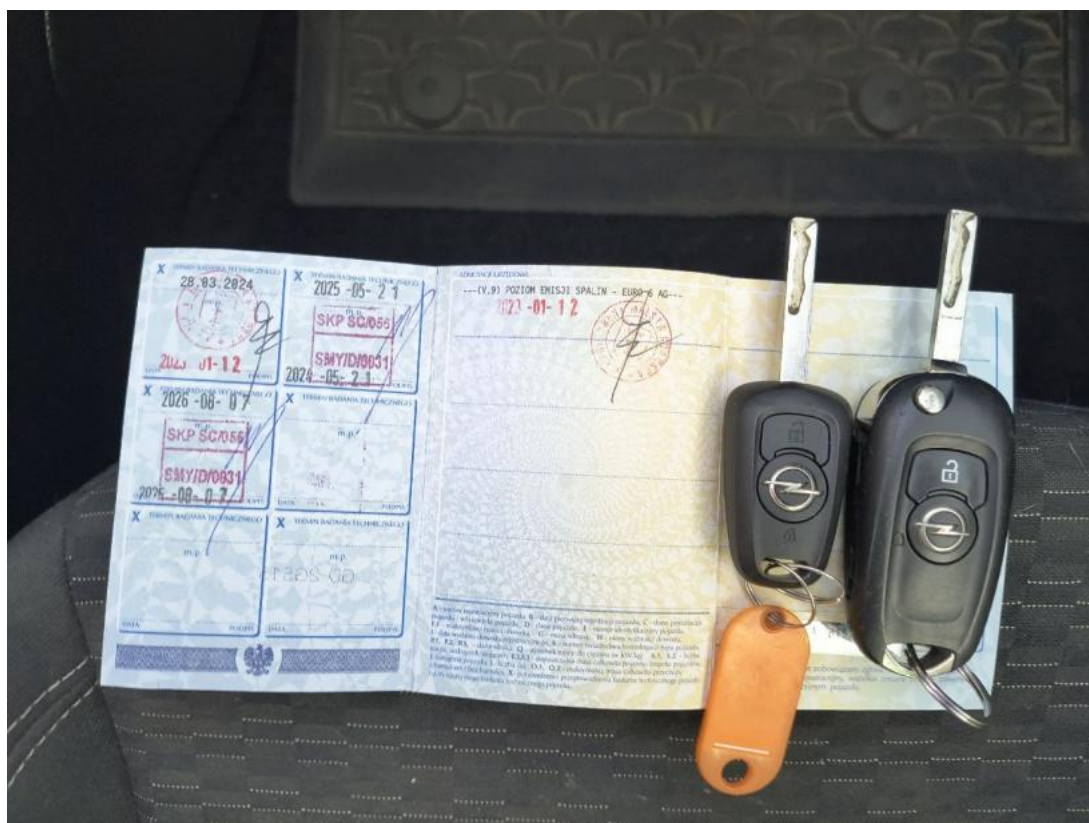

Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DANE SAMOCHODU:

Nr. rejestracji:

Marka: OPEL ASTRA Typ: Model:

Wersja: Nr. nadwozia:

Rok produkcji: Poj. silnika/typ:

Nr. silnika: Przebieg:

Właściciel:

.....

.....

.....

Mateusz Lewicki
Vmax Serwis Mechanika Pojazdowa
ul. Powstańców Warszawy 80, 42-271 Częstochowa
NIP: 5732768246 REGON: 389511845
Tel. 575 772 991
Serwis wykonujący naprawy

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

Data: 08.12.25

Przebieg: 190245

Wymienione inne części: olej 5W30 + filtr oleju

Usługi dodatkowe: olej

Uwagi i zalecenia

Mateusz Lewicki
Vmax Serwis Mechanika Pojazdowa
ul. Powstańców Warszawy 80, 42-271 Częstochowa
NIP: 5732768246 REGON: 389511845
Tel. 575 772 991
pieczęć i podpis wykonawcy

Wymieniono	X
filtr powietrza	☒
filtr oleju	☐
filtr kabinowy	☐
filtr paliwa	☐
olej silnika	☐
olej przekładni	☐
świece zapłonowe	☐
płyn hamulcowy	☐
płyn chłodzący	☐
pasek rozrządu	☐

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

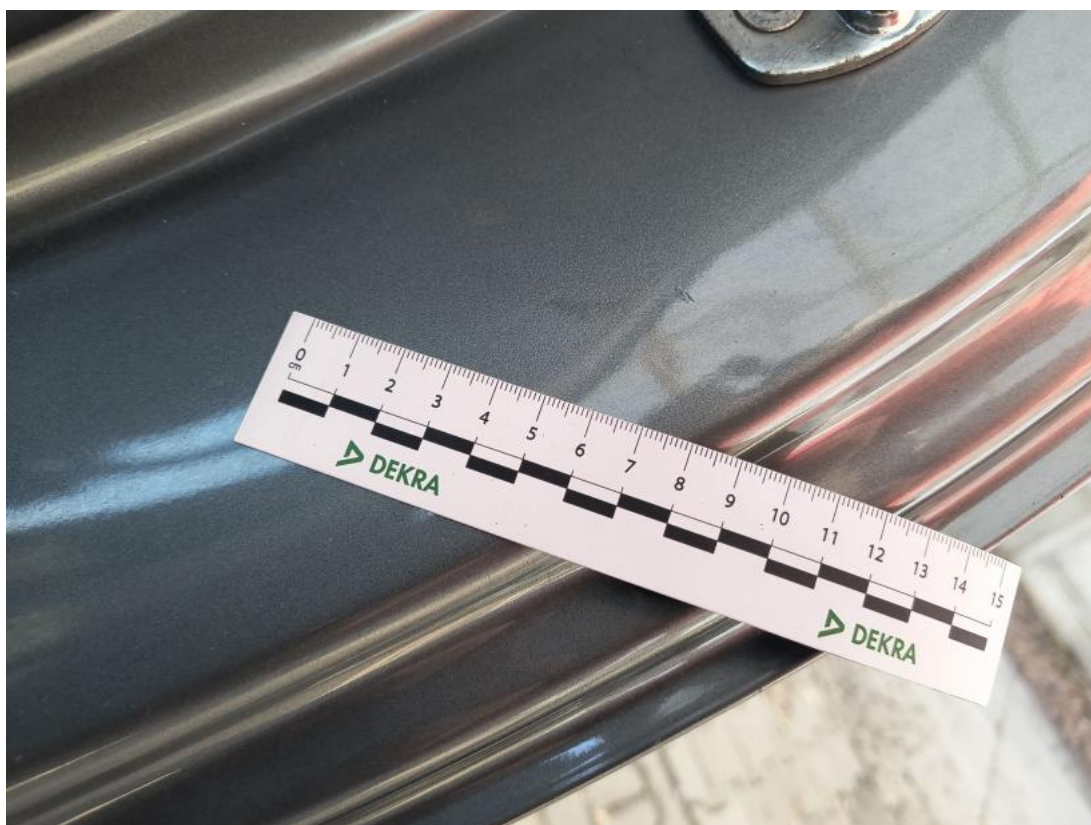

Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82


Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1

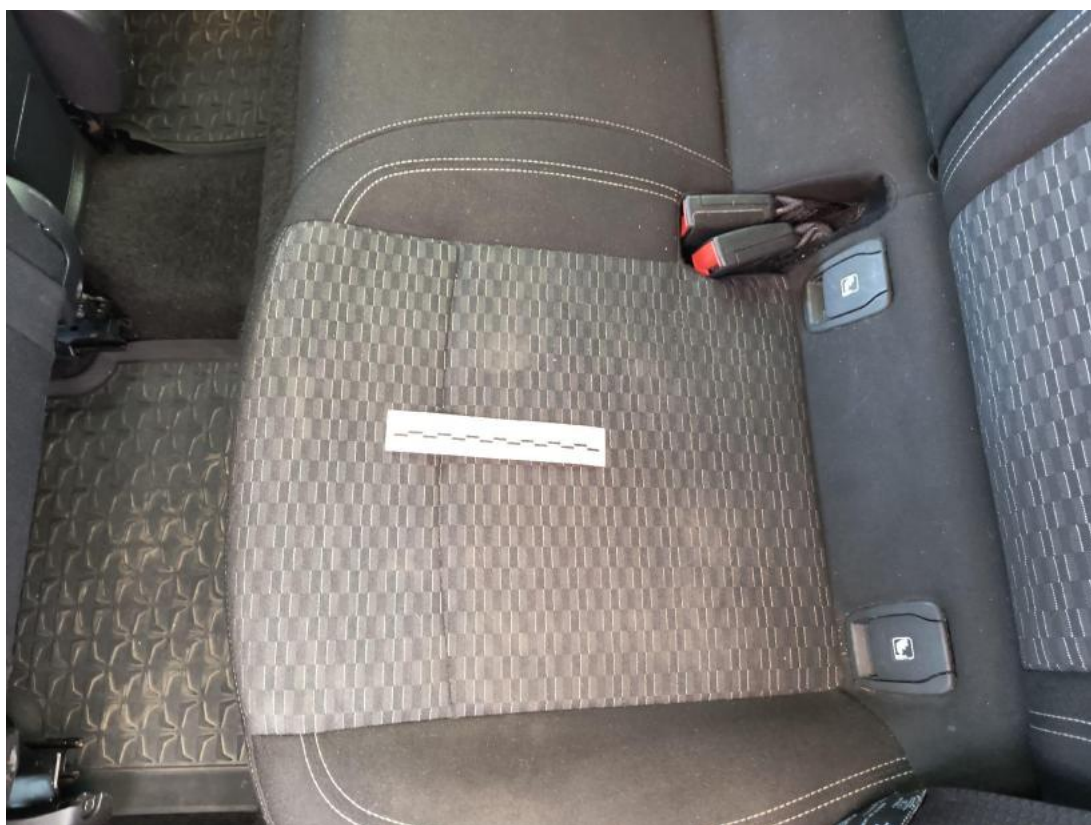

Fot. 84

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 86

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Ostona p/słoneczna lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Wykładzina(y) słupka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Wykładzina(y) słupka tylnego P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 94

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2