

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218436/3/26-11401	Data raportu	04-03-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17011/26/02/24	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHB251PAGZ127544
Marka, model	HYUNDAI i20 15-18
Typ, wersja	i20 1.1 CRDi Classic +
Numer rejestracyjny	GD294LF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1120 ccm/55 kW
Stan licznika	137 610 km
Data 1. rej./rok prod.	28-01-2016/2015
Data nast. bad. techn.	09-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Felgi stalowe 15", z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu), Gniazdo USB + iPod, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 2 głośniki, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Radio CD z MP3, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na miejscach przednich, Szyby barwione, Szyby regulowane elektrycznie, przód, Tapicerka materiałowa, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, ESKIMO	185/65 15 88T	4,6 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO	185/65 15 88T	4,6 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO	185/65 15 88T	4,8 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO	185/65 15 88T	4,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka wew. bagażnika R	brak mocowania półki	WY	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

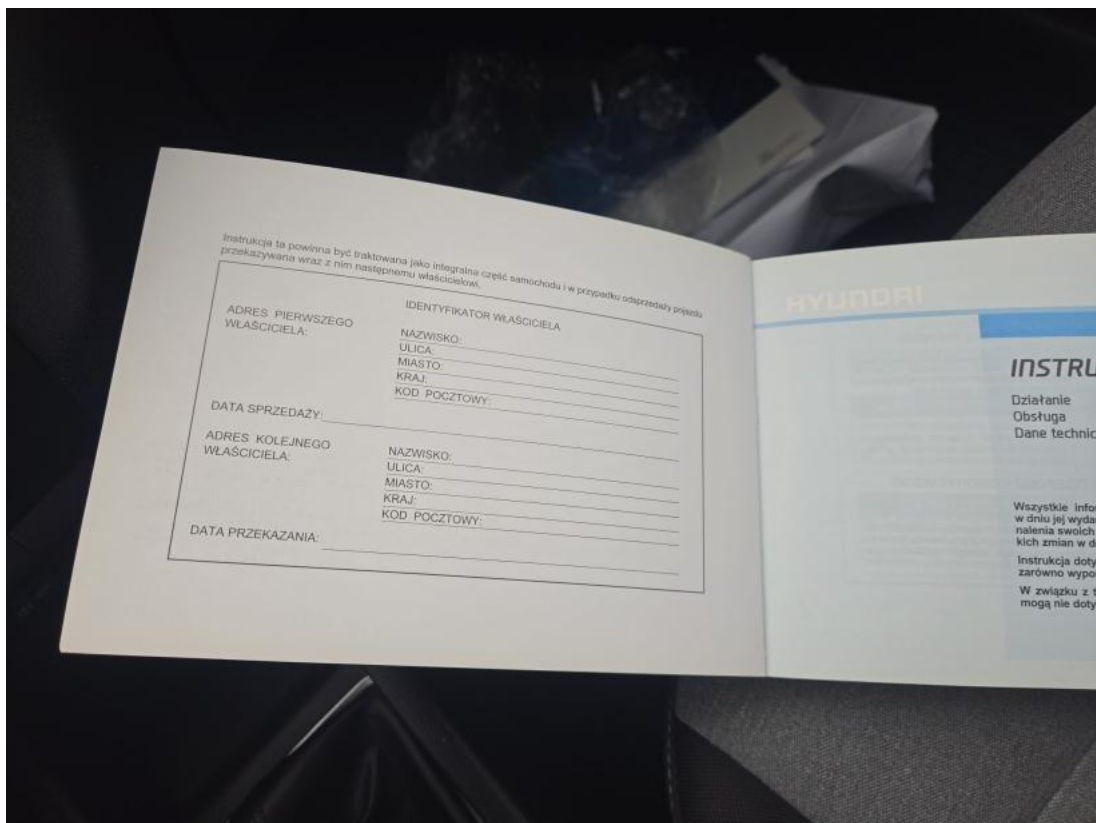

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

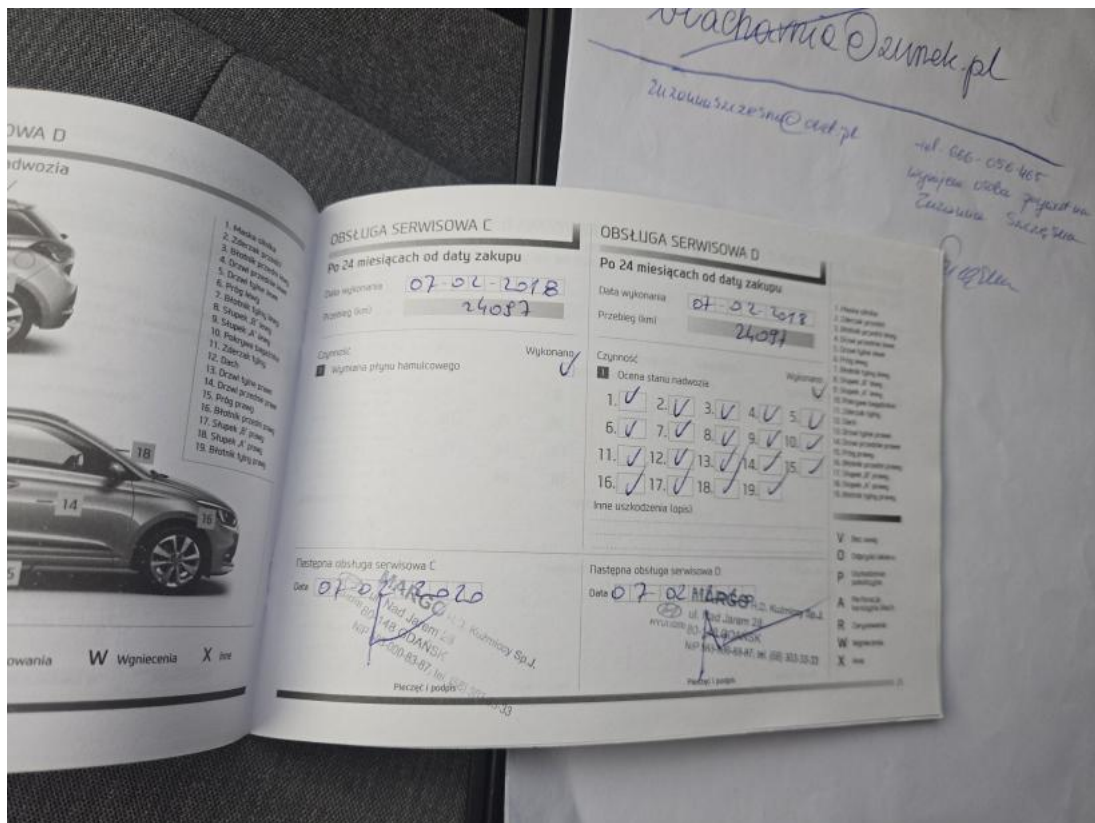

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Półka/roleta tylna() - Pęknięcie/rozerwanie 3