


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002254552
Besichtigt am:	29.12.2025 10:44
Berichts-Nr:	9746877
FIN:	WVGZZZCR8PD008003



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

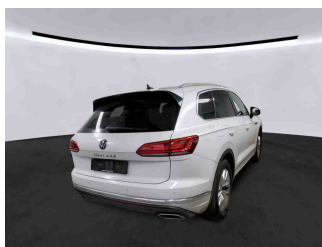

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	30.01.2023
Laufleistung:	75.200 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Raven-Grau / Raven-Grau/ Raven-Grau / Atacama-Beige Hell
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Esperance" 8,5 J x 19	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	ergoComfort-Sitze vorn
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Esperance 8,5 J x 19, Reifen 255/55 R 19
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktion	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Akustik-Paket Extra	Fahrzeugrückkauf
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Federung Standard
Ambientepaket	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbar inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, beheizbar
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Ganzjahresreifen 255/55 R 19
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Batterie 420A (75Ah)	Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschlossener Aufbau
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen in Edelholz "Eschemaser offenporig" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang DAB+	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Doppelton-Signalhorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Drehstromgenerator 160-250 A	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, 4-Zonen-Klimatisierung und Bedienelementen hinten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Komfortausstattung
eCall & bCall	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Einbauteile f.6 Zyl.Motor	Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 75 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Kühlergrill	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzer Radstand	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED-Rückleuchten	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Nachtsichtsystem
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Manuell betätigte Türen	Ohne Spurwechselassistent
Memory-Paket	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mit connect Paket 3	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne hinten	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Ohne zus. Dichtungen außen
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-Premium	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Premium"	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radabdeckung Mitte
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notbremsassistent "Front Assist"	Raucherausführung - herausnehmbarer Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn und hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anbausatz	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Reifendruck-Kontrollsystem
Ohne Batterieladegerät	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Feuerlöscher	Schlechtwetterlicht
Ohne Garagentoröffner	Schloß-Sperrsystem
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Head-Up Display	

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der
 Gepäckraumklappe
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und
 der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit
 Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 USB-C-Schnittstelle
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
 Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer
 Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Zuziehhilfe für Heckklappe

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	8,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
4	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
5	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
9	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
10	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren
11	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachhimmel	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	240,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	270,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	220,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	300,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR8PD008003

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.12.2025 10:36) Hinweis: Bremsbeläge hinten augenscheinlich nahe Verschleißgrenze.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

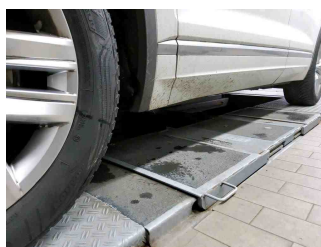


Seitenansicht - Schweller links

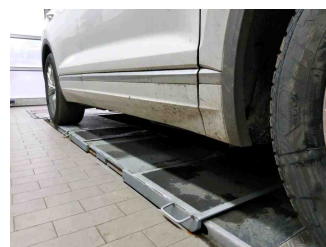


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

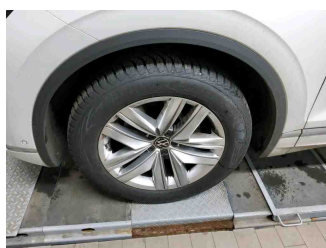


Räder - Rad montiert vorne
links

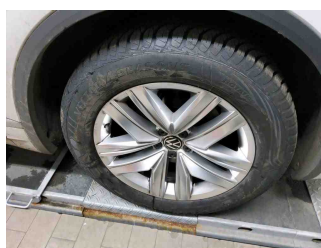


Räder - Rad montiert vorne
rechts

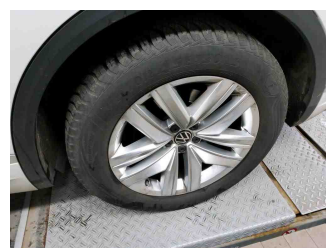


Räder - Rad montiert hinten
links

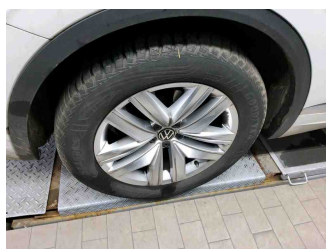


Räder - Rad montiert hinten
rechts

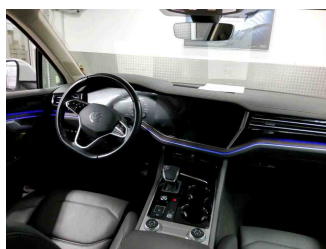

Innenraum - Mittelkonsole

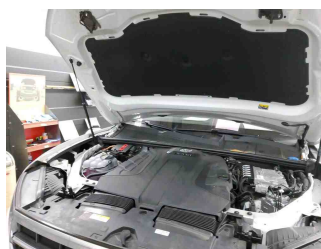


Fahrzeug - Motorraum offen

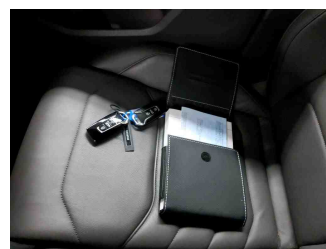


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

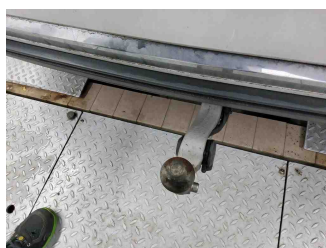


Equipment - Anhängerkupplung

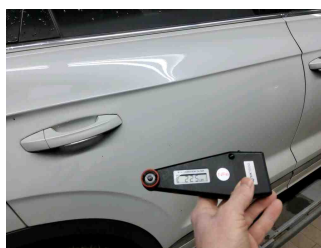


Lackstärke Tür hinten rechts

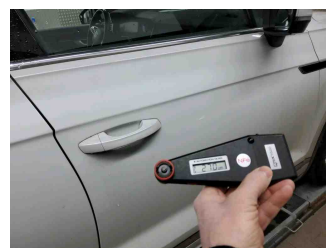


Lackstärke Tür vorne rechts

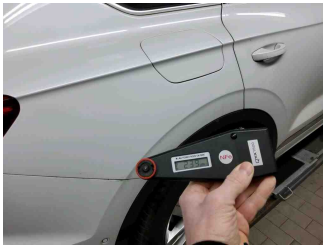


Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

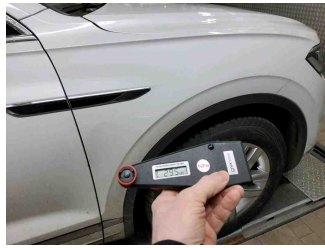


Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

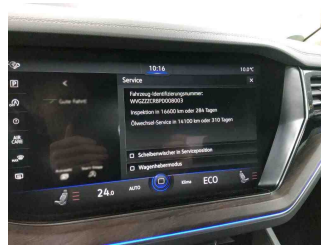


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

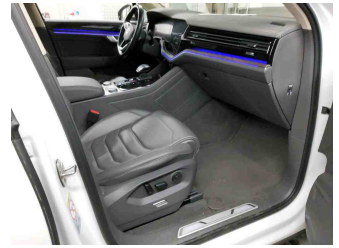

Innenraum - vorne

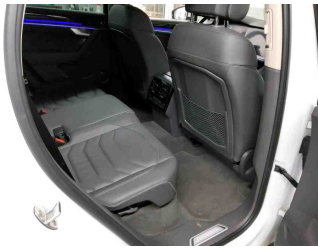

Innenraum - hinten

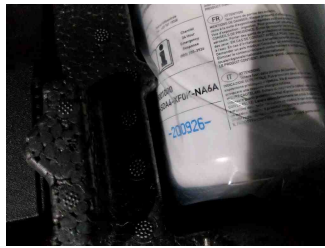

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar



Hinweis: Lackierung wurde vor Leasingbeginn durchgeführt. Restspuren Rep-Lackierung ersichtlich, Lackeinschlüsse, Lackübergang, Farbunterschied und Matte Stellen.

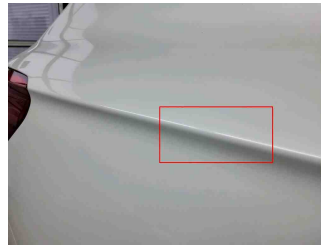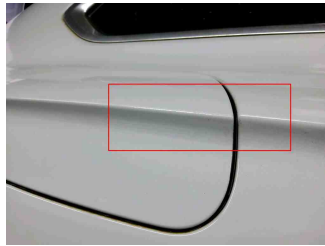


2 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar

Hinweis: Lackierung wurde vor Leasingbeginn durchgeführt. Restspuren Rep-Lackierung ersichtlich, Lackeinschlüsse, Lackübergang, Farbunterschied und Matte Stellen.

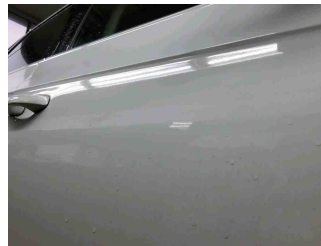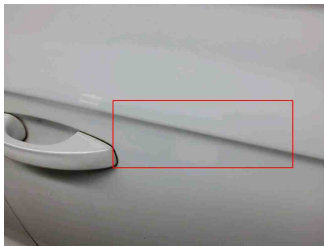


3 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

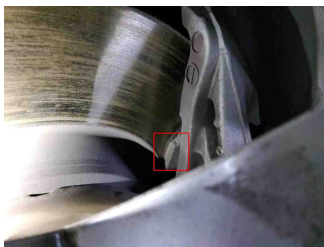



4 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar

Hinweis: Lackierung wurde vor Leasingbeginn durchgeführt. Restspuren Rep-Lackierung ersichtlich, Lackeinschlüsse, Lackübergang, Farbunterschied und Matte Stellen.

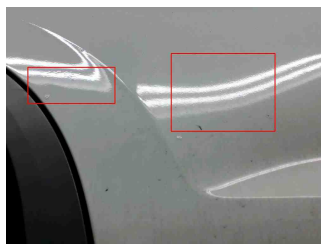


5 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

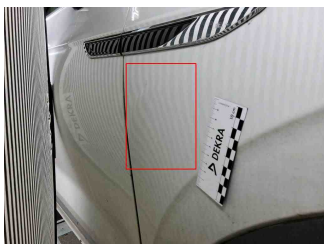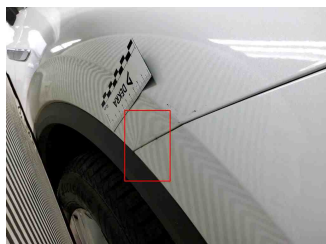

6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

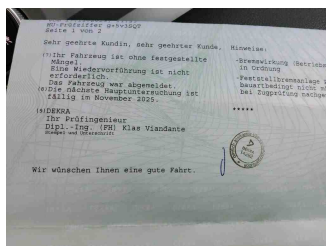


8 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair




9 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren

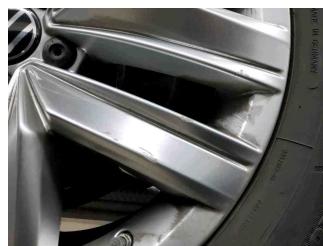

11 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

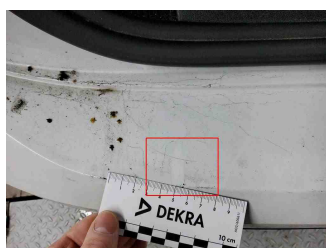

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachhimmel - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

