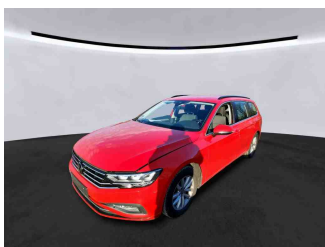
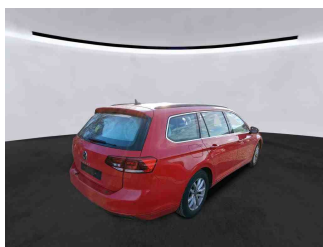


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002196304
Besichtigt am:	10.12.2025 14:28
Berichts-Nr:	9656160
FIN:	WVWZZZ3CZPE060240

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	21.06.2023
Laufleistung:	72.666 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Diebstahlwarnanlage	

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
 einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
 Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
 Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

 Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn

Normal-Lackierung

 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund

 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	3,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	3,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

Wagenheber vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Wagenheber	Fehlt	Ersetzen
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 8.003,80
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.192,05
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.071,89
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.940,20
5	Andere	Vollkaskoschaden		€ 12.725,29
Summe (ohne MwSt.):				€ 27.933,23

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	216,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	202,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	245,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	208,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE060240

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

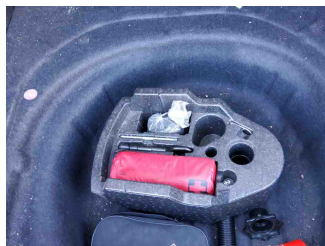

Equipment - Bordwerkzeug

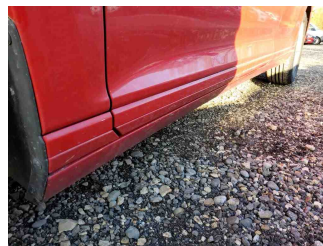


Seitenansicht - Schweller links

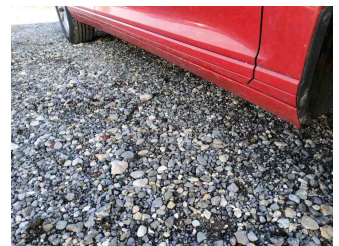


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

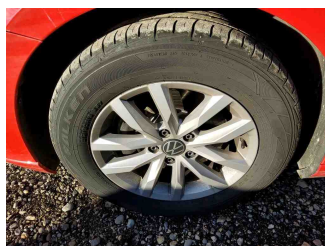


Räder - Rad montiert vorne
links

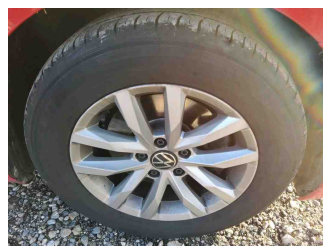


Räder - Rad montiert vorne
rechts

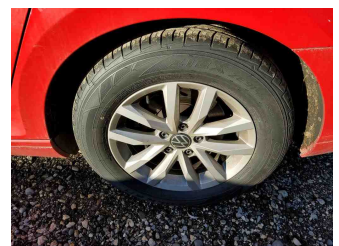

Räder - Rad montiert hinten
links

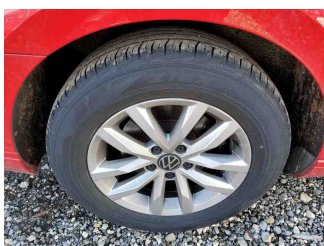


Räder - Rad montiert hinten
rechts

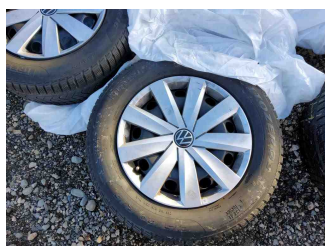


Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2

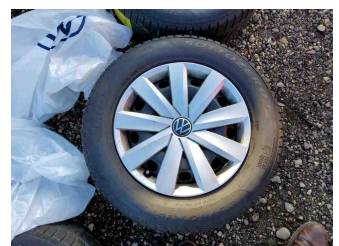


Räder - Rad beiliegend #3

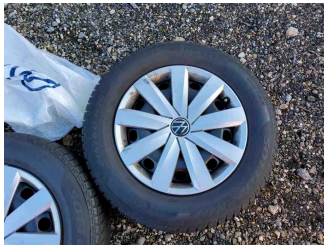


Räder - Rad beiliegend #4

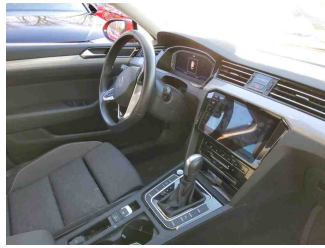


Innenraum - Mittelkonsole

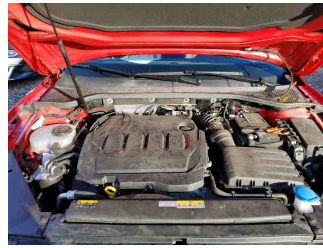


Fahrzeug - Motorraum offen

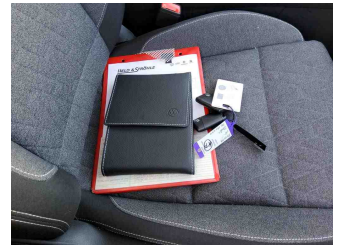
Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

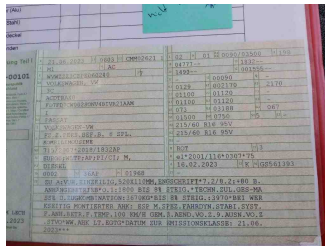


Fahrzeug - abgegebene ZB1

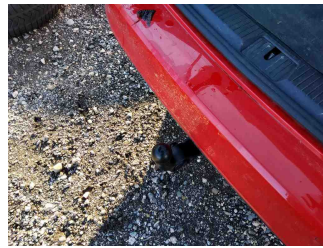

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links

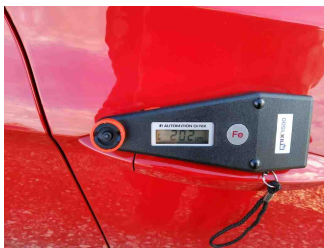


Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links

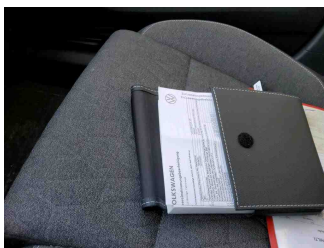
Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne





Innenraum - hinten


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

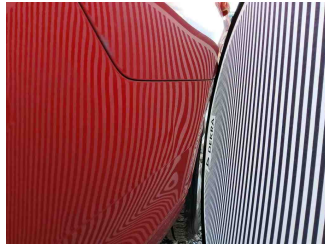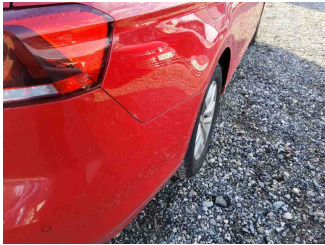

2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar

2x Winterreifen unterhalb 4mm Profiltiefe




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken


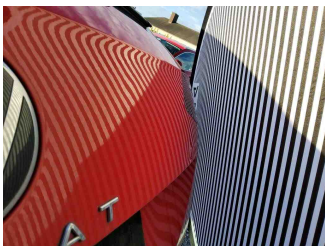


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

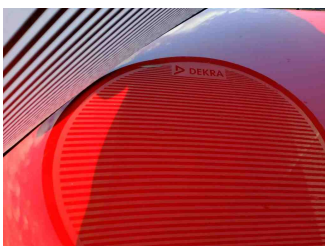


2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

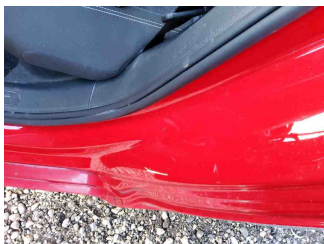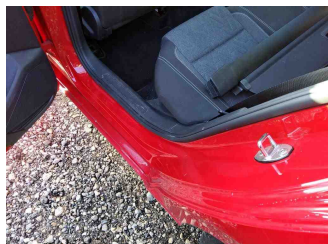


FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

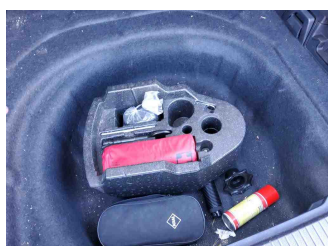

2 - Wagenheber - Fehlt - Ersetzen

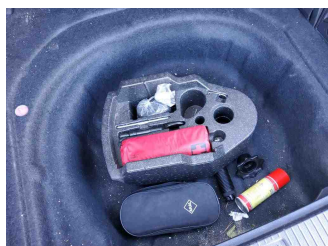

3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

