

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216802/10/25-11401	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77603/25/10/09	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8ES1N8026370
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD061YS
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	199 745 km
Data 1. rej./rok prod.	07-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	24-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Reflektory przednie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 16 91V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oświetlenie bagażnika boczne R	pęknięcie	WY	0.1
2	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.8
3	Okładzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie, wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk	NA	0.3
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
10	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
11	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
15	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
16	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
17	Zbiornik wyrównawczy	niski poziom płynu		
18	Nakładka błotnika tylnego góra L	zarysowanie		
19	Nakładka błotnika tylnego góra R	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
22	Dywaniki podłogi komplet	przytupienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

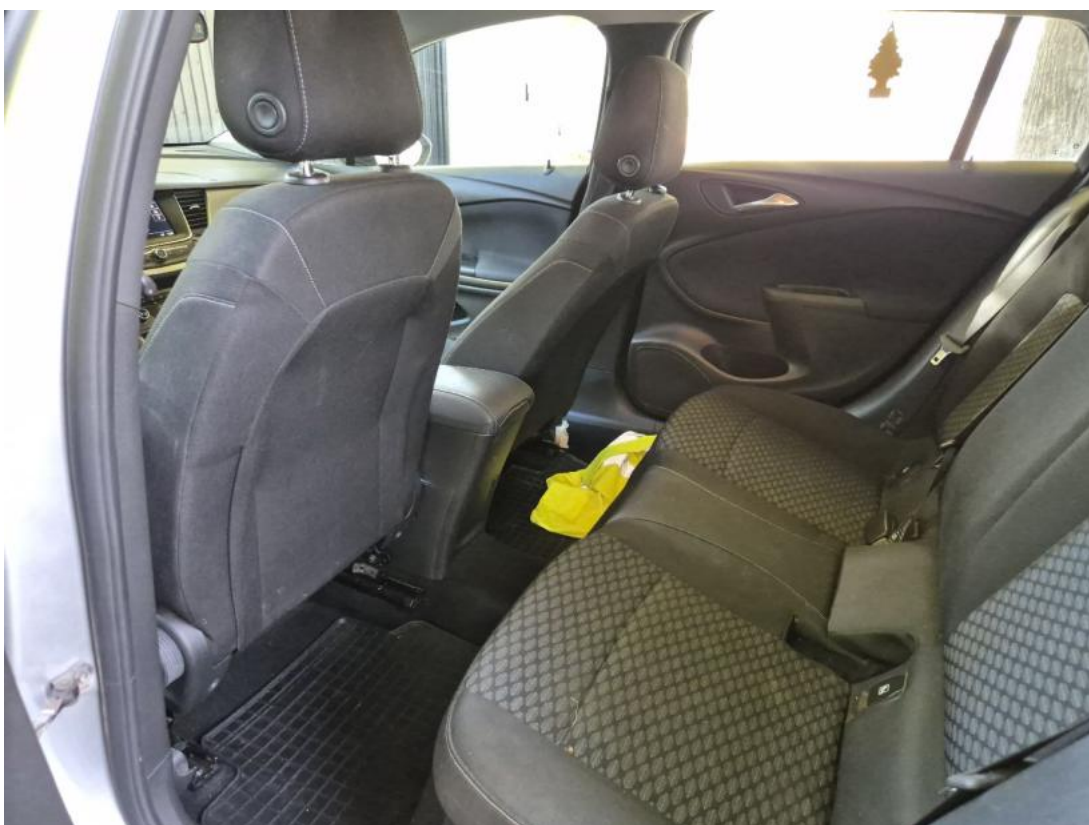

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1

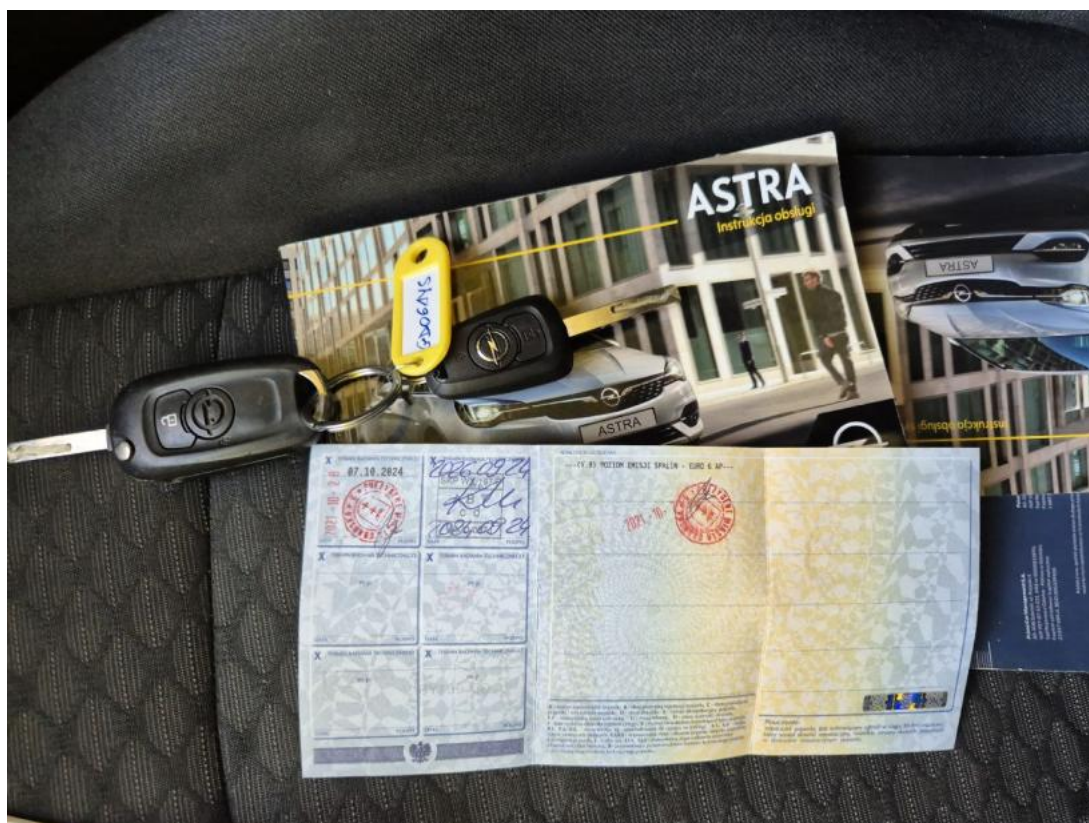

Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

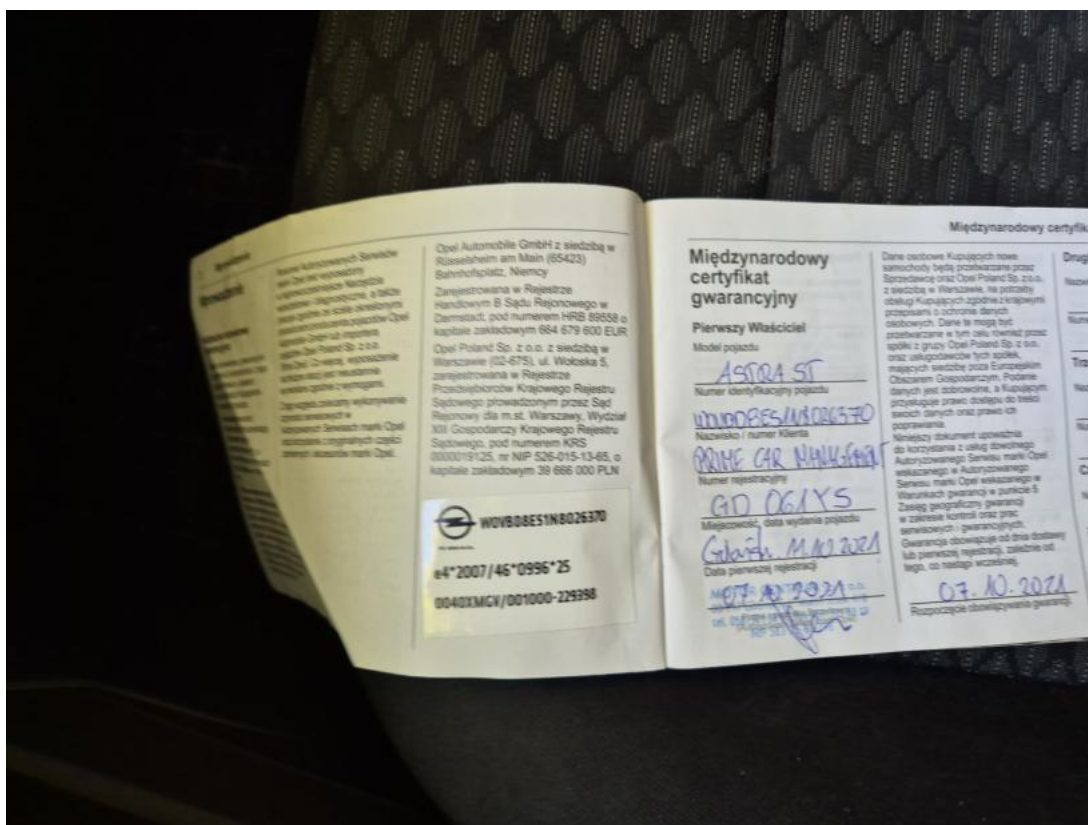

Fot. 11


Książka serwisowa – dane



Fot. 12

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

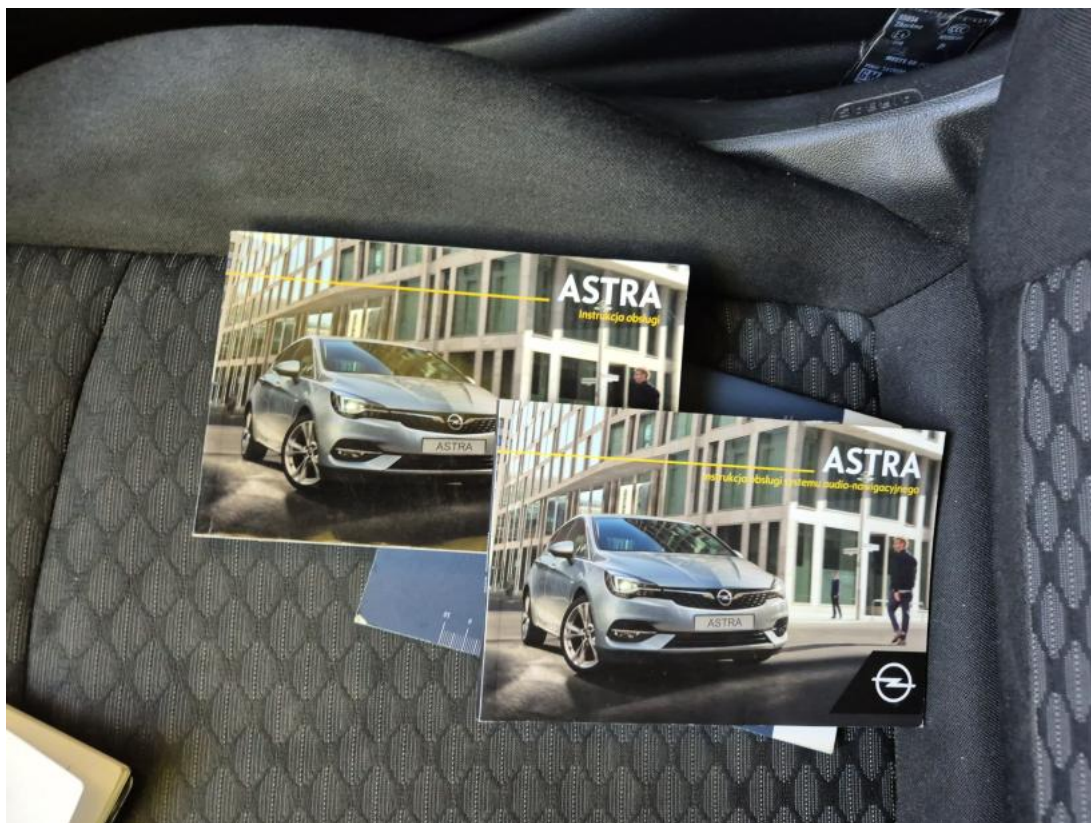


Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

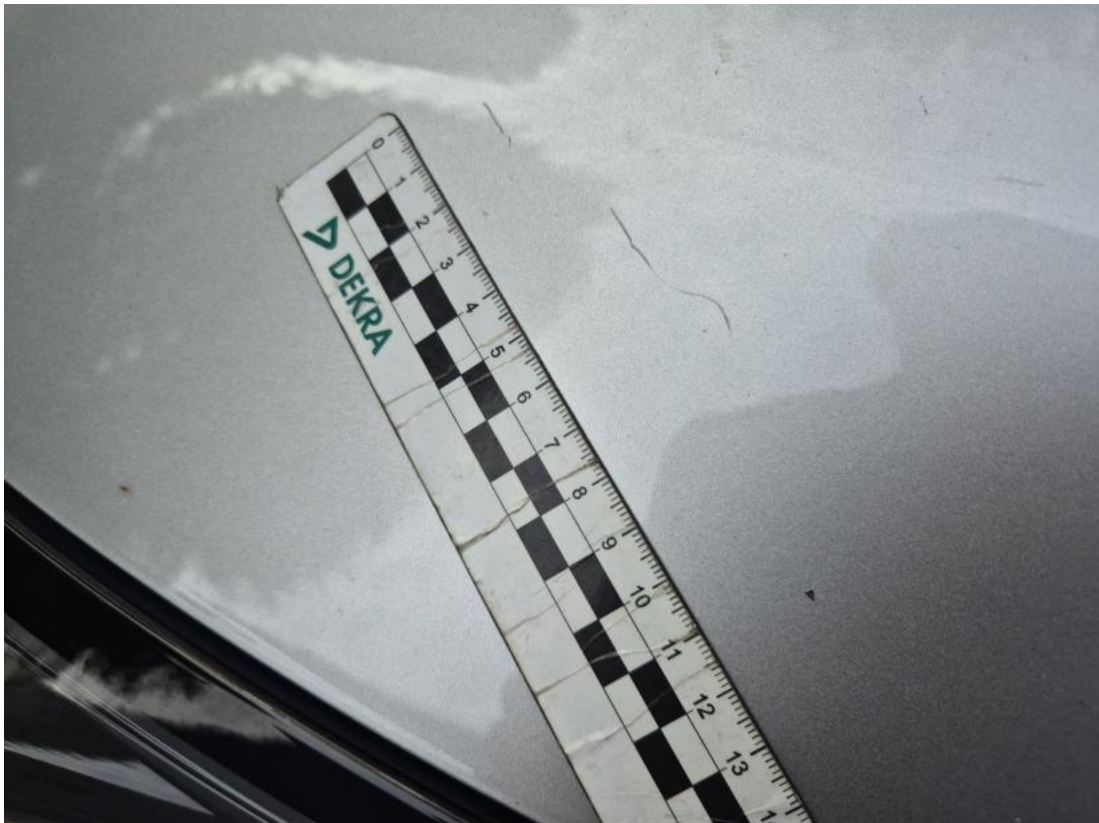

Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Podsufitka - Inne 1



Fot. 66

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina podłogi - Inne 2



Fot. 72

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1