



WF0JXXGAHJHA78488

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	228.903 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Fiesta	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	WF0JXXGAHJHA78488	Leistung / Hubraum	63 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	28.08.2017	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Nicht Nachweisbar) - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - beschädigt - Wertminderung
3	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - Wertminderung
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden - Brandloch - Wertminderung
6	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - Wertminderung
7	Karosserie	Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich
8	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - Smart Repair
9	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Tür vorn rechts	Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Wertminderung
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Wertminderung
14	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Wertminderung
15	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
16	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
17	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern
18	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Kann nicht abgelesen werden) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile



Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Unterlagen - Bordbuchmappe
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten
Interieur - Hutablage
Rad/Reifen - Ersatzrad
Ausrüstung - Bordwerkzeug

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Hagelschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R15 88T	unterschiedliche Hersteller	Winterreifen	5mm - 6mm	i.O.	
2	195/60 R15 88T	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 94V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 94V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Ausstattungsliste und Reparaturrechnungen vorliegen.

Wartung konnte nicht abgefragt werden.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Fiesta	Laufleistung (abgelesen)	228.903 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXGAHJHA78488	Erstzulassung	28.08.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	125 µm
2	Heckklappe/-tür	110 µm
3	Kotflügel links	95 µm
4	Kotflügel rechts	107 µm
5	Motorhaube	109 µm
6	Seitenwand links	119 µm
7	Seitenwand rechts	122 µm
8	Tür hinten links	126 µm
9	Tür hinten rechts	117 µm
10	Tür vorne links	171 µm
11	Tür vorne rechts	120 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

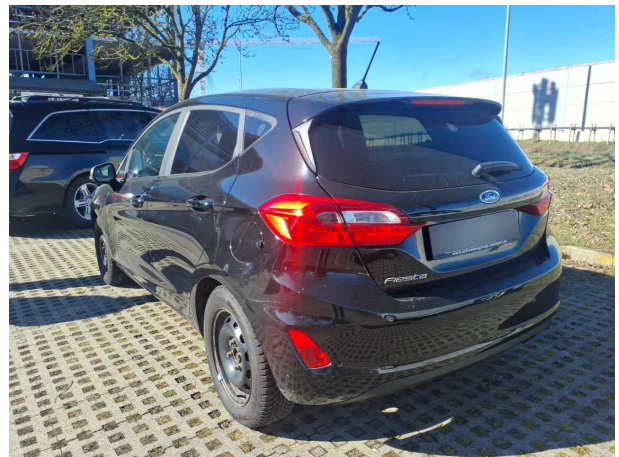


Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Mittelkonsole



Abbildung 10: Mittelkonsole



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: FIN

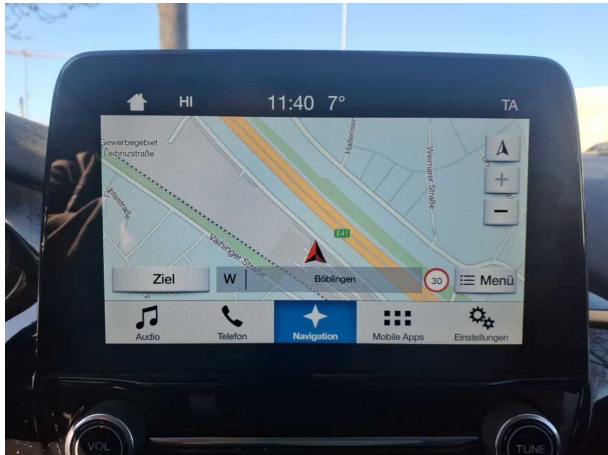


Abbildung 13: Navigation



Abbildung 14: Entertainment

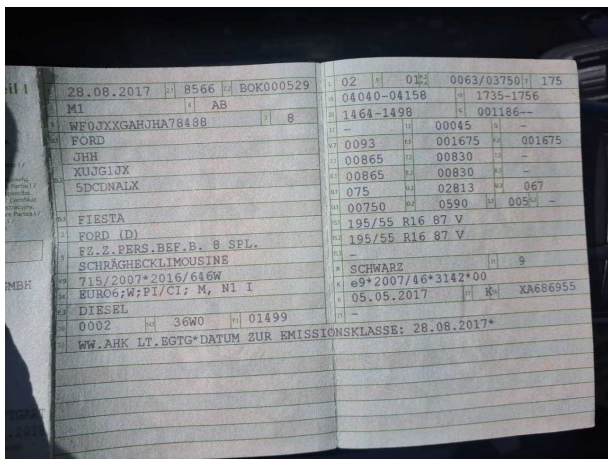


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

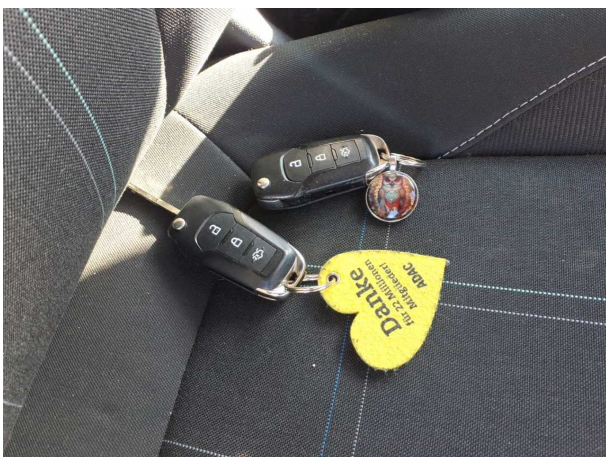


Abbildung 29: Sonstiges

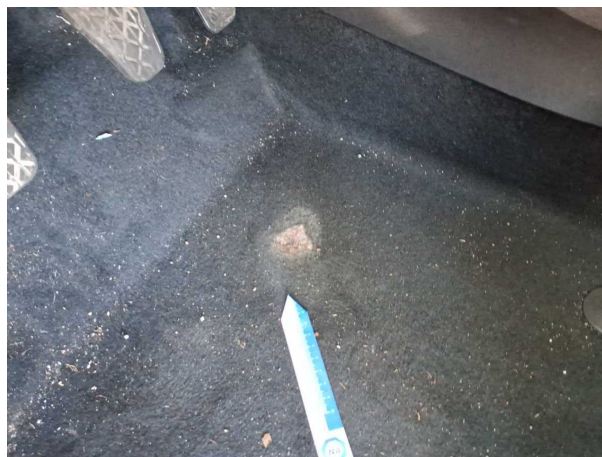


Abbildung 30: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - Wertminderung

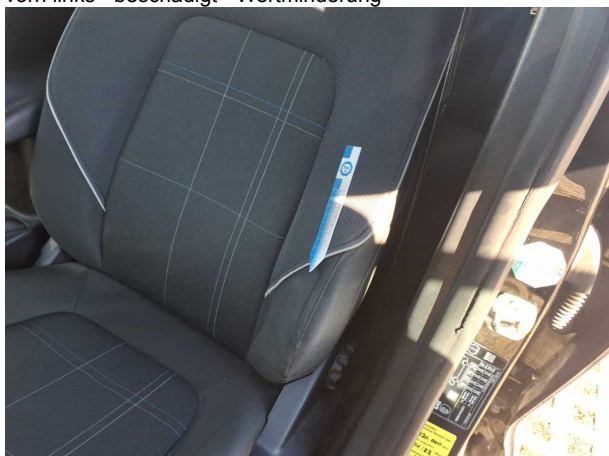


Beschädigung #3: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung

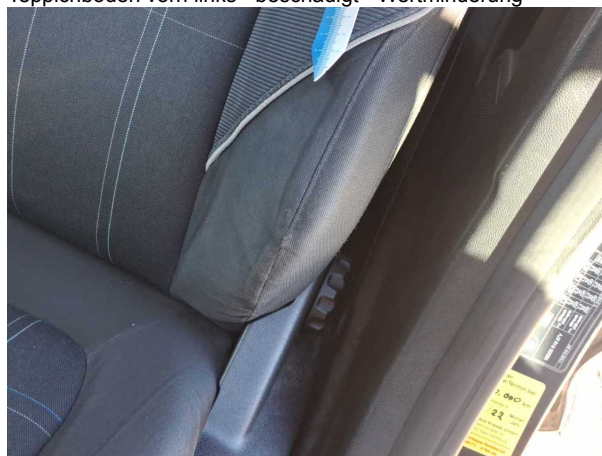


Beschädigung #3: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung

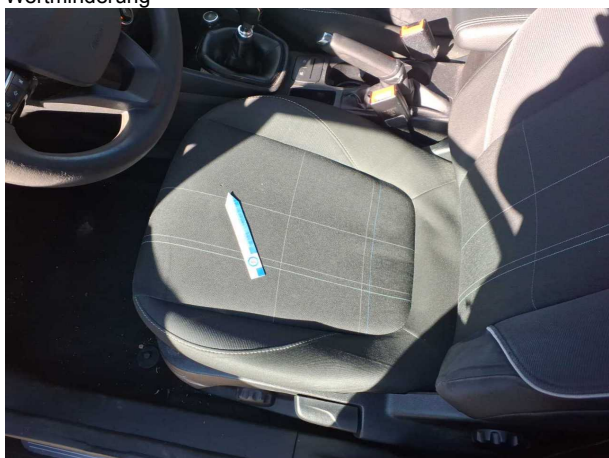

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - Wertminderung

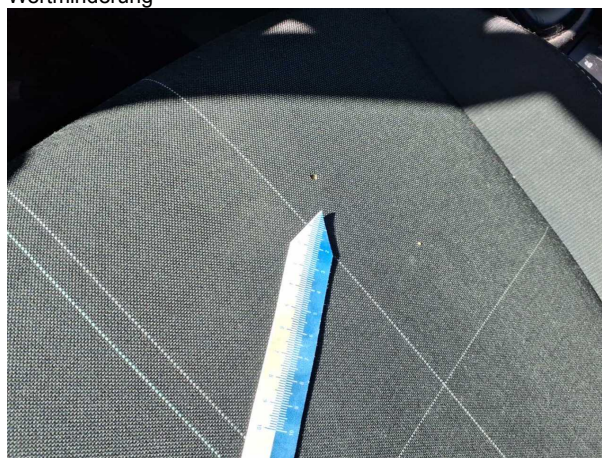

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - Wertminderung

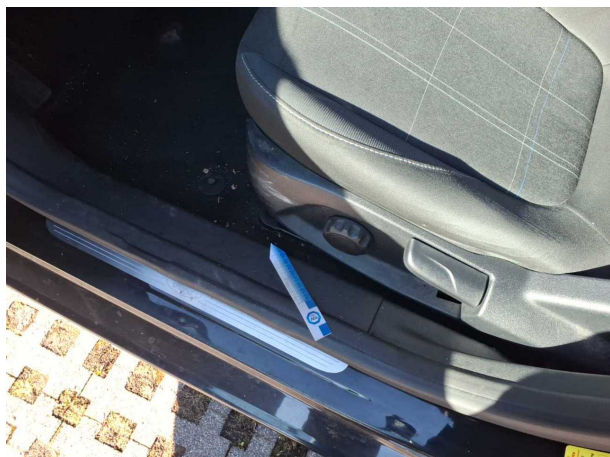


Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - Wertminderung




Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - Wertminderung



Beschädigung #6: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Wertminderung

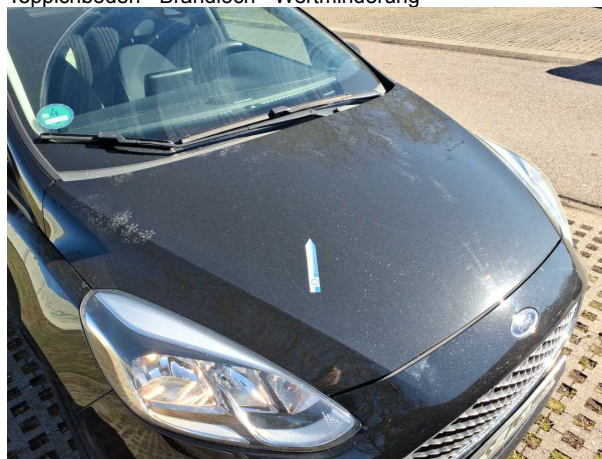


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

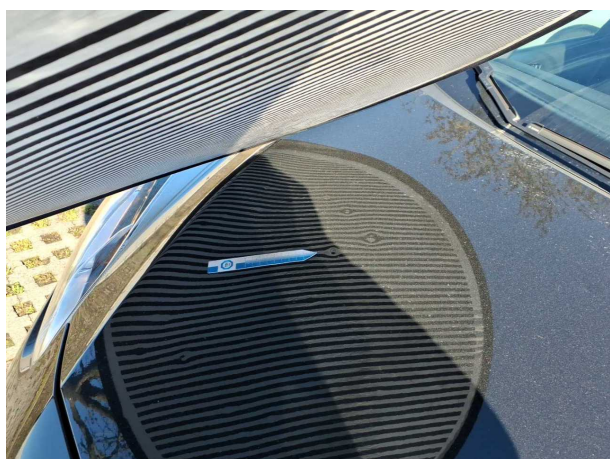

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

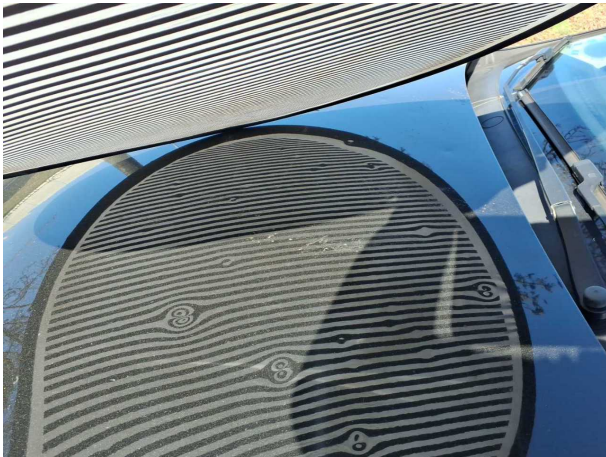


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

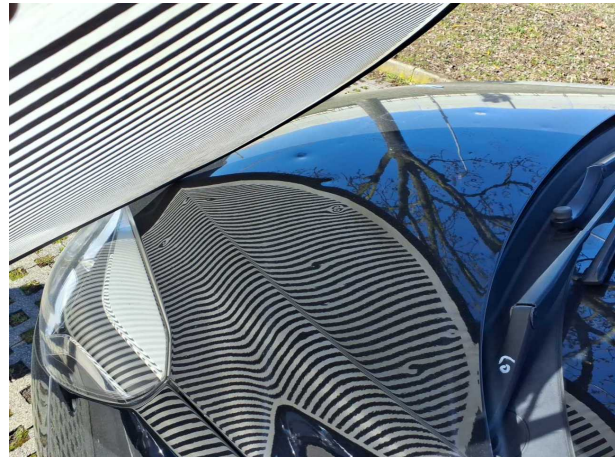


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

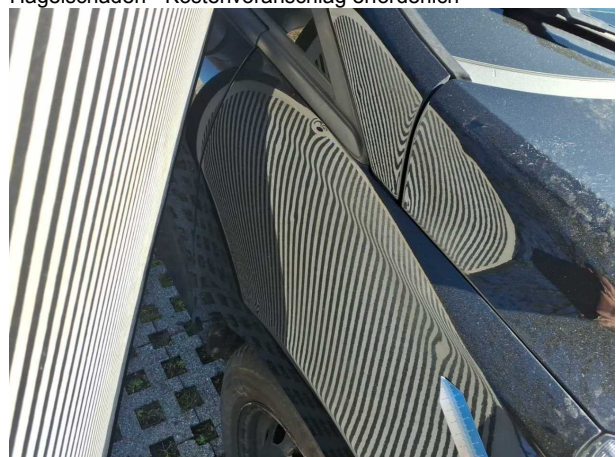

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

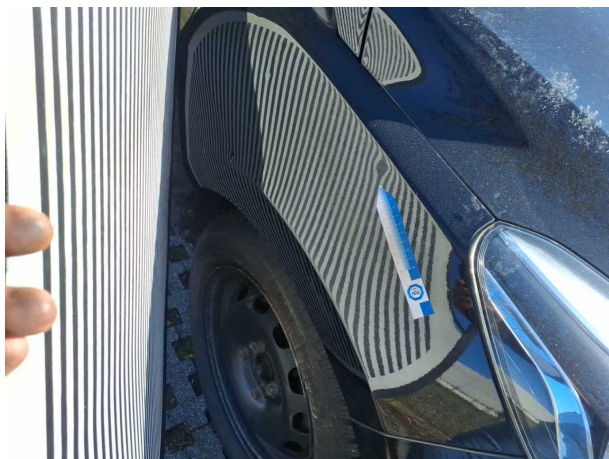

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

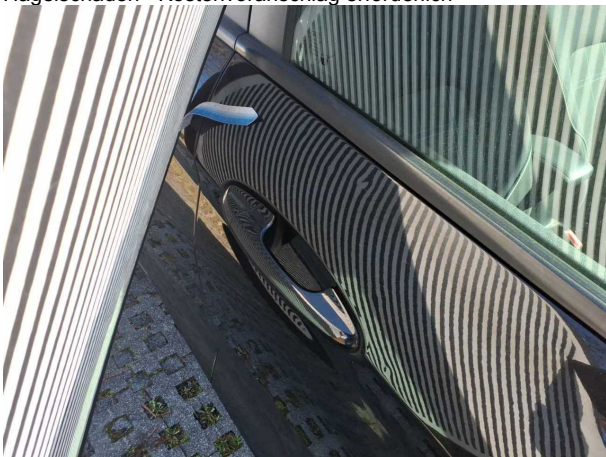


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

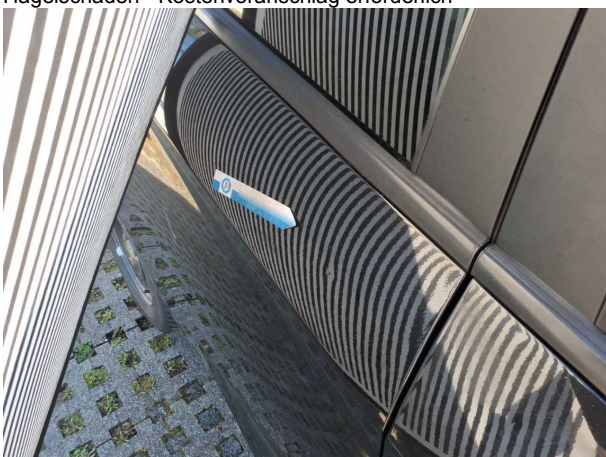

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

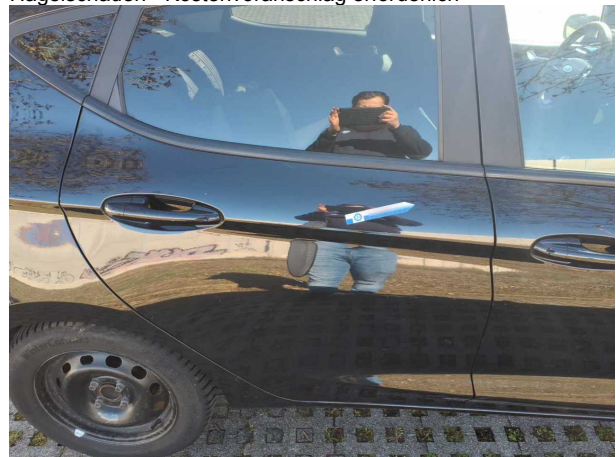

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

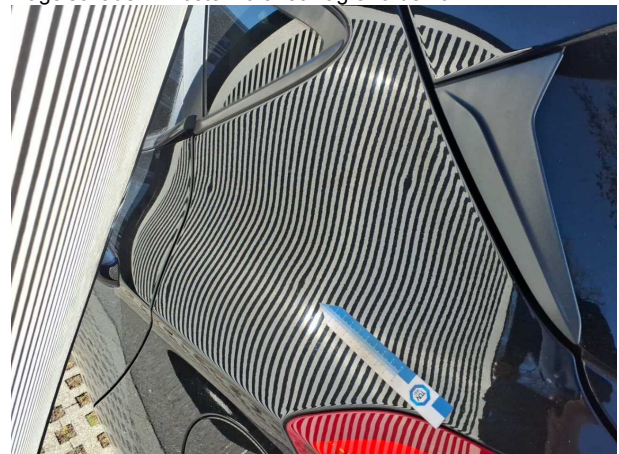

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

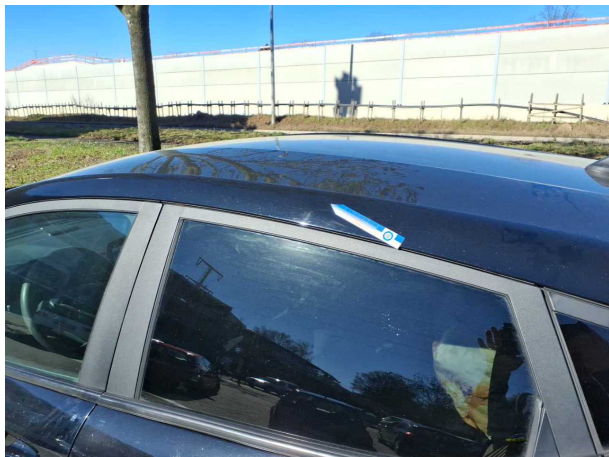


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

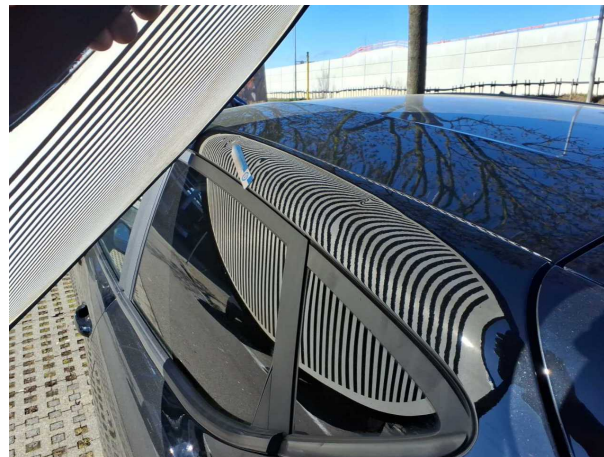


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

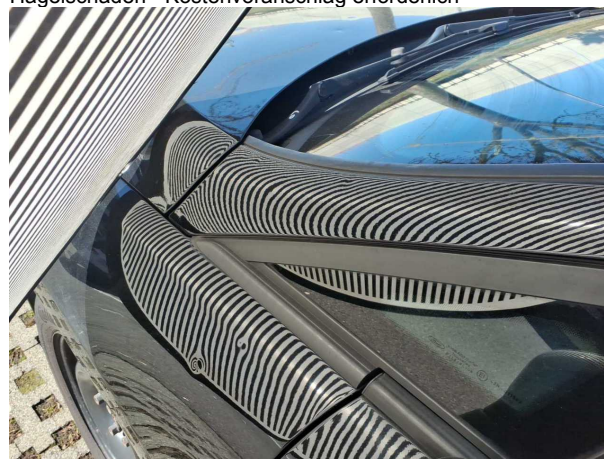

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

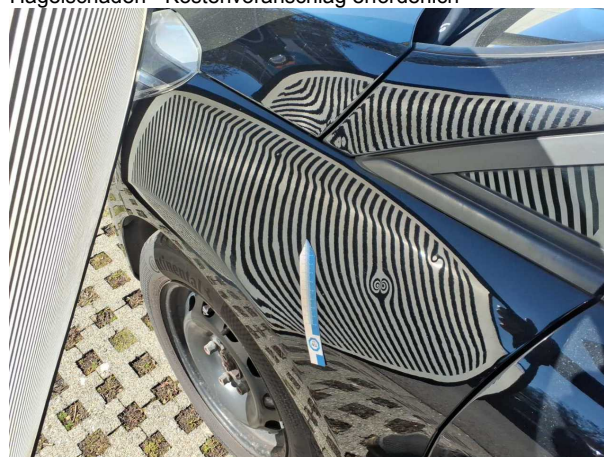


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

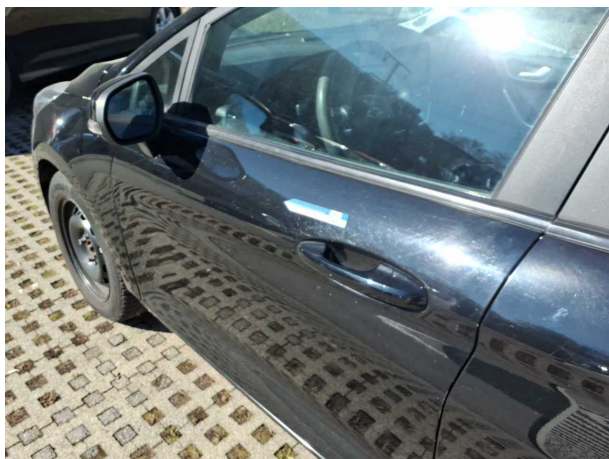


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

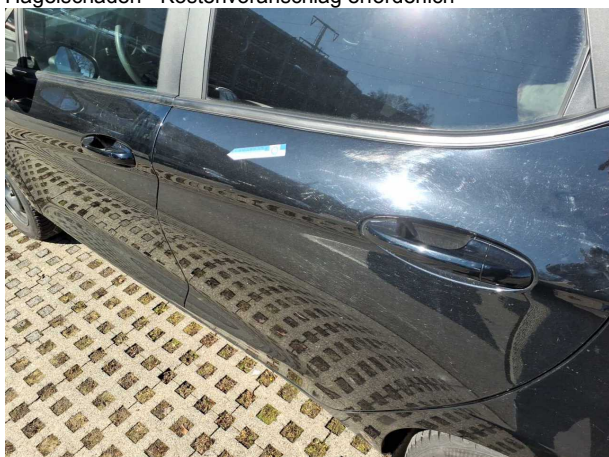


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

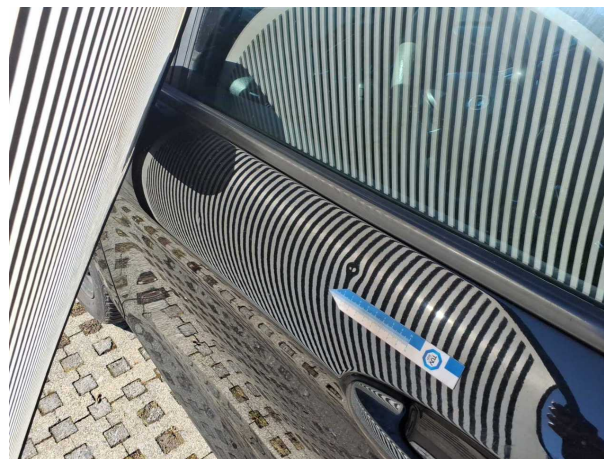


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

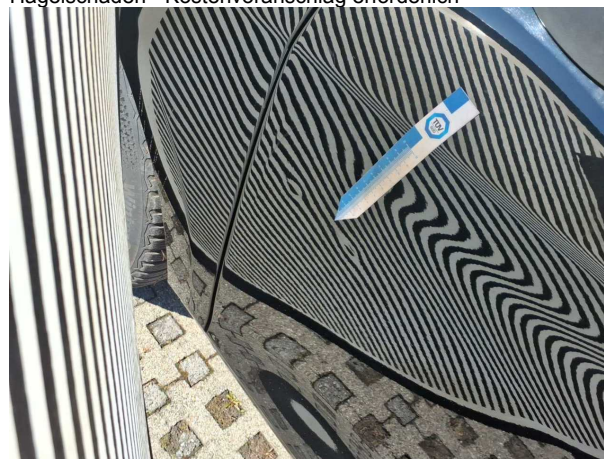


Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

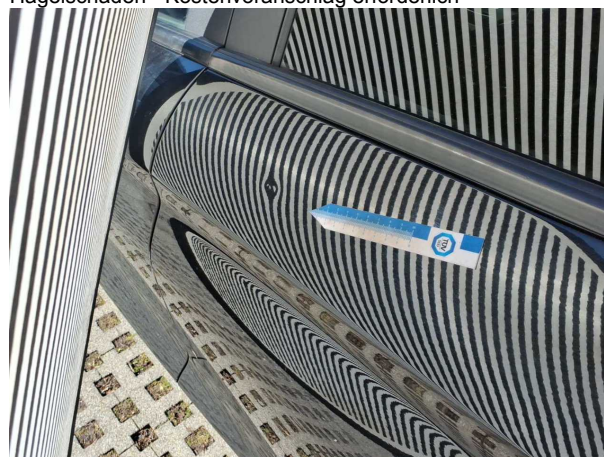

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

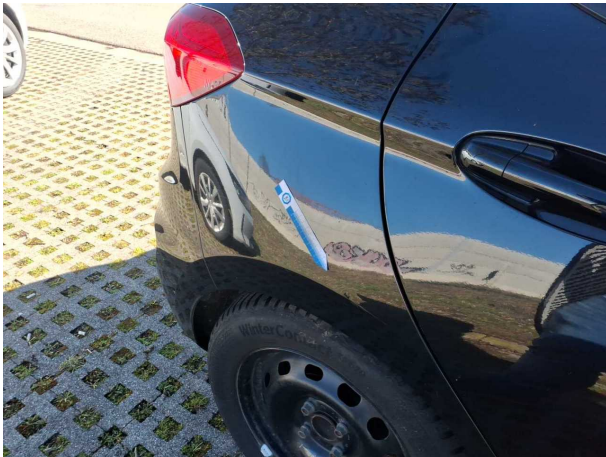

Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

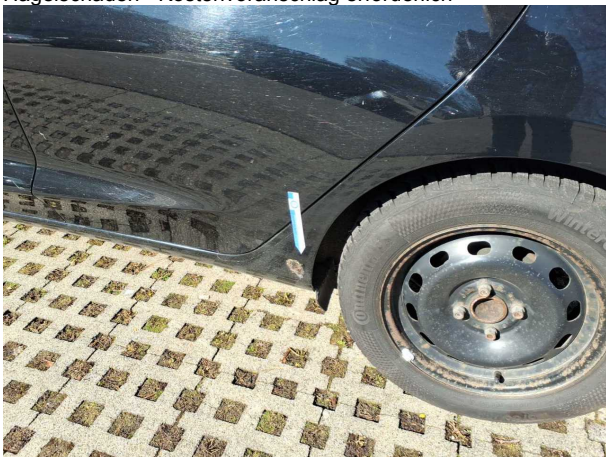


Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Ca 300 Dellen) - Hagelschaden - Kostenvoranschlag erforderlich

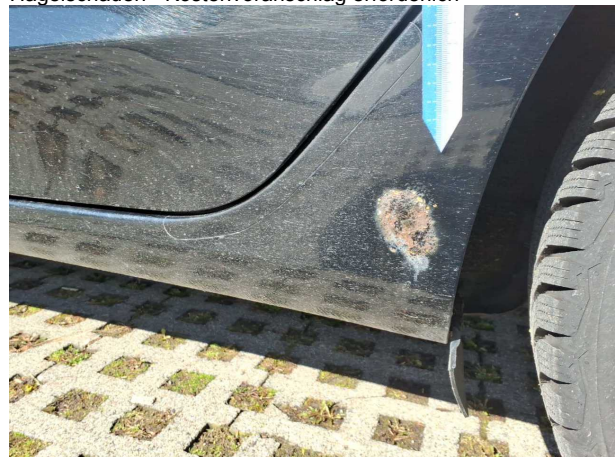


Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

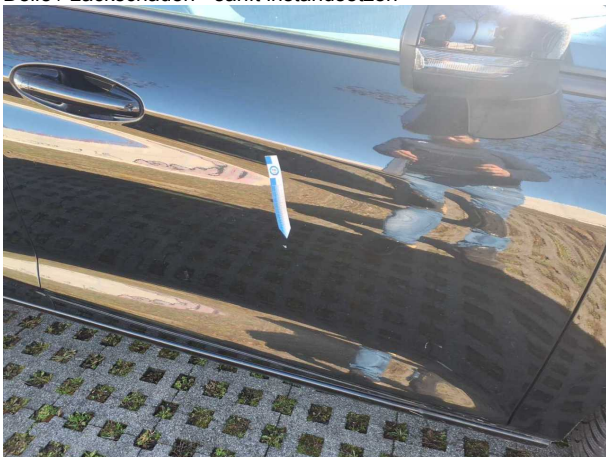


Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

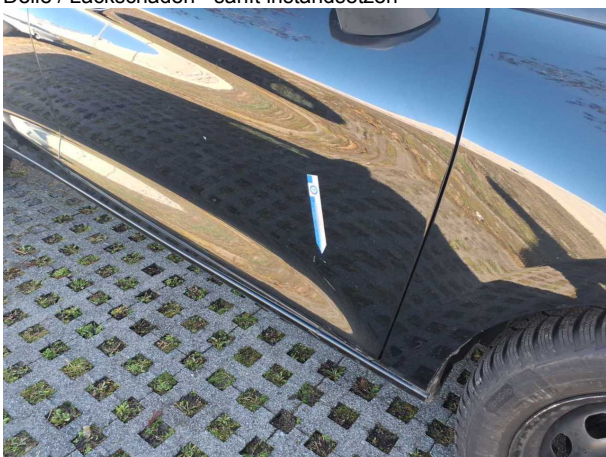


Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

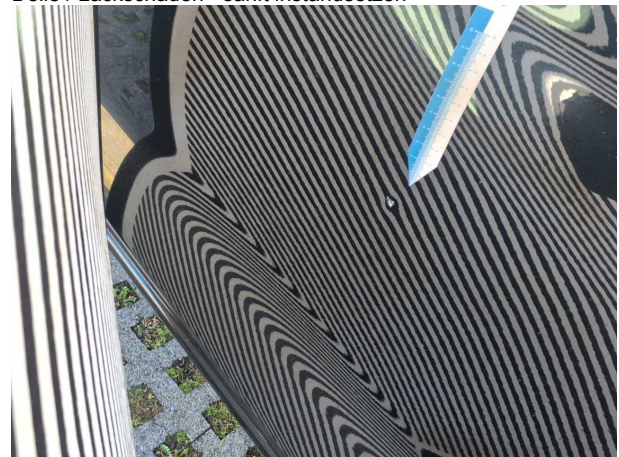


Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

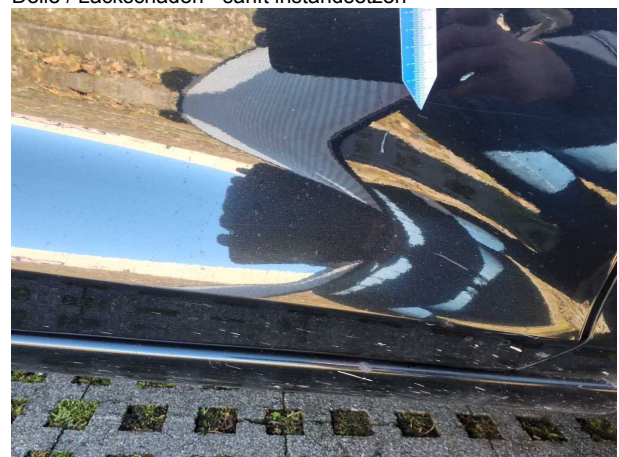

Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Auslegen/Polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Wertminderung

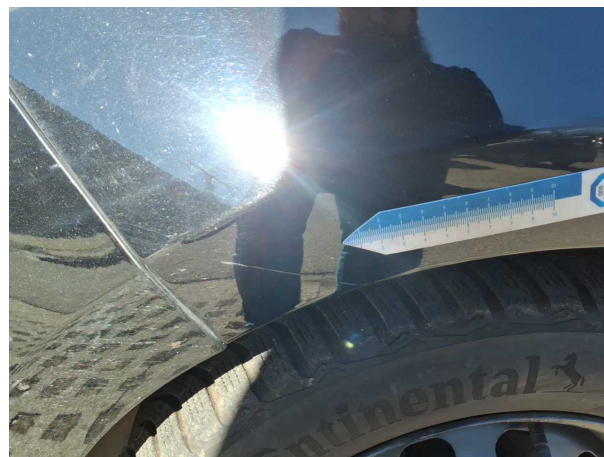


Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung

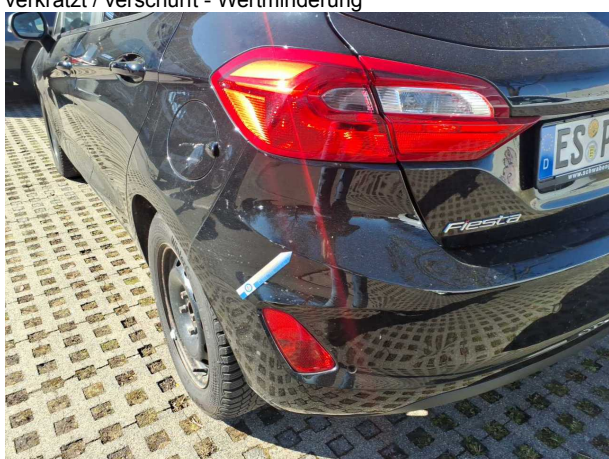


Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung

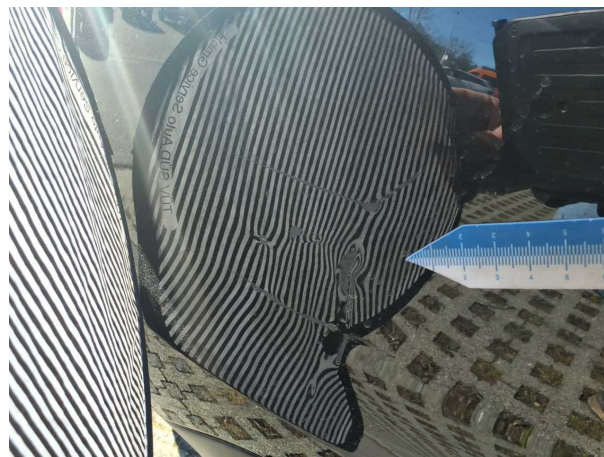

Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung

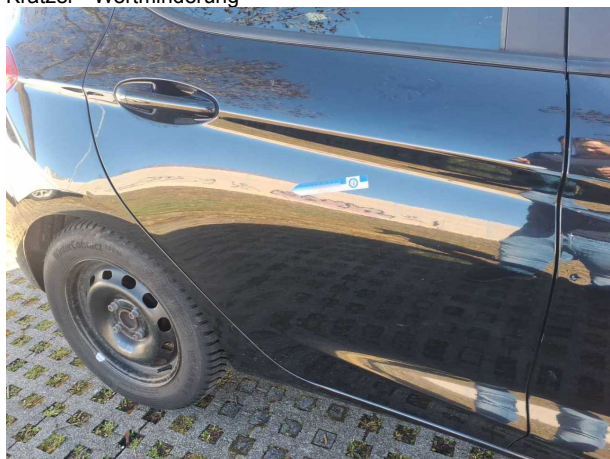


Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren

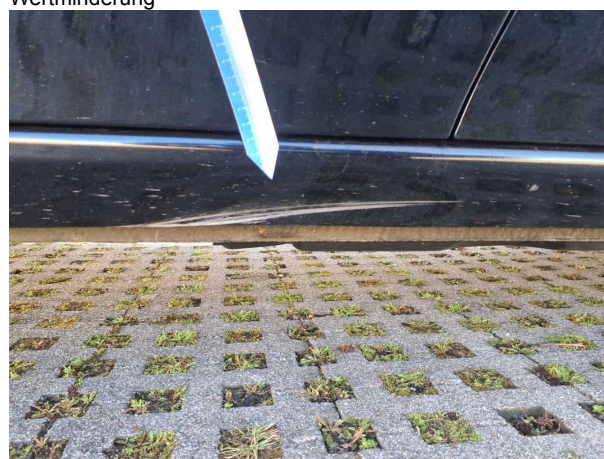

Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren

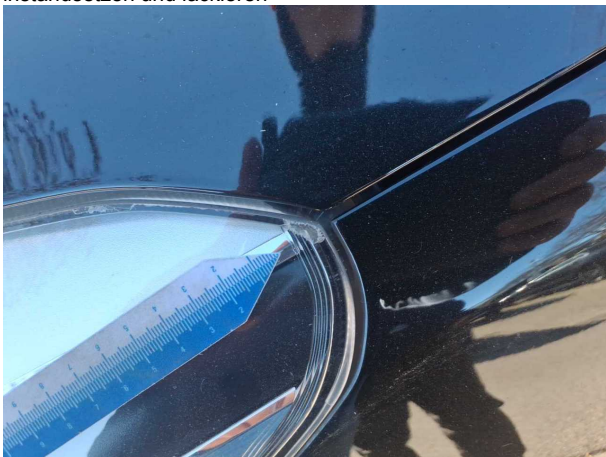

Beschädigung #16: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #17: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern