

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218388/3/26-11401	Data raportu	02-03-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15900/26/02/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EP2M1022465
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI 4x4 Business...
Numer rejestracyjny	WD8562P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	114 658 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	25-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	grafitowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18, wieloramienne, z ogumieniem 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotel pasażera AGR, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z tylnymi kieszeniami, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kamera cofania cyfrowa, Kanapa tylna z podłokietnikiem, składana na płasko, dzielona 40:20:40, oparcie składane jednym ruchem, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu, Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Pakiet Asystent Kierowcy 2, Pakiet Foteli 8, Przygotowanie pod koło zapasowe, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka perforowana Siena, skóra naturalna łączona ze sztuczną skórą, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500
2	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka cylindra zamka L	brak	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
7	Łotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		
10	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

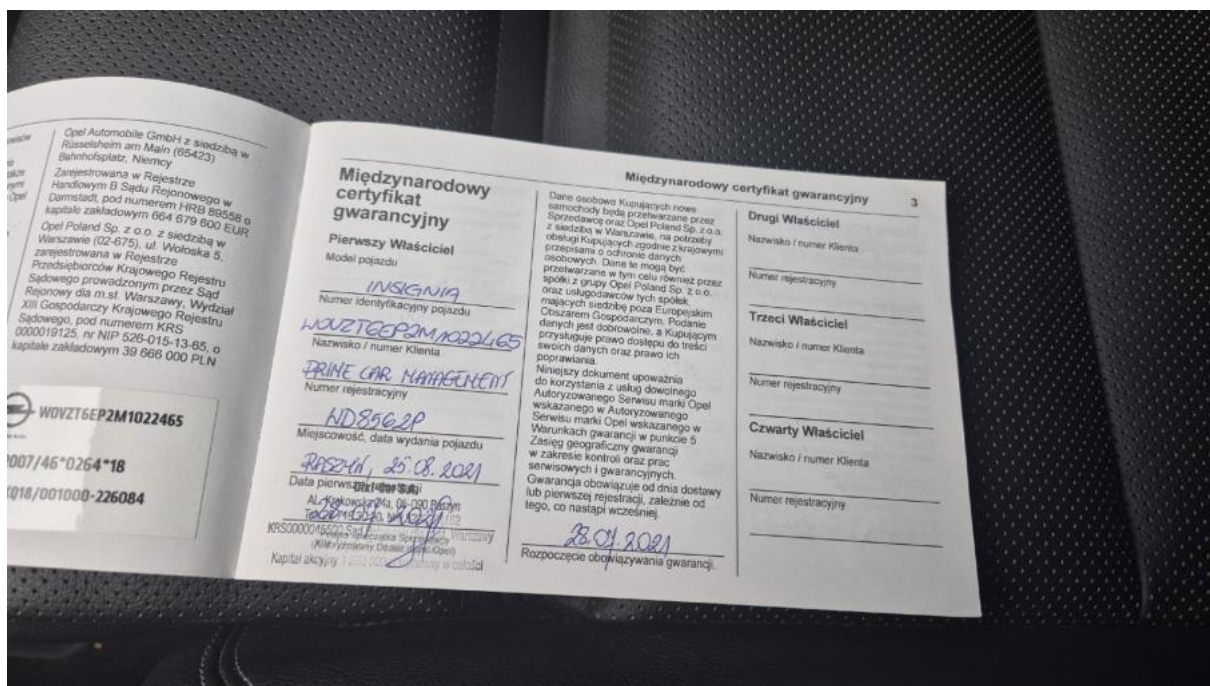

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

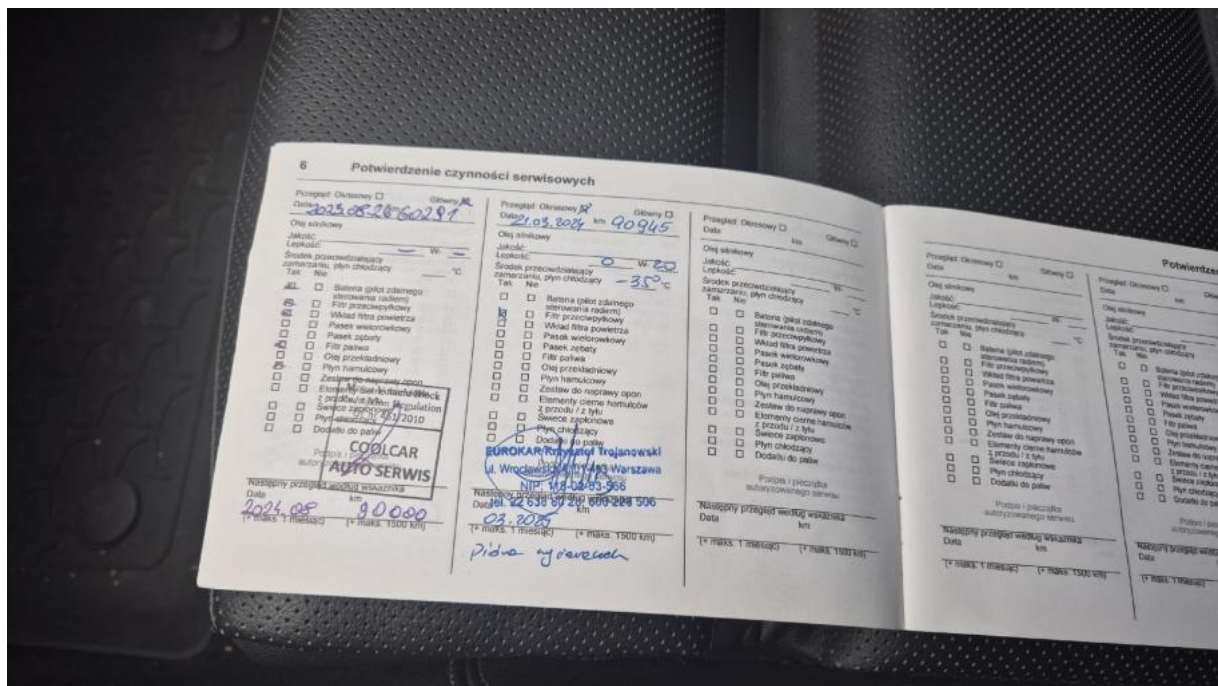

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1