

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218466/3/26-11401	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15460/26/02/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L6WZU1AH9613892
Marka, model	OPEL Combo Van 1.3 CDTI E...
Typ, wersja	Combo Van 1.3 CDTI L2H1
Numer rejestracyjny	KR5Y627
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1248 ccm/70 kW
Stan licznika	154 598 km
Data 1. rej./rok prod.	26-04-2017/2017
Data nast. bad. techn.	05-06-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Instalacja radiowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Przegroda kabiny pełna bez okna, Schowki w przednich drzwiach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Pakiet Combo Van, Bagażnik dachowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, COMMERCIO PRO	195/60 16 9997H	7,0 mm
	lewe	SAILUN, COMMERCIO PRO	195/60 16 9997H	7,0 mm
tylna	prawe	SAILUN, COMMERCIO PRO	195/60 16 9997H	7,0 mm
	lewe	SAILUN, COMMERCIO PRO	195/60 16 9997H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	2.5
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	połamana(y)	WY	0.3
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Błotnik tylny kpl. L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny, część dolna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
8	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
12	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	zarysowanie		
13	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Tabliczka znamionowa



Fot. 14

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica z lewej strony



Fot. 22
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Reflektor P() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

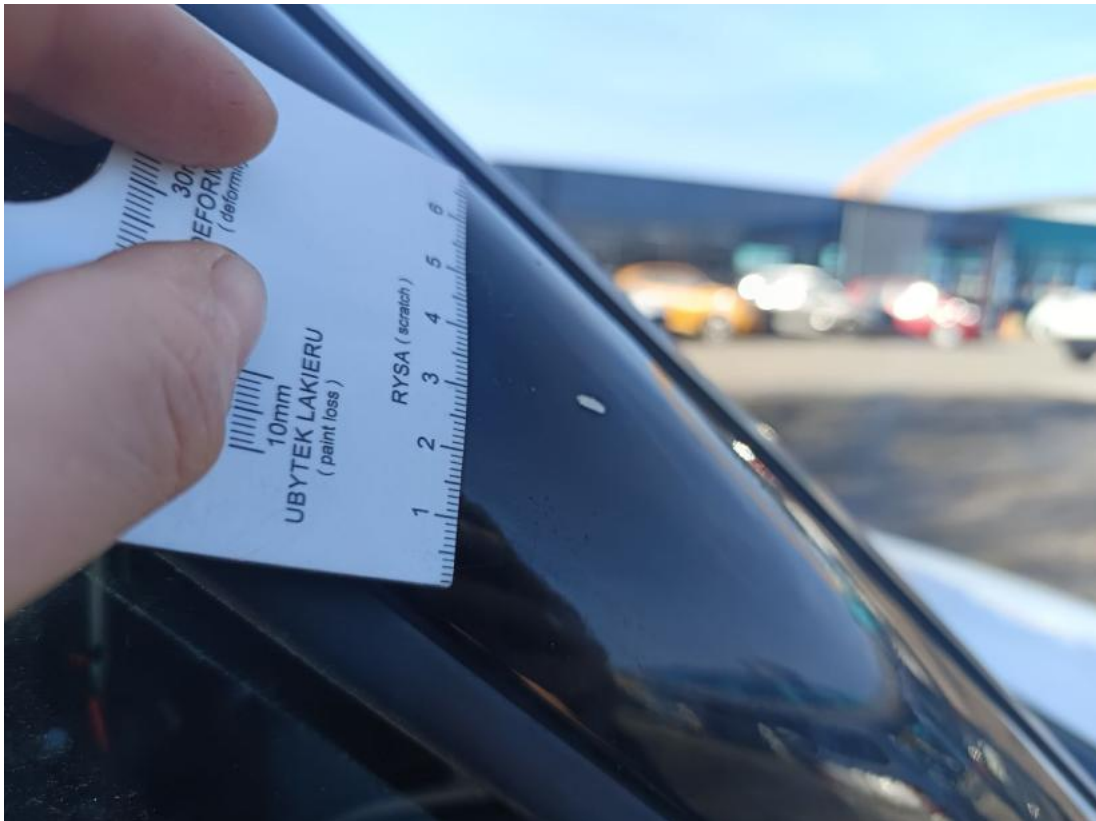

Fot. 45

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2