

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218467/3/26-11401	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PCM(DZS)/GDA/15459/26/02/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L6WZR1BH9613907
Marka, model	OPEL Combo Van 1.6 CDTI E...
Typ, wersja	Combo Van 1.6 CDTI L2H1
Numer rejestracyjny	KR3Y402
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/77 kW
Stan licznika	118 155 km
Data 1. rej./rok prod.	18-04-2017/2017
Data nast. bad. techn.	01-04-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Instalacja radiowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Przegroda kabiny pełna bez okna, Schowki w przednich drzwiach, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Pakiet Combo Van, Bagażnik dachowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY 4S2	205/60 16 96H	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY 4S2	205/60 16 96H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY 4S2	205/60 16 96H	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY 4S2	205/60 16 96H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	1
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
5	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, rysa/odprysk	NA	0.5
6	Rama drzwi, przód R	ślady korozji	NA	0.5
7	Błotnik tylny kpl. L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Błotnik tylny kpl. R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
11	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
13	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		

15	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
----	------------------------------------	------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

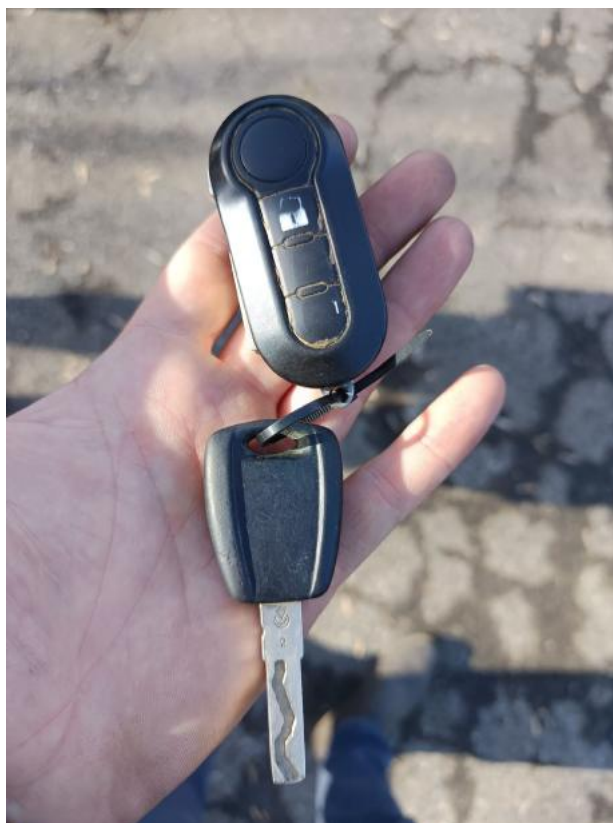

Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Reflektor P() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Inne 2



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

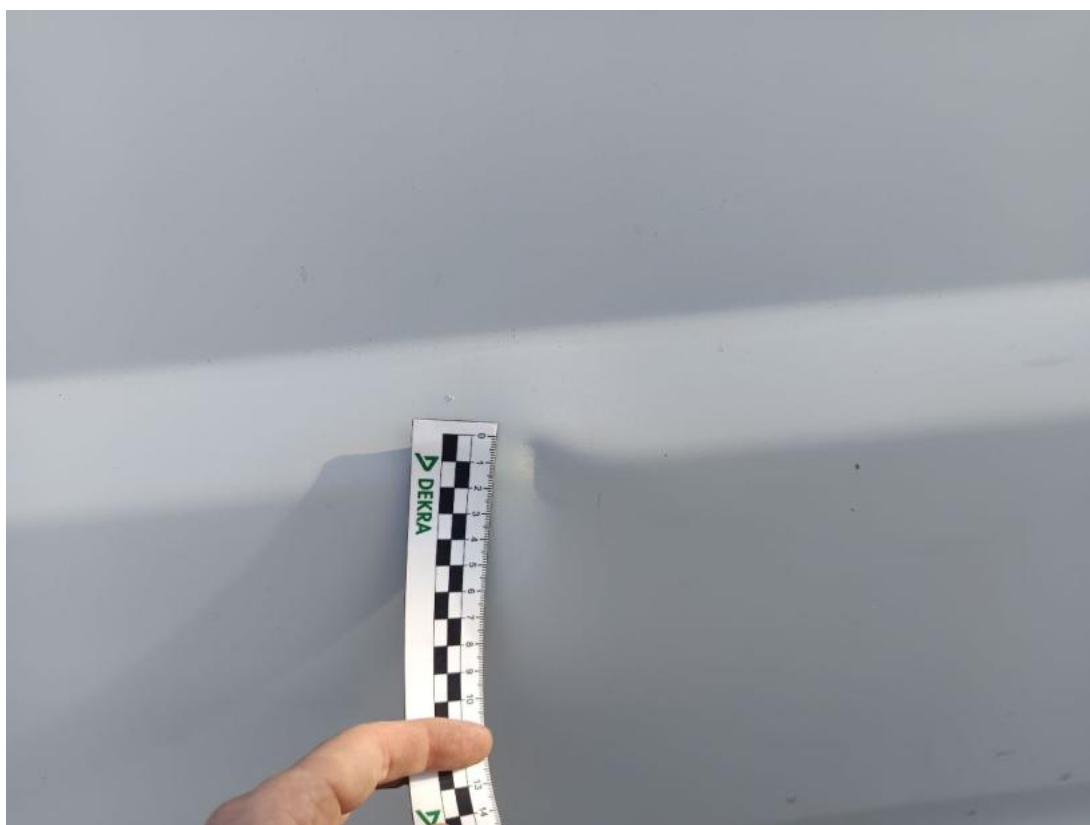

Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Reflektor L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Koło kierownicy - Inne 1